

附件

唐山高新技术产业开发区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-744	6月12日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	卫国北路297号（唐山爱信汽车零部件有限公司院内	唐山爱信化工有限公司	河北省唐山市路北区卫国北路	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产，存在以下问题：副油箱成型和浮子成型工序产生了VOCs废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-745	6月13日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	宋各庄村东南	唐山威特食品有限公司	河北省唐山市丰润区	治污设施不正常运行	现场检查时未生产，存在以下问题：生物质锅炉房内有热气，除尘设备未使用，引风机未开，投料口在冒烟，打开引风机后，炉膛内有生物质在燃烧。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-746	6月17日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	石各庄镇邵家街村南	唐山硕丰瓷业有限公司	河北省唐山市丰润区	治污设施不正常运行	现在检查时正在生产，施釉平台1台在使用，存在以下问题：自带水喷淋设施未使用，施釉粉尘经引风扇后通过管路直排，管路底下系有蛇皮袋。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-747	6月17日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	三女河街道毛家坨村	唐山高新技术产业园区京鑫建材有限公司	中国河北省唐山市丰润区唐山机场立交桥	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在从事页岩砖生产，使用燃煤作燃料，存在以下问题：1. 燃煤烟气处理设施排放口冒黑烟，喷淋循环水池的水泵抽送处喷淋水经 pH 试纸检测呈酸性（pH 约为 3）；2. 东侧制胚车间顶篷和墙壁未密闭，且传送带未封闭，破碎机口粉尘弥漫，现场工业粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-748	6月18日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	三益村	北控（唐山）环境服务有限公司	河北省唐山市开平区火炬路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，场内沙土、石子等均露天堆放，未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-750	6月20日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	老庄子镇李官屯村东	唐山凯欣建材有限公司	河北省唐山市丰润区	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，存在如下问题：1. 制浆车间粉煤灰堆放地面，制浆搅拌机筛盖上不时有粉煤灰散落地面，粉尘无组织排放；2. 进厂区时未采取洒水清扫等措施，地面灰尘严重；3. 浇注车间密封性差。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-751	6月20日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	老庄子镇李官屯村东	无名公司（凯欣建材东面 200 米）	河北省唐山市丰润区二环路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时未生产，场地东北角有一台小煤炉（0.1t/h）未使用，烟囱和管道等均未拆除，旁边有木板和散煤堆放。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-752	6 月 23 日	唐山市	唐山高新技术产业 开发区	庆北道	庆北道无名 砂石场	唐山市高新技术产业开 发区庆北道	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时未在作业，沙石堆大 面积未苫盖，地面扬尘严重。	块状物料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖 等综合措施。	6 月 30 日