

附件

吕梁市交口县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-546	9月24日	吕梁市	交口县	交口县城东环路中段	交口县竝辉大酒楼	中国山西省吕梁市交口县G209(呼北线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	1. 现场检查时该燃煤锅炉未运行。2. 该燃煤锅炉内部烟囱及输送水管道未切割。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	10月15日
SX-08-547	9月25日	吕梁市	交口县	交口县城云梦街	交口县京华汽车销售服务有限公司	中国山西省吕梁市交口县云梦街	未落实VOCs整治要求	1. 现场检查时该修理厂正常营业。2. 该修理厂烤漆、喷漆房只有过滤棉吸附，无VOCs处理工艺。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
SX-08-548	9月23日	吕梁市	交口县	康城镇杨家沟村杏树坪	交口县金益源选矿厂	中国山西省吕梁市交口县	工业粉尘无组织排放	1. 现场检查时该选矿厂未生产。2. 现场检查时该选矿厂地面未硬化，存在扬尘问题。3. 一条输送转运线未密闭，破碎口未安装集尘罩。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-549	9月27日	吕梁市	交口县	石口乡桥上村南山沟东	中阳县桃园水泥有限责任公司交口县公司	中国山西省吕梁市交口县	排污口不规范	1. 现场检查时该企业正在生产。2. 现场检查时该企业熟料配料库底除尘器排放口高度约8m（环评要求15m）2. 该企业混料机除尘器排放筒直径不达环评要求约0.1m（环评要求0.4m）。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-08-550	9月21日	吕梁市	交口县	双池镇开发街	交口县双池镇宏源修理厂	中国山西省吕梁市交口县 S224	未落实 VOCs 整治要求	1. 现场检查时该修理厂正在营业。2. 烤漆和喷漆房只有过滤棉吸附，无活性炭吸附挥发性有机物过程。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	10月31日
SX-08-551	9月21日	吕梁市	交口县	双池镇龙潭街	交口县双池镇君如意汽车美容中心	中国山西省吕梁市交口县	未落实 VOCs 整治要求	1. 现场检查时该修理厂正在营业。2. 该修理厂烤漆及喷漆房只有过滤棉吸附，无活性炭吸附挥发性有机物过程。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-552	9月19日	吕梁市	交口县	桃红坡镇窑科村	交口县龙鑫石料厂	中国山西省吕梁市交口县	工业粉尘无组织排放	1. 现场检查时该企业未生产。2. 原料破碎口一次破碎口处未按要求安装集尘罩。3. 输送转运下方积尘太多，有粉尘外扬问题。4. 出料口积尘多，存在扬尘问题。5. 产品场地未硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-553	9月20日	吕梁市	交口县	桃红坡镇峪岸坪村	交口县宏伟矿石有限公司	中国山西省吕梁市交口县 S321	工业粉尘无组织排放	1. 现场检查时该石料厂未生产。2. 四条出料口未设置密闭且无厂棚，易产生扬尘污染。3. 输送转运密闭不到位，存在扬尘积灰问题。4. 原料及成品场地未硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-554	9月19日	吕梁市	交口县	桃红坡镇峪岸坪村	交口县桃红坡镇诚信石料厂	中国山西省吕梁市交口县 S321	工业粉尘无组织排放	1. 现场检查时该企业未生产。2. 成品场地未硬化，且出料未加盖毡布防尘。3. 石料堆场未按环评要求安装自动洒水除尘设施。4. 输送转运存在扬尘问题，且有一条输送转运成品料操作线存在未密闭输送现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-555	9月18日	吕梁市	交口县	温泉乡范石滩村工业园区	中铝集团山西交口兴华科技有限公司	中国山西省吕梁市交口县西窑线	未安装治污设施	1. 现场检查时该企业正在生产。2. 循环流化床锅炉烟气处理设施未按排污许可证上处理工艺进行除尘装置安装, 要求两电一袋, 只安装了布袋。3. 铝矿原料堆放场地未硬化及防渗, 进料口及原料库正在按环保要求整改。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用的, 依法立案处罚。	12月30日
SX-08-556	9月17日	吕梁市	交口县	温泉乡木圪湾	交口县龙盛铸造有限公司	中国山西省吕梁市交口县	工业粉尘无组织排放	1. 现场检查该企业未生产, 正在提升改造阶段。2. 原料入料及转运处未按要求采取喷淋灭尘。原料堆放量大, 未按要求加洒水装置。3. 铁矿加工干法磁选工艺尾矿处理工艺未全封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	10月15日
SX-08-557	9月17日	吕梁市	交口县	温泉乡闫家山村	交口县长昇矿业有限公司	中国山西省吕梁市交口县	工业粉尘无组织排放	1. 现场检查时该企业未生产。2. 二次分拣块料输送装置未密闭。3. 原料筛分输送带封闭不严密。4. 破碎口喷淋洒水装置不完善。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月15日