

附件

吕梁孝义市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-687	9月20日	吕梁市	孝义市	楼东村	孝义市楼东金昌锰业有限公司	中国山西省吕梁市孝义市	排污口不规范	现场检查该公司正在生产存在问题如下:1. 环评批复及验收意见中明确规定只有一个废气排放口该厂实际建设两个排放口。2. 环评批复中电炉冶炼废气要求采用重力除尘加旋风除尘最后经湿式除尘器净化处理该厂实际使用重力除尘加旋风除尘最后经布袋除尘后排放与环评不一致。3. 该厂排气筒实际高度为15米环评中要求为40米与环评批复不一致。4. 该厂电炉布袋除尘出料口和破碎工段除尘设施出料口未安装收尘设施有无组织废气产生和排放。5. 环评中规定原料车间配件工序产生的含尘废气需设置局部收尘罩,收集后的含尘废气最后排放,实际上该厂原料配件采用半封闭投料法未设置局部收尘罩也未建设单机袋式除尘器。6. 该厂部分锰矿石原料未采取有效苫盖措施,露天堆放,未进原料大棚。7. 未设置废气排放口标志牌。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-688	9月18日	吕梁市	孝义市	南曹村	孝义市南曹村梧桐街东100米马国庆砂石场	中国山西省吕梁市孝义市S321(梧桐街)	物料堆场未落实扬尘治理措施	信访内容部分属实。现场检查该砂石场主要从事黄沙水泥石子的销售活动现场有大量黄沙石子露天堆放部分采取简易防尘网遮盖已建设水泥棚一座有简易油布遮盖防尘现场有部分散装水泥未遮盖地面有水泥灰且场地未硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-689	9月18日	吕梁市	孝义市	南曹村	孝义市南曹村梧桐街东100米郭够贞砂石场	中国山西省吕梁市孝义市S321(梧桐街)	物料堆场未落实扬尘治理措施	信访反应内容部分属实。现场检查该砂石场主要从事黄沙水泥石子的销售活动2015建设经营场地有部分黄沙石子露天堆放未遮盖完全黄沙石子堆放场据北侧梧桐街约30米场区南侧建设水泥堆放棚一座有约8吨的水泥堆放已采取大棚油布遮盖但未遮盖完全。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-690	9月18日	吕梁市	孝义市	梧桐工业园区	山西金达煤化工科技有限公司	中国山西省吕梁市孝义市吴汾路	工业粉尘无组织排放	现场检查该公司正在生产主要产品为焦炭副产品主要有粗苯、焦油、硫氨，干熄焦正在建设尚未完成，现使用湿熄焦法，熄焦工段有部分无组织废气外排，未采取有效处理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-691	9月30日	吕梁市	孝义市	梧桐镇	孝义市金玉峰煤业有限公司	中国山西省吕梁市孝义市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该公司正在生产，场地北侧大量物料露天堆放，未采取有效苫盖措施，西侧出料口未建设有效积尘收集设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-692	9月20日	吕梁市	孝义市	梧桐镇	孝义市盛锦镁业有限公司	中国山西省吕梁市孝义市梧桐镇焦化工业园区	工业粉尘无组织排放	现场检查该公司正在生产存在问题如下：1. 维修车间焊接工段焊接烟气未经处理直接排放，无收集处理设施。2. 环评中要求白云石原料采用库堆存，硅铁原料采用轻盈钢架棚封闭，该公司白云石原料实际采用防尘网苫盖，与环评批复不一致。3. 破碎、球磨车间内粉尘较大，未进行有效收集处理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	11月15日
SX-08-693	9月19日	吕梁市	孝义市	西辛庄镇杨家沟村	孝义市晋鹏煤业有限公司	1111 中国山西省吕梁市孝义市 S321	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该公司未生产该公司属于孝义市定性的整治类的散乱污整治要求为先停后治整治期限为2018年年底前目前属于整治期内存在问题如下：场地未落实有效扬尘污染治理措施大量煤炭煤渣露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-694	9月29日	吕梁市	孝义市	下栅新区	孝义市下栅新区施工场地	中国山西省吕梁市孝义市 S321(孝石线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查，施工场地正在作业，未按要求落实扬尘污染治理措施，场地原料未覆盖，周围未建设有效围挡。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
SX-08-695	9月19日	吕梁市	孝义市	驿马乡庞庄村东100米	郭兴旺二硫化碳加工点	中国山西省吕梁市孝义市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该加工点未生产存在问题如下：场区内有煤渣、碎砖露天堆放未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-696	9月22日	吕梁市	孝义市	振兴东路	孝义市庆达汽修厂	中国山西省吕梁市孝义市书香正街	未落实VOCs整治要求	现场检查该汽修厂喷漆工段未运行喷漆工段已安装过滤棉吸附治理设施现场开盖检查该治理设施未有效安装活性炭吸附处理设施 VOCs 废气无法有效收集处理。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日