

附件

长治市屯留县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-139	9月30日	长治市	屯留县	东圪村	屯留县S228省道旁同一首歌量贩KTV	中国山西省长治市屯留县麟绛东大街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时，该KTV尚未营业。现场检查发现：该ktv后门建有一座约2吨的燃煤锅炉，该燃煤锅炉处于禁燃区，属于经营者燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
SX-08-140	9月30日	长治市	屯留县	东堰村	屯留县东堰村秸秆焚烧点	中国山西省长治市屯留县羿神东大街辅路	露天焚烧	检查时，该秸秆焚烧点正在焚烧，焚烧面积超过1000平方米。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-141	9月30日	长治市	屯留县	东堰村	屯留县翠屏南路秸秆焚烧点	中国山西省长治市屯留县翠屏南路	露天焚烧	现场检查发现：该村玉米地内正在大面积焚烧秸秆，冒着滚滚浓烟，严重影响空气质量。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日
SX-08-142	9月27日	长治市	屯留县	金家庄村	诚信重汽修配点	中国山西省长治市屯留县G309(荣兰线)	露天焚烧	检查时，该修配点正在露天焚烧修配点作业产生的垃圾（含橡胶废品）。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日
SX-08-143	9月26日	长治市	屯留县	金家庄村	屯留县金家庄村郭式鸿森木业	中国山西省长治市屯留县G309(荣兰线)	新发现清单外“散乱污”	检查时，该木业加工点打磨、晾漆工序正在作业，无任何环保手续。现场检查发现：喷漆、烤漆工序虽未作业但具备生产能力，近期存在生产迹象。喷漆车间货架上挂有半成品产品，烤漆车间货架上挂有成品产品。经检查，现场发现喷漆及烤漆工序未配套VOCs废气收集处理装置，废气直排。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-144	9月30日	长治市	屯留县	康庄高新工业园区	山西宏发木业有限公司	中国山西省长治市郊区G208(二长线)	排污口不规范	检查时,该企业正在生产。现场检查发现:除尘器排气筒高度约为10米,低于环评要求的15米。喷漆工序VOCs处理设置了UV光解,未按环评批复要求配置活性炭吸附装置,排气筒高度约为8米,低于环评要求的20米。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-08-145	9月23日	长治市	屯留县	李高乡	693县道潞安集团古城对面无名施工工地	中国山西省长治市屯留县S228	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时,该施工工地正在作业。现场检查发现:该施工工地料堆未采取覆盖等抑尘措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日
SX-08-146	9月23日	长治市	屯留县	李高乡	山西路桥一公司长临高速路面总承包LM1项目部一工区五分公司	中国山西省长治市屯留县G22(青兰高速)	未安装治污设施	检查时,该项目工地正在作业。现场施工作业时,无组织粉尘污染特别严重,未采取湿法作业,整个工地到处弥漫着大量粉尘。现场检查发现:1.导热油炉未安装大气污染防治设施,排气筒高度低于15米;2.沥青搅拌设施未安装大气污染防治设施,现场弥漫着刺激性气味;3.物料堆场未采取覆盖等三防措施,未采取湿法作业;4.物料输送带部分未采取密闭措施,下料口未采取抑尘措施;5.厂区地面未采取喷淋抑尘措施;6.渣土车进出车辆未采取冲洗、覆盖等措施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-147	9月30日	长治市	屯留县	李高乡高头寺村	长治市德成商品砼有限公司	中国山西省长治市屯留县康庄西街	排污口不规范	现场检查发现：搅拌器设有布袋除尘器，但除尘器排气筒不符合环评要求的排气筒要高于本体建筑3米要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-08-148	9月30日	长治市	屯留县	麟泽大道	屯留县麟泽大道旁秸秆焚烧点	中国山西省长治市屯留县麟泽大道	露天焚烧	检查时，该秸秆焚烧点正在焚烧，位于屯留到长治市快速路旁，焚烧产生滚滚浓烟弥漫着整个山坡。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日
SX-08-149	9月30日	长治市	屯留县	屏城西街	屯留县东盛物流市场东盛实木家具门口燃煤锅炉	中国山西省长治市屯留县屏城西街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时，该燃煤锅炉未作业。现场检查发现：小于0.5吨燃煤锅炉处于禁燃区内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
SX-08-150	9月27日	长治市	屯留县	上村镇积石村	屯留县振兴储煤场	中国山西省长治市屯留县G309(荣兰线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，该储煤场未生产。现场检查发现：储煤场部分未覆盖，未采取抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-151	9月28日	长治市	屯留县	水泉村	屯留县水泉村生活垃圾焚烧点	中国山西省长治市屯留县屯东线	露天焚烧	检查时,生活垃圾正在焚烧,产生大量烟尘,弥漫刺激性气味。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日
SX-08-152	9月28日	长治市	屯留县	余吾镇后庄村北	屯留县达源工贸有限公司	中国山西省长治市屯留县	治污设施不正常运行	检查时,该企业未生产。现场检查发现: 1.厂区东侧筛分工序配备布袋除尘器排气筒高度约为8米,不符合环评批复要求的15米;2.原煤堆场未按环评批复要求配置喷淋设施,配备的雾炮在现场检查时四周被煤泥堆满无法开启,污染防治设施闲置;3.厂区西北侧筛分车间未采取密闭措施,输送带未采取密闭措施。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月31日
SX-08-153	9月26日	长治市	屯留县	渔泽镇崔蒙村	屯留县昌瑞商砼有限公司	中国山西省长治市屯留县	排污口不规范	检查时,该企业未生产。现场检查发现:搅拌机布袋除尘器排气筒设置于车间内,高度为10米,低于排污许可证要求的15米,且未见采样孔。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-08-154	9月26日	长治市	屯留县	渔泽镇崔蒙村	屯留县大昌煤化有限公司	中国山西省长治市郊区S228	排污口不规范	检查时,该企业未生产。现场检查发现: 1.破碎车间未采取密闭措施,皮带走廊未采取密闭措施;2.破碎车间配置了布袋除尘器,但未设置排气筒。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-155	9月26日	长治市	屯留县	渔泽镇寺底村东	山西鑫丰腾达选煤有限公司	中国山西省长治市屯留县	排污口不规范	检查时,该企业未生产。现场检查发现: 1. 破碎工序布袋除尘器排气筒高度约为10米,低于环评要求的15米,采样孔未封闭;2. 原煤储存车间未采取密闭措施,部分原煤露天堆放。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-08-156	9月28日	长治市	屯留县	中藕村	屯留县中藕村694县道旁生活垃圾焚烧点	中国山西省长治市屯留县屯东线	露天焚烧	检查时,该生活垃圾储存点正在焚烧,弥漫着刺激性气味。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日