

附件

长治市长子县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-195	9月24日	长治市	长子县	鲍店镇	长子县常富商贸有限公司	中国山西省长治市长子县G22(青兰高速)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时,该企业正在生产,未办理任何环保手续,燃煤锅炉尚有余温。现场检查发现:1.烘干塔配套的燃煤锅炉(2吨),属于清单外应淘汰燃煤锅炉;2.玉米芯破碎工序未配套任何除尘设施,现场扬尘较大;3.玉米芯破碎车间未采取密闭措施。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月15日
SX-08-196	9月23日	长治市	长子县	鲍店镇东街村	长子县鲍东加油站	中国山西省长治市长子县S228	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查该加油站正在运营,现场发现:1.加油枪集气罩严重破损,已失去油气回收作用。2.油气回收装置管道有破损泄露情况3.无任何监测报告	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-197	9月23日	长治市	长子县	鲍店镇东街村594号	长治市凯凡工贸有限公司	中国山西省长治市长子县G22(青兰高速)	治污设施不正常运行	检查时，该企业正在生产。现场检查发现：1.破碎机、振动筛、搅拌工序未安装集气罩，脉冲式布袋除尘器未开启；2.生产废渣煤泥露天堆放，未采取三防措施；3.厂区地面未按环评要求采取洒水抑尘措施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
SX-08-198	9月29日	长治市	长子县	鲍店镇王家庄	王家庄露天焚烧废电线	中国山西省长治市长子县	露天焚烧	现场检查发现：在鲍店镇王家庄西侧有两个村民正在焚烧电线，冒出浓浓的黑烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日
SX-08-199	9月17日	长治市	长子县	慈林镇龙泉村	长子县文众建材有限公司	中国山西省长治市长子县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，企业未生产。现场检查发现：1.厂区西北侧露天堆放有沉淀池废渣，未采取三防措施；2.厂区东侧露天堆放有青石，未采取三防措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-200	9月17日	长治市	长子县	慈林镇西张堡村	长子县鑫洋煤业有限公司	中国山西省长治市长子县	治污设施不正常运行	检查时，该企业正在生产。现场检查发现：1. 原煤筛分破碎车间车间配套的布袋除尘设施未运行；2. 厂区内铲车、货车运输作业时喷淋洒水（雾炮车未开启）设施未运行；3. 输送带窗口打开未采取密闭措施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
SX-08-201	9月21日	长治市	长子县	大堡头镇南小河村	长治市方大商砼有限公司	中国山西省长治市长子县 S228	治污设施不正常运行	检查时，该企业正在生产。现场检查发现：1. 机制砂原料全封闭库布袋除尘设施开关未开启；2. 砂石封闭库作业时，喷淋设施未开启；	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
SX-08-202	9月19日	长治市	长子县	大堡头镇青仁村	长子县福源淀粉有限公司	中国山西省长治市长子县 S228	排污口不规范	检查时，该企业正在生产。现场检查发现：除尘器处理后监测采样口设置不规范（孔径过小，位置不对）且未封闭。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-08-203	9月29日	长治市	长子县	岚水乡东马村	岚水乡东马村村露天焚烧秸秆点	中国山西省长治市长子县	露天焚烧	现场检查发现：岚水乡东马村村北侧农民正在玉米地内焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-204	9月22日	长治市	长子县	岚水乡西马村	长子县丹力源建材有限公司	中国山西省长治市长子县S228(岚虹路)	未安装治污设施	检查时,该企业未生产。现场检查发现:水泥筒仓、粉煤灰筒仓配套的滤芯式除尘设施与环评批复的脉冲式布袋除尘不符。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-08-205	9月22日	长治市	长子县	岚水乡西马村村东80米	长子县鑫马商贸有限公司	中国山西省长治市长子县S228(岚虹路)	未安装治污设施	检查时,该企业未生产。现场检查,该企业生产车间内堆放有蜂窝煤成品及残次品。现场检查发现:1.生产车间、输送设施均未采取密闭措施;2.原料破碎、筛分、搅拌工序均未按环评批复要求配套袋式除尘处理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-08-206	9月18日	长治市	长子县	色头镇	山西反坡煤业有限公司	中国山西省长治市长子县	工业粉尘无组织排放	检查时,该企业正在生产。现场检查发现:原煤输送、转运及皮带走廊未采取密闭措施;	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-207	9月20日	长治市	长子县	宋村	长治市昌利食品有限公司	中国山西省长治市长子县 S326	治污设施不正常运行	检查时，该企业注塑工序正在生产。现场检查发现：1. 注塑工序活性炭吸附装置未投入运行（活性炭吸附装置未通电）；2. 印刷及复合工序虽未生产，但未按环评要求配套集气罩；3. 厂区西北侧地面露天堆放有大量塑料袋边角料、蛋壳等生产废渣，散发出浓烈恶臭气味。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
SX-08-208	9月24日	长治市	长子县	张庄村学校张下线南（张庄学校旁）	长子县张庄学校张下线南秸秆焚烧点	中国山西省长治市长子县 S228	露天焚烧	现场检查，张庄村学校张下线南（张庄学校旁）地点发现两处秸秆正在焚烧。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日