

附件

秦皇岛经济技术开发区督办问题清单

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区         | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称   | 污染源地址                            | 问题类型      | 现场问题情况详述                                                                                     | 整改要求                         | 完成时限      |
|-----------|------------|------|------------|------------|-------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| HB-14-259 | 2018/12/20 | 秦皇岛市 | 秦皇岛经济技术开发区 | 望海店村       | 秦皇岛国润木业有限公司 | 秦皇岛市经济技术开发区望海店村102国道北盛发工业园西边荒地荒沟 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时该企业正在生产。企业压板工序和抹胶工序产生的废气通过集气罩收集经自制简易的活性炭吸附装置处理后排放。存在问题：裁边工序正在生产，配套的布袋除尘器未使用，产生的粉尘无组织排放。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 2019/1/30 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区         | 乡镇<br>(街道)   | 污染源<br>名称          | 污染源地址                    | 问题类型      | 现场问题情况详述                                                                                                  | 整改要求                                                                                        | 完成时限      |
|-----------|------------|------|------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HB-14-260 | 2018/12/20 | 秦皇岛市 | 秦皇岛经济技术开发区 | 西场村          | 秦皇岛开发区兴德铸造厂        | 秦皇岛开发区西场村                | 未安装治污设施   | 现场检查该企业正在生产，存在问题：铸造车间未安装污染防治设施，车间正在生产。                                                                    | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                                               | 2019/1/30 |
| HB-14-261 | 2018/12/20 | 秦皇岛市 | 秦皇岛经济技术开发区 | 深河村          | 秦皇岛市华兴砖瓦机械制造有限责任公司 | 秦皇岛市经济技术开发区深河村           | 治污设施不正常运行 | 经现场检查，企业正常生产中。企业喷漆房产生的 VOCs 气体，通过活性炭吸附处置后排放。检查时发现，生产车间焊接工序未使用移动式焊烟净化器进行电焊作业。现有一处露天切割，电焊工序未采取大气污染防治措施进行作业。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。                                                                | 2019/1/30 |
| HB-14-262 | 2018/12/19 | 秦皇岛市 | 秦皇岛经济技术开发区 | 抚宁顺通管桩有限公司院内 | 抚宁顺通管桩有限公司院内碎石加工   | 河北省秦皇岛市经济技术开发区抚宁顺通管桩有限公司 | 工业粉尘无组织排放 | 经现场检查发现，在抚宁顺通管桩有限公司院内有碎石加工场正在生产，存在问题：生产破碎等工序未安装污染防治设施，生产期间产生的粉尘无组织排放；院内堆放易起尘的物料未苫盖，场地扬尘污染较大。              | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/1/15 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区         | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称       | 污染源地址                | 问题类型        | 现场问题情况详述                                                                                                                                     | 整改要求                                                                               | 完成时限      |
|-----------|------------|------|------------|------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HB-14-263 | 2018/12/19 | 秦皇岛市 | 秦皇岛经济技术开发区 | 韩兴庄村       | 秦皇岛市利宾铸造厂(普通合伙) | 秦皇岛市经济技术开发区韩兴庄村东     | 未安装治污设施     | 现场检查企业正在生产,有2个铸造车间,现有规模与环评审批规模不符,存在问题:1.改扩建未重新报批建设项目环境影响评价文件问题,其中新扩建车间浇铸工序无污染防治设施,粉尘无组织排放;2.原有车间打磨工序部分工段未安装集中收集装置,车间地面粉尘较多,未采取清扫、洒水等防尘抑尘等措施。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。                                      | 2019/1/30 |
| HB-14-264 | 2018/12/19 | 秦皇岛市 | 秦皇岛经济技术开发区 | 巢湖路以东望海店村  | 秦皇岛博创复合材料有限公司   | 秦皇岛市经济技术开发区巢湖路以东望海店村 | 未落实VOCs整治要求 | 经现场调查,企业生产中。企业固化车间产生的VOCs气体未安装VOCs收集装置。喷漆房有简易的水喷淋+活性炭吸附装置。                                                                                   | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 2019/1/30 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区         | 乡镇<br>(街道)              | 污染源<br>名称                   | 污染源地址                 | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                | 整改要求                                                                                 | 完成时限      |
|-----------|------------|------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HB-14-265 | 2018/12/18 | 秦皇岛市 | 秦皇岛经济技术开发区 | 六盘山北路                   | 秦皇岛开发区鹏顺汽车修理厂               | 河北省秦皇岛市海港区六盘山北路       | 未落实 VOCs 整治要求 | 经现场检查,企业正在生产。存在问题:<br>1. 喷漆房未安装 VOCs 污染防治设施;<br>2. 两个小燃煤炉正在使用散煤,烟气刺鼻发黄。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 2019/1/30 |
| HB-14-266 | 2018/12/22 | 秦皇岛市 | 秦皇岛经济技术开发区 | 南水井磅站院内                 | 秦皇岛鲁东塑料包装有限公司               | 秦皇岛市山海关经济技术开发区南水井磅站院内 | 治污设施不正常运行     | 经现场检查,该企业正在生产中,存在问题:企业烘箱正在生产,该工序产生的 VOCs 气体配套的光氧处理设施未使用。                | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。                                                         | 2019/1/30 |
| HB-14-267 | 2018/12/22 | 秦皇岛市 | 秦皇岛经济技术开发区 | 303 路公交车北京西道站站牌南侧 100 米 | 303 路公交车北京西道站站牌南侧 100 米露天焚烧 | 河北省秦皇岛市山海关区北京西道       | 露天焚烧          | 在秦皇岛市山海关区 303 路公交车北京西道站站牌南侧 100 米发现一露天焚烧树叶点。                            | 进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。                                       | 2019/1/15 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区         | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称      | 污染源地址                 | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                          | 整改要求                                                                                 | 完成时限      |
|-----------|------------|------|------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HB-14-268 | 2018/12/14 | 秦皇岛市 | 秦皇岛经济技术开发区 | 船厂路 11 号   | 秦皇岛市山渤铁路器材有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区船厂路 11 号 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，该企业在生产，有一台电加热锻造炉和一台燃气锻造炉在运行，生产焊接、机加工、锻造工序产生的 VOCs 未经收集直接排放。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2019/1/30 |