

附件

### 临汾市蒲县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-191	2018/12/21	临汾市	蒲县	太林乡	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	临汾市蒲县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正常生产。建有3台燃煤锅炉，1号炉停运，2号炉3号炉正在运行。存在的问题：2号炉脱硫浆液循环泵故障停运，据企业负责人讲1号和2号锅炉脱硫浆液循环泵于12月19日发生故障，但查阅锅炉运行记录发现，12月19日至现场检查时，2号锅炉一直处于运行状态。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-192	2018/12/21	临汾市	蒲县	南峪村	山西煤炭运销集团蒲县吴兴源煤业有限公司	临汾市蒲县洪乔线	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正常生产。存在问题：现场检查发现1号、2号锅炉正在闷炉，3号锅炉正在运行。存在问题：1号、2号、3号脱硫设施停止运行，脱硫设施阀门处于关闭状态。按照操作规程要求出塔脱硫液PH值在9至12之间，不低于9，现场PH试纸测定循环水池PH值为5，再生池PH值为5。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30
SX-14-193	2018/12/13	临汾市	蒲县	乔家湾乡	蒲县普格矿业有限公司	临汾市蒲县罗克线	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时，该企业停产。发现问题：1. 破碎机上料口密封不严，皮带长廊顶部积落较厚粉尘；2. 现有物料棚储量小，大量物料堆放在物料棚外；3. 矿山开采面无抑尘喷淋设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-194	2018/12/ 12	临汾市	蒲县	太林乡	山西蒲县宏源集团官庄河煤业有限公司	临汾市蒲县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 筛分车间正在运行，破碎机、振动筛、煤矸石布袋除尘器未运行，振动筛、破碎车间粉尘较大；2. 未按要求执行错峰生产，2018年12月9日0时至12月11日10时临汾市启动重污染天气橙色预警，现场查看企业生产报表，2018年12月8日和9日产量分别是0.44万吨和0.42万吨，8日和9日产量无明显变化，企业未执行重污染天气停限产要求。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30
SX-14-195	2018/12/ 11	临汾市	蒲县	黑龙关镇	蒲县龙祥建材有限公司	临汾市蒲县S329(点上桥)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业停产。存在问题：厂区部分原料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-196	2018/12/11	临汾市	蒲县	黑龙关镇	蒲县伟业工业胶有限公司	临汾市蒲县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该企业停产。存在问题1.正在对原来生产设备进行改建,未办理改扩建环保手续;2.厂区北侧1台1蒸吨的燃煤锅炉和厂区南侧1台2.6蒸吨燃煤锅炉均不在蒲县保留燃煤锅炉清单内,两台锅炉均未拆除;3.厂区北侧大量皮革露天堆放,地面未硬化。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/1/15
SX-14-197	2018/12/10	临汾市	蒲县	乔家湾乡	蒲县湧翠岩石料厂	临汾市蒲县罗克线	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时,该企业未生产。存在问题:矿山剥离、打眼,无洒水抑尘措施,未按环评要求建设可以覆盖整个堆场的自动喷淋洒水抑尘装置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/30