

附件

郑州新密市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201908-015	2019-08-26	郑州市	新密市	大隗镇	河南省新密市第六耐火材料厂	郑州市新密市大隗镇高速收费站下面	治污设施不正常运行	现场检查时,该公司正在生产,烟囱有冒白烟,信访投诉内容为大隗镇高速收费出口无名工厂冒白烟,经与投诉人联系并现场排查,确定所述工厂为新密市第六耐火材料厂,投诉情况属实,该企业2012年11月5日经郑州市环保局审批;2015年11月18日经郑州市环保局批复,作了年产5万吨优质耐火材料项目变更,目前未验收,存在问题:1.烟气SCR脱硝处理设备现场未运行,氨水泵未开启,泵机手触冰冷,湿电除尘器的变压器故障,除尘器未开启;2.在线监控设施已联网,未验收;3.在线监控数据显示,二氧化硫8月26日的日均值折算值为357.26mg/m ³ ,小时均值最高为520.80mg/m ³ 。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201908-016	2019-08-24	郑州市	新密市	曲梁镇	郑州家德 美饰木门	郑州市新 密市曲梁 镇下牛村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该公司未生产，废气治理设施未通电，信访投诉反映该厂产生大量粉尘，打磨、喷漆作业产生的废气直排，该公司生产场所在郑州蜀都家具有限公司内，投诉内容部分属实，该公司2017年9月7日经郑州市环保局审批，2019年8月10通过自主验收，主要从事门窗、家具生产，产污环节主要为切割、打磨工段产生的粉尘及喷漆房产生的挥发性有机废气，3号车间切割设施装有布袋除尘设施，1号、3号车间喷漆废气配套有阻漆棉+光氧处理设施+活性炭吸附处理设施，存在问题：1. 喷漆房已于2019年8月13日被曲梁镇人民政府查封，现场检查时喷漆房门口封条被扯开，喷漆房内异味较重，空压机已开启，喷漆台上油漆未干，检查企业设施运行台账，1号车间光氧处理设施运行记录仅登记至2019年7月2日；2. 1号制门车间打磨作业台旁墙体装有风机，无集气罩、布袋除尘设施，废气未经处理设施进行处理，直接通向车间外部。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201908-017	2019-08-27	郑州市	新密市	城关镇	新密市丰源磷化有限责任公司	郑州市新密市城关镇楚沟村七组	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该公司正在生产,信访投诉反映该厂存在粉尘和异味问题,投诉情况部分属实,生产工艺主要为磷石膏与盐酸反应形成磷酸,磷酸与合成氨反应形成磷酸一铵,生产原料主要为硫酸、磷石矿,产污环节主要为化学反应过程中产生的蒸汽和酸性气体,废气治理设施为,反应釜化学反应产生的废气收集设施,水洗吸收设施,废气吸收液循环系统,废气治理设施在运行,存在问题:1.该厂北侧堆场约有300平方米磷石膏露天堆放,无苫盖和其他抑尘措施;2.磷石矿原料库约有300平方米磷石矿露天堆放,无苫盖和其他抑尘措施;3.在投诉人带领下,发现高沟村变电站西侧400米处大约也有1000立方米的磷石膏粉末,现场有明显异味,对环境的影响较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201908-018	2019-08-22	郑州市	新密市	大隗镇	新密市万泰纸业有限公司	郑州市新密市大隗镇观寨村	其他涉气环境问题	现场检查时,该企业未生产,生产原料为瓦楞纸,产品为纸箱,现场车间堆存大量的原料及生产产品,生产工艺为原料—上胶—热压—印刷(水性油墨)—成品,存在问题:1.有一台生物质锅炉,燃料为成型生物质颗粒,废气通过简单过水处理后排放,锅炉旁堆有炉渣,且企业未能提供生物质锅炉废气的相关监测报告;2.经查阅环评文件,环评内生产工艺不涉及印刷工序,且未涉及废气排放。	进一步调查核实,依法整改。	2019-09-30
HN-201908-019	2019-08-24	郑州市	新密市	曲梁镇	郑州轩隆建材有限公司	郑州市新密市曲梁镇沟刘村樊家组	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该公司正在生产,存在问题:1.约1000平方米原料砂石露天堆放未苫盖,无其他扬尘防治措施;2.厂区地面散落砂石较多,无车辆清洗设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-09-30