

附件

郑州荥阳市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201908-020	2019-08-23	郑州市	荥阳市	城关乡	朱振峰特种砂浆厂	郑州市上街区工业路东段荣凯阀门往西100米	未安装治污设施	现场检查时，该砂浆厂未生产，生产原料为水泥、粉煤灰、砂石、添加剂，产品为特种砂浆，生产工艺为原料—称重—投料—搅拌—出料包装—成品，厂区内堆放大量原料及加工产品，生产痕迹明显，生产设备处于通电状态，存在问题：1. 该厂投资建设人朱振峰未能提供该厂的营业执照及相关环保手续；2. 投料、搅拌、出料包装工序均未配套粉尘收集处理设施，车间及厂区粉尘积压，粉尘无组织排放现象明显。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-09-30
HN-201908-021	2019-08-19	郑州市	荥阳市	贾峪镇	河南康晖水泥制品有限公司	郑州市荥阳市贾峪镇周垌村	未安装治污设施	现场检查时，该公司未生产，但近期有生产迹象，经查阅该公司环评审批等相关资料，批复显示建设项目为建设1座混凝土搅拌站，存在问题：1. 该公司存有混凝土搅拌站2座；2. 其中1座搅拌站的搅拌机未配套安装粉尘收集处理设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201908-022	2019-08-23	郑州市	荥阳市	高山镇	郑州力强精铸有限公司	郑州市荥阳市高山镇	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，信访内容为晚上十点开炉，噪音大，烟尘污染严重，信访情况部分属实，该工厂为年产1万吨精铸建设项目，主要生产工艺为石蜡硬脂酸-制蜡模-修整组合-涂料制壳-风干-脱模-型壳焙烧（废钢铁-熔炼）-浇注成型-震动脱壳-切割打磨浇冒口-抛丸-铸件检验-热处理-成品，主要原料为废铁、半精炼石蜡、硬脂酸、石英粉、石英砂、水玻璃、高铝粉、结晶氯化铝、氯化铵、润湿剂，主要产污环节为熔化及浇注成型过程中产生的烟尘废气（袋式除尘器）、型壳焙烧产生的废气（活性炭吸附+过滤棉吸附+光氧催化设施）、蜡模修整与组合过程中产生的烟尘废气（袋式除尘设施）、涂料制壳过程中产生的粉尘废气（袋式除尘器）、震动脱壳过程中产生的粉尘废气（袋式除尘器）、铸件打磨及抛丸过程中产生的粉尘废气（袋式除尘器），存在问题：1. 型壳焙烧工艺的废气处理设施无法正常运行，光氧催化处理设施已损坏，现场可见过滤棉及活性炭吸附程度早已饱和未及时更换；2. 铸件打磨及抛丸过程中使用的袋式除尘器吸附的粉尘未及时清理，除尘器下方可见大量粉尘。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201908-023	2019-08-23	郑州市	荥阳市	广武镇	河南省广武特钢有限公司	郑州市荥阳市广武镇	未按排污许可证要求排污	现场检查时，该公司未生产，但生产设备均处于通电状态，扎钢生产线项目现状环境影响评估报告于2016年报环保部门备案，存在问题：公司扎钢车间的冷却水循环水池内设有带水泵的波纹管道，该管道通向厂区内的雨水管网，现场检查时未排水，经查阅该公司的环评文件及排污许可证，该部分含油废水应除油沉淀后循环回用不外排，该管道为违规设置的排污管道。	进一步调查核实，责令严格按照排污许可证要求整改。存在环境违法行为的，立案处罚。	2019-09-30
HN-201908-024	2019-08-26	郑州市	荥阳市	贾峪镇	河南铭鑫机械制造有限公司	郑州市荥阳市贾峪镇郝垌村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，郑州广瑞机械制造有限公司已不在该地址，该地址现为河南铭鑫机械制造有限公司在经营，检查时正在生产，原料为铁板材，产品为打包机，存在问题：1. 打包机生产项目尚未取得环评审批手续；2. 切割和电锯作业会产生一定粉尘，未配套相应粉尘收集处理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201908-025	2019-08-23	郑州市	荥阳市	城关乡	钢管租赁站最西南角无证加工厂	郑州市荥阳市科学大道与京城路交叉口往北800米红绿灯路口左转向西300路南	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该加工厂正在生产，信访内容是无证加工、露天焊接、切割，没有任何环保设施，产生大量的工业废气，该信访情况部分属实，存在问题：1. 现场无焊接烟尘和切割粉尘的污染防治收集处理设施；2. 现场在对金属件表面露天刷漆，VOCs 未收集处理直接排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30
HN-201908-026	2019-08-20	郑州市	荥阳市	豫龙镇	河南隆德机械科技有限公司	郑州市荥阳市豫龙镇陈庄村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 抛丸工序产生抛丸粉尘废气，未按规定配套设置15米高排气筒进行有组织收集高空排放；2. 喷塑工序中的转翼滤芯式粉末回收系统未能将粉尘废气完全回收，存在无组织排放现象；3. 未完成建设项目环境保护设施“三同时”验收工作。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201908-027	2019-08-19	郑州市	荥阳市	贾峪镇	河南聚恒 建材有限公司	郑州市荥 阳市贾峪 镇邢村	排污口不规 范	现场检查时，该企业未生产，但近期有生产迹象，存在问题：搅拌机、散装工段、包装工段及输送带产生的粉尘收集处理排气筒未按照环评批复要求规范化设置排污口。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019-09-30