

附件

运城永济市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
----	------	----	----	----	-------	-------	------	------	------	------

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-453	9月15日	运城市	永济市	蒲州镇	永济市鹿峪石料厂	中国山西省运城市永济市	物料堆场未落实扬尘治理措施	<p>投诉人反映的情况部分属实。投诉人反映的采矿厂为永济市鹿峪石料厂，该厂位于永济市蒲州镇鹿峪村，从事开采、生产砂石料，为散乱污整改类项目。该厂花岗岩开采工艺已通过环评验收，另有一个水洗砂厂，场地堆放黄沙，另有水洗砂生产设备1台，未办理环评手续。现场检查时，采石区域已断水断电，车辆进出主要道路均已封堵，基本不具备生产条件；对该厂水洗砂厂检查时发现，水洗砂厂未在作业，黄沙堆场约5亩左右，堆放黄沙，基本无苫盖，场地有扬尘。水洗砂厂附近有住户村民。</p>	<p>易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。</p>	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-454	9月14日	运城市	永济市	城北街道	永济市龙飞塑料制品有限公司	中国山西省运城市永济市运文线	未安装治污设施	投诉人反映废气异味扰民，现场检查情况属实。该企业为永济市龙飞塑料制品有限公司，位于广凌橡胶厂东侧厂房内。该企业从事塑料筐生产，现场检查时正在生产，现场见3台注塑机，1台破碎机正在使用，注塑机未按照环评批复要求安装废气治理设施，车间敞开，有明显异味。现场未见营业执照。	未按环评批复要求安装治污设施，予以取缔。	10月20日
SX-07-455	9月14日	运城市	永济市	城北街道	永济市龙飞塑料制品有限公司	中国山西省运城市永济市运文线	未落实VOCs整治要求	该企业从事塑料筐生产，现场检查时正在生产，现场见3台注塑机，1台破碎机正在使用，注塑机未安装废气治理设施，车间敞开，有异味。现场未见营业执照及环评手续。	未按环评批复要求安装治污设施，予以取缔。	10月20日
SX-07-456	9月14日	运城市	永济市	城北街道	永济市北郊售煤点	中国山西省运城市永济市舜都大道	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	群众反映该点扬尘扰民，经检查，信访内容属实。情况如下：该售煤点由永济市宏垣煤业有限公司经营管理，为散乱污取缔类项目，现场见堆场面积约20亩，堆场尚堆放有电煤1万余吨，2台推土机正在作业，部分堆放区域无苫盖，堆场道路有扬尘。市政府已下达取缔文件。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-457	9月14日	运城市	永济市	蒲州镇	永济市鹿峪石料厂	中国山西省运城市永济市	物料堆场未落实扬尘治理措施	该厂为散乱污整改类项目，现场对该厂水洗砂厂检查时发现，水洗砂厂未在作业，黄沙堆场约5亩左右，堆放黄沙，基本无覆盖，产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-458	9月12日	运城市	永济市	城东街道	永济市创拓新型建材有限公司	中国山西省运城市永济市	物料堆场未落实扬尘治理措施	企业正在生产，利用粉煤灰制砖。现场见粉煤灰仓库未封闭，部分物料散落在仓库门口，仓库门口道路积尘严重，未采取喷淋、洒水等减尘降尘措施，汽车装卸过程中产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。整改到位后方可生产。	9月30日
SX-07-459	9月10日	运城市	永济市	蒲州镇	永济市蒲州付师电焊修理部	中国陕西省渭南市大荔县沿黄大道	未落实VOCs整治要求	整改类项目，现场无生产，但有生产痕迹，设置有喷漆工序，未配套治污设施，车间存放有产品。	按照“散乱污”标准予以取缔。	10月20日
SX-07-460	9月10日	运城市	永济市	蒲州镇	永济市蒲州付鹏电焊部	中国山西省运城市永济市运文线	未落实VOCs整治要求	整改类项目，现场无生产，但有喷漆生产痕迹，喷漆工序未配套治污设施，车间有产品摆放。	按照“散乱污”标准予以取缔。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-461	9月9日	运城市	永济市	栲栳镇	永济市栲木器加工店	中国山西省运城市永济市临风线	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。发现问题：切板机和雕刻机未配备粉尘收集装置，生产过程中产生的粉尘未经有效收集，车间内粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-462	9月8日	运城市	永济市	城西街道	山西富得保门业有限公司	中国山西省运城市永济市	未安装治污设施	企业正在生产。喷塑车间现在喷塑机1台，烘干机1台，喷塑机未按环评要求设置布袋除尘装置和活性炭吸附装置，未设置废气排放口，喷塑粉尘未密闭收集，粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	10月20日
SX-07-463	9月8日	运城市	永济市	城西街道	永济市宏信电气制造有限公司	中国山西省运城市永济市中山西街	排污口不规范	企业正在生产。激光切割机4台，其中一台未配除尘器，废气通入水桶除尘，其余三台配套的除尘器排放口设置不规范，且未设置采样口。	安装除尘设施，规范设置采样口。	10月20日
SX-07-464	9月6日	运城市	永济市	于乡镇	永济市宇通机械制造有限公司	中国山西省运城市永济市S336(运永线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场该公司正在生产。现场见一台煤气发生炉正在使用，未报批环评。煤炭和废渣露天堆放厂区内，未采取防扬尘措施。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	9月30日