

附件

石家庄市正定县督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-378	6 月 27 日	石家庄市	正定县	北早现乡	千广顺木业有限公司	中国河北省 石家庄市正 定县上水屯 村西南	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时，企业未在生产， 存在以下问题：企业未办理环 保审批手续，车间木材切割设 备未安装粉尘收集设施，粉尘 无组织排放，。	安装或完善污染治 理设施，确保工艺过 程产生的粉尘和气 态污染物有效收集 处理。	7 月 15 日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-379	7月2日	石家庄市	正定县	北早现乡	正定县尚柏家具厂	中国河北省 石家庄市正定县北早现乡东叩村	工业粉尘 无组织排放	现场检查时企业未生产，但通过查看企业资料，结合现场情况，企业近期有在生产，存在问题：1. 打孔机配套的吸尘管道闲置，横放在地面，管道上积满木粉；2. 多处集气管道上开关为关闭状态，不能正常收集车间粉尘；3. 开料机旁除尘器末端的收集口不规范，仅设置一个铁桶收集粉尘，铁桶已集满除尘灰，未及时清理；4. 企业生产车间粉尘严重，粉尘无组织排放痕迹明显。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-380	7月2日	石家庄市	正定县	北早现乡	石家庄皇海家具有限公司	中国河北省 石家庄市正定县北早现乡东叩村	工业粉尘 无组织排放	检查时正在切割木条，切割工序未配套粉尘收集处理设施，粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-381	7月8日	石家庄市	正定县	北早现乡	正定天让木材加工有限公司	中国河北省石家庄市正定县北早现乡安谷村内	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业未生产，厂区堆放大量废木原料和粉碎后的木粉，现场有一台木料粉碎筛选机，未配套粉尘收集处理设施，作业时粉尘无组织排放。同时，现场木粉等物料未采取苫盖等防尘措施，厂区地面未硬化。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-382	7月8日	石家庄市	正定县	北早现乡	正定县鑫通家具厂	中国河北省石家庄市正定县正定县安谷村	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业未生产，存在问题：1. 面漆车间废气通往VOCs设施的通道密闭不严，漏气口周边呈现明显的喷漆废气排放痕迹；2. 底漆车间废气通往VOCs设施的通道密闭不严，漏气口周边呈现明显的喷漆废气排放痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-383	7月2日	石家庄市	正定县	北早现乡	石家庄天成木业有限公司	中国河北省石家庄市正定县北早现乡东叩村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业未生产，车间配套有大气污染防治设施，企业除尘木粉、腻子粉、建筑垃圾等露天堆放，堆料场未采取苫盖、地面硬化等防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
									施。	
HB-02-384	7月8日	石家庄市	正定县	北早现乡	北早现乡安谷村王士朝家具厂	中国河北省石家庄市正定县安谷村	新发现清单外“散乱污”	现场检查时企业未生产，但有生产痕迹，具备生产条件，存在以下问题：1.企业虽建设有一套VOCs废气处理系统，但检查时发现喷漆车间连接VOCs设施的进气口被人为用木板堵死，喷漆废气无法正常进入废气处理系统，喷漆废气通过排气扇排进烟道后无组织排放，在外墙形成明显排放痕迹，企业VOCs治理设施闲置；2.打磨车间打磨废气通过排气扇排至外墙烟道后直接排放，外墙废气排放痕迹明显；3.从企业外墙观察，几个烟道排放废气痕迹明显，连接废气治理设施的管道存在破损情况。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-385	6 月 27 日	石家庄市	正定县	北早现乡	正定县悦森装饰材料厂	中国河北省 石家庄市正定县北早现乡下水屯村	治污设施不正常运行	现场检查时企业未生产，车间设有粉尘污染防治设施，但部分切割打磨设备未安装集气罩或者其他粉尘收集设施，另有一台钻孔机集气管道未接入粉尘收集总管道中，场区内粉尘淤积明显。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日
HB-02-386	7 月 8 日	石家庄市	正定县	北早现乡	正定县喜临门家具厂	中国河北省 石家庄市正定县安谷村	治污设施不正常运行	现场检查时企业未生产，但企业晾漆车间堆放有半成品（已上漆），喷漆车间有明显漆味，结合企业的生产、销售台账以及对企业法定代表人的询问情况判断，企业近期有生产。存在问题：1. 现场开启 VOCs 治理设施后发现，配套的喷淋塔水泵无法运行，喷淋塔无法正常抽水喷淋，喷淋液表面积尘现象明显；2. 开启打磨车间配套的侧吸除尘器发现，侧式吸除尘器不能正常吸气，无法起到吸尘作用。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-387	6 月 29 日	石家庄市	正定县	南楼乡	正定县晓军木材加工厂	中国河北省 石家庄市正定县南楼乡 厢同村	工业粉尘 无组织排放	该企业已办理环保手续和排污许可证，现场检查时企业未生产，但具备生产能力和生产痕迹，切割车间已配套大气污染防治设施。其中，南面车间中 2 台切割机粉尘有收集进入粉尘处理系统，但另有 1 台切割机未设置吸尘管道，切割粉尘无组织排放，周边粉尘淤积情况明显。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7 月 15 日
HB-02-388	6 月 29 日	石家庄市	正定县	南楼乡	南楼乡厢同村无名 PVC 废料板粉碎磨粉加工点	中国河北省 石家庄市正定县南楼乡 厢同村东南约 500 米处	工业粉尘 无组织排放	该加工点位主要对废弃 PVC 板进行破碎后磨成粉末状装袋外运，现场有一台破碎机和一套磨粉系统，厂区内堆有大量 PVC 废板。检查时，加工点内工人正对已磨粉成品装袋外运，工人未能提供该加工点相关证件。该加工点无大气污染防治设施，破碎和磨粉粉尘无组织排放，厂区内无组织排放痕迹明显。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7 月 15 日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-389	7月4日	石家庄市	正定县	南楼乡	正定县南楼乡良下村西侧无名木条加工厂	中国河北省石家庄市正定县南楼乡良下村西侧（009县道西侧约200米）	工业粉尘无组织排放	该木材加工厂主要从事木条切割加工，无营业执照、环保手续，检查时该厂未生产，车间有5台切割机，厂区堆放大量木材原料、木条成品，厂区南侧有一个简易粉尘收集间。存在问题：1. 粉尘收集间顶部一条吸尘管道断裂，粉尘收集间屋顶及四周有明显粉尘遗撒沉积现象；2. 厂区露天堆放大量粉尘灰、木粉物料，未进行苫盖，无防尘措施；3. 部分切割设备未列入粉尘收集管道，粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-390	7月4日	石家庄市	正定县	南楼乡	石家庄市通达兴业机械制造厂	中国河北省石家庄市正定县良下村	未安装治污设施	现场检查时企业未生产，经调阅企业近期监控和企业进出货单，结合现场物料成品堆放情况判断，企业有在生产。存在以下问题：焊接、焊切、切割等工序未安装粉尘收集处理设施，旱烟、切割粉尘无组织排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-391	7月4日	石家庄市	正定县	南楼乡	正定县恒通机械厂	中国河北省石家庄市正定县良下村	未安装治污设施	现场检查时企业未生产，现场堆放有铁管铁板等生产原料以及搅拌机（成品、半成品），焊接、切割设备已通电，能正常使用，焊接、切割工序无焊烟、粉尘收集处理设施，废气无组织排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-392	6月30日	石家庄市	正定县	南牛乡	小蜜蜂集团拆迁地(佳美木业东侧)	中国河北省石家庄市正定县X054佳美木业东侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该处为小蜜蜂集团拆迁地，目前场地建筑已拆除，建筑垃圾露天堆于场地内，未清运、未采取苫盖等防尘措施。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-393	6月30日	石家庄市	正定县	南牛乡	南牛乡牛家庄佳美木业公司西侧拆迁场地	中国河北省石家庄市正定县牛家庄村北	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该处位于佳美木业西侧(054)县道旁，为拆迁地，目前建筑已拆除，拆除后的建筑垃圾露天堆放，未清运、未采取苫盖等防尘措施。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-394	6月30日	石家庄市	正定县	南牛乡	正定县来泊装饰材料有限公司	中国河北省石家庄市正定县G107	未落实VOCs整治要求	检查时企业未生产，但通过调阅企业档案，结合现场检查情况，企业近期有生产，存在以下问题：1.喷漆车间废气、喷胶车间废气通过排气扇引出至厂房外简易搭盖的铁皮房然后再引到VOCs废气治理设施，该铁皮房存在多处裂缝，裂缝口处废气跑风导致的废胶废漆沉积情况明显；2.铁皮房连接的引风管道存在破损情况，破损处周边有喷漆喷胶废气溢散痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-395	6月28日	石家庄市	正定县	曲阳桥	正定县曲阳村省道201线旁无名堆场	中国河北省石家庄市正定县上曲阳村省道201线北侧路边（正定西收费站东南侧）	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现：砂石、水泥等原料露天堆放，未进行苫盖防尘，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-396	7月3日	石家庄市	正定县	曲阳桥乡	正定县曲阳桥乡上曲阳村无名塑料模具作坊	中国河北省石家庄市正定县曲阳桥上曲阳村林泉木业公司南侧	未安装治污设施	现场检查时未生产，无营业执照、环保手续，车间内堆放塑料米粒、树脂原料、树脂涂料、滑石粉和塑料件成品，一台注塑机，该作坊使用外购的塑料粒通过注塑机加热融化后，配比一定的树脂原料和滑石粉等，使用模具定型涂上相应涂料后成品，车间内有原料及成品。存在问题：1. 注塑工艺塑料融化产生的有机废气以及树脂涂料产生的有机废气等未配套 VOCs 治理设施，有机废气无组织排放；2. 打磨工序粉尘未配套粉尘收集处理设施，粉尘通过排气扇排出外环境，厂区内粉尘排放痕迹明显。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-397	7月3日	石家庄市	正定县	曲阳桥乡	河北七彩天虹家具有限公司	中国河北省石家庄市正定县曲阳桥乡东曲阳村	未落实VOCs整治要求	现场检查时未生产，但通过调阅企业近期台账，企业有在生产，该企业喷胶车间喷胶废气未接入VOCs废气收集处理系统中，喷胶车间设置一排气扇，排气扇能正常上电运行，喷胶废气通过排气扇引到车间外烟道排放。喷胶废气痕迹明显。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-398	6月25日	石家庄市	正定县	三里屯	石家庄市常恒机械有限公司	中国河北省石家庄市正定县通京东街	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业正在生产，企业已办理环评审批验收手续，存在以下问题：1. 现场发现企业设置一处露天喷漆点，无VOCs污染防治设施，有机废气直排；2. 企业打磨、切割工序无粉尘收集设施，粉尘无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-399	6月29日	石家庄市	正定县	西平乐乡	西平乐乡东安丰村美林原木出售点	中国河北省石家庄市正定县西平乐乡东安村107国道旁	工业粉尘无组织排放	现场检查发现一原木销售点，该原木销售点位于东安村附近107国道旁，主要进行原木销售，该销售点内设置有一切割机，对部分原木进行切割加工，现场堆放有切割后的木片和切割锯粉，切割机无粉尘收集处理设施，切割后的锯粉露天堆放，切割粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-400	6月29日	石家庄市	正定县	西平乐乡	河北宇兴灯具有限公司	中国河北省 石家庄市正定县西平乐乡中平乐村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	检查时未生产，但通过调阅厂区监控视频，企业只是临时停产，日常有在生产，厂区堆放有原材料配件及灯柱成品，存在问题：1. 环保手续不齐全，仅有2018年1月19日环评批复，未验收，无排污许可证，环评批复中未批准设置喷漆工序；2. 厂区大门前空地有露天喷漆作业形成的漆痕，存在露天喷漆情况；3. 正定县西平乐乡政府2018年向企业下发了停产通知书，但企业未落实停产整改要求；4. 企业切割、焊接、打磨等工序露天作业，无废气收集处理设施，焊接、打磨、切割废气无组织排放；5. 企业设置有喷漆车间，存在喷漆痕迹，未设置VOCs污染治理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-401	7月7日	石家庄市	正定县	正定镇	正定县锐创建材销售中心（物料堆场）	中国河北省 石家庄市正定县正定镇西邢家庄东面约1公里处	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现一物料堆场，该物料堆场仅部分物料进行防尘苫盖，其余物料均露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-402	6月29日	石家庄市	正定县	新安镇	新安镇七吉村金通加油站旁无名沙石堆场	中国河北省 石家庄市正定县新安镇七吉村金通加油站旁（009县道旁）	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现一石堆放点，沙石物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-403	6月26日	石家庄市	正定县	新安镇	正定揽盛装饰材料有限公司	中国河北省石家庄市正定县南牛乡拐角铺村北	治污设施不正常运行	现场检查时企业喷胶车间正在喷胶，检查发现企业喷胶车间设置有 VOCs 收集处理设施，车间顶部的集气罩有运行，但集气效果不明显，企业在喷胶车间墙边另设置有一排气扇且正在运行，将喷胶有机废气排入喷胶车间旁自制空池中，空池上苫盖有木板，池内无 VOCs 废气治理设施，不具备 VOCs 废气治理功能，废气经木板缝直接排放，池中与池周边墙面上喷胶废气痕迹明显。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-404	7月5日	石家庄市	正定县	新安镇	正定县爱尚家具厂	中国河北省石家庄市正定县新安镇秦家庄村	治污设施不正常运行	现场检查时企业未生产，经调阅企业近期台帐资料，结合现场物料成品堆放情况，企业近期有生产，存在以下问题：1. 喷漆间 VOCs 废气连接的烟道未完全密封，烟道周边喷漆废气溢散痕迹明显；2. VOCs 废气收集管道存在破损，喷漆废气可通过破损处漏出；3. 车间粉尘收集器已满，木粉已溢出并露天堆放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-405	6 月 28 日	石家庄市	正定县	新城铺	河北惠兰面业有限公司	石家庄正定县新城铺村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，企业正对部分厂房进行拆除，施工工地未进行湿法作业，建筑垃圾露天堆放，未进行苫盖，未落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 10 日
HB-02-406	7 月 4 日	石家庄市	正定县	新城铺镇	正定县田园农业科技开发有限公司	中国河北省石家庄市正定县新城铺村南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，厂区内粪便、土料等物料露天堆放，未进行苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日
HB-02-407	7 月 4 日	石家庄市	正定县	新城铺镇	正定县中咬村北 500 米处无名堆场（新城铺镇联校西南侧）	中国河北省石家庄市正定县中咬村北约 500 米处	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现一堆场位于正定县中咬村北约 500 米处，新城铺镇联校西南侧，堆放火电厂除尘灰，用于转卖制砖，现场检查时堆场内除尘灰未完全苫盖，部分除尘灰裸露堆放，堆场路面未硬化，路面积尘较多。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-408	7月7日	石家庄市	正定县	正定镇	正定镇西邢家村东无名工地	中国河北省石家庄市正定县正定镇西邢家村百川家具厂北侧的工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该工地正在施工，土方露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-409	6月27日	石家庄市	正定县	正定县北早现乡	紫金蓝湾住宅小区项目建筑工地	中国河北省石家庄市正定县雕桥庄村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该工地正在施工，沙石物料无防尘措施，路面未进行硬化处理，进出车辆无喷淋装置，未落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-410	6月27日	石家庄市	正定县	正定县北早现乡下水屯村	正定县庆伟展柜厂	中国河北省石家庄市正定县北早现乡下水屯村	新发现清单外“散乱污”	检查时该企业未生产，现场未能提供环保手续，存在以下问题：1. 检查发现企业擅自在厂房北侧设置一喷漆车间，车间内堆放有喷漆设备、油漆原料（油性漆）和喷漆成品，具备喷漆生产能力，车间未配套VOCs 污染治理设施；2. 车间喷漆废气通过车间墙边三个排气扇直接排出外环境，车间内另有一封闭的喷漆房，房内喷漆废气经地下烟道引至厂房外出风烟道直接排放；3. 三个排气扇出风烟道附近喷漆废气残留痕迹明显；4. 经调阅企业近期进出原料、货物台帐显示，企业近期处于生产状态。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-411	6 月 29 日	石家庄市	正定县	正定县南楼乡	正定县浩亮雕刻厂	中国河北省石家庄市正定县	工业粉尘无组织排放	该企业无环保手续和排污许可证，现场检查时企业未生产，车间内堆有生产原料及成品，供电正常，具备生产能力且有生产痕迹。厂区有 5 台雕刻机，1 台切割机，车间堆放原材料和成品。存在问题：1. 车间部分设施集气管道已断裂，切割机底部有一根吸尘管道，未配套连接除尘设施，地面形成积尘现象；2. 车间北侧大门旁的除尘设施已闲置，管道已被拆除，目前废气收集后进入车间南侧外的小房间内后无组织排放，房间周伟无组织排放痕迹明显；3. 车间地面有大量积尘。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7 月 15 日
HB-02-412	6 月 26 日	石家庄市	正定县	正定县南牛乡	南牛乡拐角铺村西无名堆沙点	中国河北省石家庄市正定县正洋路新安镇政府往南牛乡拐角铺村沿途	物料堆场未落实扬尘治理措施	该堆沙点位于新安镇镇政府往东约 500 米处（往南牛镇拐角铺村方向），现场无堆场管理人员，堆场无名称。堆沙点堆沙未进行防尘苫盖，露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-413	7月1日	石家庄市	正定县	正定镇	正定县添愿 橱柜厂	河北省石家庄市正定县西柏棠村北	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现检查时企业未生产，但通过调阅该企业生产订单，结合厂区堆放有原材料及橱柜成品等检查情况，企业有在生产，但未完成整改。企业设置一套VOCs治理设施和一套粉尘收集处理设施。存在问题：1. 环保手续不齐全，仅有2018年3月22日环评批复，未验收，无排污许可证；2. 企业喷胶作业区集气罩已封堵，喷胶有机废气直接通过风扇排出窗外，窗台附近喷胶废气排放痕迹明显；3. 喷漆车间集气管道口密封不严，喷漆废气外溢痕迹明显；4. 打磨工序以及部分切割设备未接入粉尘收集系统，该处粉尘无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-414	7月7日	石家庄市	正定县	正定镇	石家庄诺林机械设备制造有限公司	中国河北省石家庄市正定县西邢家庄村	未安装治污设施	现场检查时，企业未生产，现场堆放有大量已喷完或尚未喷完油漆的部件，结合企业近期出货台帐情况以及厂区视频监控录像，企业属临时停产，检查发现以下问题：企业设置有喷漆、喷塑工序，未配套有机废气收集处理设施。喷漆喷塑废气通过无组织排放，厂区地面、厂区外墙喷漆废气排放痕迹明显。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-415	7月1日	石家庄市	正定县	正定镇西柏棠村	正定镇西柏棠村隗德商贸公司内煤堆场	石家庄市正定县正定镇西柏棠村隗德商贸公司内	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该公司内有一煤堆场，该煤堆场有一台筛选设备，检查时未作业。存在以下问题：堆场内煤粉颗粒露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-416	7月7日	石家庄市	正定县	正定镇西邢家庄村	正定县凯雅木器厂	中国河北省 石家庄市正定县西邢家庄村	未安装治污设施	现场检查时未生产，企业未办理环保手续，现场堆放有木料制品，发现问题：1.喷漆车间未配套 VOCs 污染防治设施，喷漆废气经车间内通风烟道排放，烟道外墙上喷漆废气排放痕迹明显；2.喷胶车间未配套污染防治设施，喷胶废气经车间内两个排气扇排出，排气扇烟道外墙喷胶废气排放痕迹明显；3.打磨车间未配套废气处理设施，打磨废气经排气扇排出，排气扇烟道外墙打磨废气排放痕迹明显；4.车间内切割粉尘未有效收集，粉尘无组织排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日