

附件

石家庄市裕华区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-136	9月15日	石家庄市	裕华区	怀特商业街	怀特家居城	中国河北省石家庄市裕华区怀特商业街	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该信访地点正在生产，信访反映问题属实，铺面内有木工刨一台，安装有布袋除尘。存在问题:1.在对木条（木板）进行切割时产生刺耳的声音，存在扰民情况；2.布袋除尘设备除尘效果不好，厂房地地板上的粉尘较多，存在无组织粉尘外排情况。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-137	9月10日	石家庄市	裕华区	西京北村	裕华区巴氏木制品厂	中国河北省石家庄市裕华区西京北村西	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业正在生产，底漆喷漆房未做到密封，漆房有裂缝存在跑风漏风情况，存在废气没经有效收集处理，晾漆房没有门，有刺激性气味，VOCs处理设施指示灯未亮起，风扇停转。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-138	9月10日	石家庄市	裕华区	方村	石家庄慧钰木业有限公司	中国河北省石家庄市裕华区方村308国道与景观路西北	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，办理有环评手续，主要产品复合门、实木门、酒柜衣柜，木工车间在生产过程中，部分机器未连接收集处理设施管道，另有一条软管折叠起来，存在粉尘未做到有效处理；一台打磨机器运行产生的粉尘未经收集处理。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-139	9月9日	石家庄市	裕华区	南位村	裕华区宏伟木制品加工厂	中国河北省石家庄市裕华区东大街	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产，办理有环评手续，主要产品木制品、木门。建设有VOC处理设施两套，布袋除尘设施等。存在问题：1. 木门加工车间的处理设施管道未连接，存在粉尘未经处理直接排放；2. 收集管道有破损未及时修理，存在粉尘未有效处理排放情况；3. 监测口未及时封闭，存在废气未经处理抛漏排放情况；4. 布袋内粉尘未及时处理，已经高于收集袋口，存在影响除尘效果情况；5. 木工车间有一打磨机未安装有收集设施，存在粉尘直接排放情况；6. 封边工序使用热熔胶，未安装废气收集装置，存在废气未能收集处理的情况。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-140	9月9日	石家庄市	裕华区	南位村	石家庄曾氏天安门业有限公司	中国河北省石家庄市桥东区天安路16号	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，办理有环评手续，主要生产防盗门、防火门、卷帘门、装饰门等，建设有VOC环保处理设施一套和布袋除尘，存在问题：1.VOC处理设施烟囱底部未密封，用手触摸有风感，废气直接从底部排放；2.厂内除封边车间进行密封外，其他车间均没有进行密闭，环境卫生杂乱且跑风、漏风情况严重；3.木工车间内的生产机器与粉尘布袋处理设施未连接，存在粉尘直接排放情况；4.木工车间内安装一风扇直接对着未关闭的窗户，存在粉尘直接从窗户排放情况，检查该窗户的外部墙面发现有粉尘痕迹。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	10月20日
HB-07-141	9月4日	石家庄市	裕华区	东京北村	裕华区通达家具厂	中国河北省石家庄市裕华区东京北村	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：木工车间部分粉尘收集软管道与收集主管道未连接，工业粉尘无组织排放，未得到有效收集。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日