

附件

石家庄市赞皇县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-153	9月15日	石家庄市	赞皇县	阳泽乡南平旺村	赞皇县平旺石粉厂	中国河北省石家庄市赞皇县S232阳泽乡南平旺村任家洞道口	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产，该企业主要生产钙石粉、滑石粉和白云石粉，主要废气污染物为粉尘，配套建设布袋除尘设施和旋风除尘设施。现场检查发现以下问题：破碎机配套的旋风除尘器工作不正常，旋风除尘器未密闭，启动后往外喷粉尘，不能正常工作。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-154	9月15日	石家庄市	赞皇县	许亭乡丁家庄村	赞皇县晋润物资有限公司丁家庄型煤分公司	中国河北省石家庄市赞皇县S393（许亭乡丁家庄村村东）	未安装治污设施	现场检查时，企业处于停产状态，现场发现以下问题：1. 热风炉烟气仅配套建设水幕除尘一体化设备，未配备布袋除尘设施；2. 型煤生产线车间煤粉输送带未密闭，大门地面煤粉比较多，存在无组织排放问题。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HB-07-155	9月12日	石家庄市	赞皇县	许亭乡巡检司村	赞皇翼胜商贸有限公司	中国河北省石家庄市赞皇县S393（许亭乡巡检司村）	未安装治污设施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：1. 破碎机未按环评要求配备布袋除尘设施；2. 加热炉使用生物质颗粒，采用湿法脱硫一体化设备除尘，不符合生物质锅炉需配备布袋除尘的要求。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HB-07-156	9月10日	石家庄市	赞皇县	南邢郭乡东郭家庄村	河北新诺芸建材有限公司	中国河北省石家庄市赞皇县	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业正在生产，石灰块粉碎后提升到石灰仓，石灰仓入料口粉尘泄漏严重，粉尘无组织排放痕迹明显。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-157	9月9日	石家庄市	赞皇县	阳泽乡石碑村	赞皇县众诚实木家具厂	中国河北省石家庄市赞皇县阳泽乡石碑村石碑道口	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，企业建有木材加工车间、喷漆间和晾漆间，主要废气排放污染物有粉尘和vocs，配套建设布袋除尘、UV光解、干式过滤棉等污染防治设施。现场发现以下问题：1. UV光解电源损坏，现场检查时UV光解控制面板工作指示灯均不亮，UV灯管不亮，工作不正常，UV光解过滤网堵塞，UV光解箱底部有直径约五厘米的三个圆孔，空气可通过圆孔直接进入光解设备，可冲稀废气浓度；2. 干式过滤棉已部分堵塞，丧失吸附功能。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-158	9月8日	石家庄市	赞皇县	院头镇赵家庄村	赞皇县石柱山永兴石粉厂	中国河北省石家庄市赞皇县院头镇赵家庄村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业正在生产，该企业建有年产 15000 吨白云石粉和 6000 吨钙石粉的加工生产线，主要污染物为粉尘，配有简单的粉尘收集和处理设施。现场检查发现问题如下：1. 入料口和出料口未配备集气罩和粉尘处理设施；2. 粉磨车间未完全密闭，有一扇窗户敞开，有粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-159	9月8日	石家庄市	赞皇县	清河乡孤山村	石家庄市博通宇工贸有限公司	中国河北省石家庄市赞皇县清河乡孤山村	未安装治污设施	现场检查时，企业正在生产，企业建有年产 200 吨活性炭生产线一条，主要产生的废气有烟尘和氮氧化物，存在以下问题：1. 炭化活化一体炉排放烟气未按照环评要求配备除尘设施；2. 炭化活化一体炉入料口有烟气排放，需配套烟气收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-160	9月7日	石家庄市	赞皇县	龙门乡榆底村南	河北汇泽瓷业有限公司	中国河北省石家庄市赞皇县	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时，企业正在生产。企业建有两条各300万平方米地板砖生产线，主要产生的废气污染物有二氧化硫、氮氧化物、粉尘，配套建设三台直径为3米6的煤气发生炉，污染防治设施有旋风除尘、双碱法脱硫、布袋除尘等设施，窑炉尾气和干燥塔尾气建有两套在线监控设施，存在以下问题：1. 经调阅该公司在线监控4月到9月的数据，二氧化硫六个月排放总量为36吨，氮氧化物六个月排放总量为175吨，氮氧化物排放量已经超过排污许可证年最大允许排放量（96.8吨）；2. 对窑炉尾气配套在线监控设施颗粒物监测设施进行量程测试，偏差达到15%左右（量程为80毫克每立方米，实际监测为69毫克每立方米）；3. 烟气主采样管道为U型管。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	2018/10/20
HB-07-161	9月7日	石家庄市	赞皇县	赞皇镇华林村	昆仑中科天然气门站施工工地	中国河北省石家庄市赞皇县山前大道与033省道交叉路口	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在施工，存在问题：1. 出入车辆未冲洗；2. 施工现场工地地面未硬化；3. 物料堆放未百分之百覆盖。未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-162	9月6日	石家庄市	赞皇县	土门乡土门村东	赞皇县海华玻璃制品有限公司。	中国河北省石家庄市赞皇县S393	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产，改成建有一条年产玻璃瓶5600万个的玻璃熔窑一座，配套建设一座直径为3.2米的煤气发生炉。主要污染防治设施有布袋除尘三套、碱喷淋脱硫一套。主要产生的废气污染物有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。存在以下问题：1. 煤气发生炉上煤输送管道未密闭；2. 石英砂入料口未配备集气罩。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-163	9月5日	石家庄市	赞皇县	土门乡土门村	石家庄动动佳家具用品有限公司	中国河北省石家庄市赞皇县土门工业区鲍家滩路	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，主要产品产能为5000平方米百叶门和6000平方米百叶窗，主要污染物为裁锯和半成品打磨粉尘及喷漆废气。配套建设有布袋除尘器、水喷淋除尘、水膜+喷淋塔+等离子+光氧有机废气污染物等防治设施。机台配有集气管，集气管与布袋除尘器相连，打磨车间主要通过水喷淋除尘。现场检查发现以下问题：1. 配套打磨车间除尘的水喷淋喷头全部堵塞，无法形成水雾除尘，无除尘效果，喷淋池围堰漏水；2. 切割机台集气管两处断裂三处脱落，导致机台产生的粉尘吸收不完全。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-164	9月5日	石家庄市	赞皇县	西龙门乡榆底村	赞皇县浩润精密铸造有限公司	中国河北省石家庄市赞皇县榆底村东300米。	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业未生产，存在以下问题：1. 堆煤棚内筛煤机未配备集气罩和粉尘处理设施，筛煤机产生的粉尘处于无组织排放状态；2. 抛丸车间配套建设的布袋除尘间不够密闭，存在无组织排放问题。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-165	9月4日	石家庄市	赞皇县	西龙门乡榆底村南	赞皇县润德陶瓷制造有限公司	中国河北省石家庄市赞皇县西龙门乡榆底村南	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业处于生产状态，建有年产600万平方米高档内墙砖生产线一条，主要产生废气的设施有造粒车间、料仓、压机成型车间、干燥窑和煤气发生炉，污染防治设施主要包括高效多管除尘、布袋除尘和双碱脱硫塔。现场发现主要问题：1. 压机成型车间有多处集气罩通风管已经断开、裂开，该车间所有集气罩均呈现正压状态，车间内密闭不严，部分窗户和门处于打开状态，车间内粉尘无组织排放状态；2. 煤气发生炉入料口未加遮盖，成开放状态，现场检查时有粉尘从入料口中溢出。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-166	9月3日	石家庄市	赞皇县	五马山工业园区2号路与山前工业路交汇处	河北聚祥泰陶瓷有限公司	中国河北省石家庄市赞皇县二号路	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，发现以下问题：1. 在线监控平台显示，气流速、气流量为零。爬上监控平台发现有明显的皮托管泄漏气体的声音，皮托管气压显示数值为0.4兆帕。现场修复皮托管后，皮托管气压显示数值为0.7兆帕，在线监控平台数据显示气流速1.5到2米每秒。发现皮托管泄露影响气流速监测数据；2. 烟气筒靠近采样口方向存在一个进气孔，孔径约为六公分，现场检查时呈负压进气状态，该进气孔在主采样口上游方向，距离主采样口垂直距离50公分，横向距离约一米，通过该孔进入的空气可能影响主采样口烟气浓度；3. 现场检查时，颗粒物反吹泵处于故障状态，根据运维人员反映故障已经一个星期；4. 烟气过滤器现场检查发现已发黄，未看到更换记录；5. 现场检查时，烟气机房仅配备量程校正气体1罐，未按要求配备低、中、高三种校正气体；6. 煤气发生炉入料口无粉尘收集设施，现场检查时，存在无组织排放现象。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日