附件

晋中介休市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-210	9月16日	晋中市	介休市	北关办事处	介休市灵通网吧	中国山西省晋中市介休市北坛路	未安装治污设施	现场检查发现，建成区燃煤锅炉替代的喷热加温炉（型号 LY-N-2800AT 生物质锅炉）没有安装烟尘防治措施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-211	9月14日	晋中市	介休市	连福镇	介休市景悦耐火材料有限公司	中国山西省晋中市介休市连福镇沙堡庄村	未安装治污设施	现场检查发现，该企业正在生产，存在问题：1. 两座 50 米的高架源烟囱未安装在线监控设施；2. 两座梭式窑烟囱未按环评批复要求落实梭式窑脱硫除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-212	9月14日	晋中市	介休市	连福镇	介休市润明铝业有限公司	中国山西省晋中市介休市连福镇沙堡庄村	未安装治污设施	现场检查发现，该企业正在生产，存在问题：1. 该企业环评批复梭式窑 6 座（现场建有 8 座），配套的梭式窑脱硫除尘设施未建成；2. 二座 45 米以上高架源烟囱未安装在线监控设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-213	9月12日	晋中市	介休市	宋古乡	介休市日升汽车服务有限公司	中国山西省晋中市介休市北坛东路	未落实VOCs整治要求	现场检查发现,该企业正在喷漆,发现问题:汽车喷漆房的废气经风机通过厚约1.5厘米的颗粒状活性炭滤网由管道侧向排放,其活性炭滤网被风机压力吹开部分滤网呈通透状。其废气处理施工工艺过于简单,废气难以稳定达标。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SX-07-214	9月12日	晋中市	介休市	宋古乡	介休市大康汽贸有限公司	中国山西省晋中市介休市北坛东路	未落实VOCs整治要求	现场检查发现,该企业正在生产,存在问题:喷漆车间的废气通过风机经过厚约2厘米的颗粒状活性炭滤网,(部分滤网内的活性炭被风机吹开呈通透状),再通过管道侧向向外向下排放。废气治理设施处理工艺过于简单,难以稳定达标排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SX-07-215	9月11日	晋中市	介休市	义安镇	山西森逸集成家居有限公司	中国山西省晋中市介休市义安镇洪相村	治污设施不正常运行	现场检查发现,该企业处在临时停产,存在问题:喷漆废气处理设施的活性炭吸附箱内部被更换成三道过滤棉;喷漆车间废气出口处与废气治理设施进气口之间存在1.5米*0.4米的开口,未做到封闭收集,废气从中间环节排出,在现场可见明显的漆渍痕迹。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-216	9月11日	晋中市	介休市	宋古乡	介休市隆运汽车服务有限公司	中国山西省晋中市介休市经天路	未落实VOCs整治要求	现场检查发现,该企业正在生产,存在问题:汽车喷漆房(公司南侧)正在使用,喷漆废气通过过滤棉简易处置经风机侧向排放,在排放口可见明显粉尘颗粒。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SX-07-217	9月11日	晋中市	介休市	东南街道	介休市城区真舒美浴苑	中国山西省晋中市介休市南大街63号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业正在运营,存在问题:企业属于城市建成区,1台0.5蒸吨的采暖燃煤锅炉未拆除烟囱,烟道未截断,具备复产条件。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	9月30日
SX-07-218	9月9日	晋中市	介休市	绵山镇	介休市大宇煤化有限公司	中国山西省晋中市介休市定阳路	工业粉尘无组织排放	检查时发现,该企业正在生产,存在问题: 1.洗煤入料口未做煤料粉尘污染防治措施; 2.物料堆场未落实扬尘治理措施;3.未能提供环评审批资料。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-219	9月9日	晋中市	介休市	绵山镇	山西介休义棠瑞东煤业有限公司	中国山西省晋中市介休市绵山镇后党谷村	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产，存在问题： 1. 筛分车间集气罩面积过小，收集效果不佳，车间内煤尘明显；2. 筛分车间楼顶的扬尘收集处理设施----MC-48型单机收尘器未开启运行，在执法人员要求开机后发现其风机转动轴异常（风机转动轴微微扭曲、振动明显、噪声过大、轴承箱漏油）；打开收尘器内部发现一条收尘袋开口。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX-07-220	9月8日	晋中市	介休市	绵山镇	介休市绵山镇鑫光汽修部	中国山西省晋中市介休市绵山镇常乐村定阳路北侧	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该汽修部正在汽车喷漆，未能提供环保部门审批手续，其喷漆过程产生的废气经喷漆房顶部的过滤棉（厚约2厘米）过滤后排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-221	9月8日	晋中市	介休市	东南街道办事处	山西省电力管道工程有限公司	中国山西省晋中市介休市S221	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业未在生产，存在问题：企业内1台4蒸吨的燃煤锅炉位于城市建成区未拆除烟囱，烟道未截断，具备复产条件。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-222	9月8日	晋中市	介休市	城关乡	山西多智管模制造有限公司	中国山西省晋中市介休市朝阳路418号	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产，存在问题：锅炉拆除后，锅炉房北侧的炉渣堆场露天堆放未做好防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-223	9月8日	晋中市	介休市	介休市城关乡	介休市锦源大酒店有限公司	中国山西省晋中市介休市北坛中路181号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	1台4蒸吨的燃煤锅炉(型号DZL2--1.25--A II)在城市建成区，未拆除烟囱，烟道未物理截断，具备复产条件。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-224	9月7日	晋中市	介休市	宋古乡韩屯村	介休市公共卫生综合服务大楼(及附属楼)工程	中国山西省晋中市介休市介公路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现龙泰伟业建设集团有限公司承建的介休市公共卫生综合服务大楼(及附属楼)工程，地面未硬化，一辆运输散装袋状水泥的农用车(车牌号晋JJ7071)从塔北街进入施工场地，未采取密盖措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-225	9月6日	晋中市	介休市	龙凤镇	山西汾西矿业(集团)有限责任公司水泥厂	中国山西省晋中市介休市	工业粉尘无组织排放	检查时发现,该企业正在生产,存在问题:在水泥熟料生产线的回转窑窑尾与预热器连接处存在烟气、粉尘“跑冒漏”现象。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-226	9月4日	晋中市	介休市	宋古乡	山西汾矿星源泵业有限公司	中国山西省晋中市介休市	未安装治污设施	检查时发现,该企业正在生产,存在问题:1.现场进行露天零星的部件喷漆;2.喷漆车间仅建立简易水帘进行废气降解,无废气收集处理装置;3.烘房有生产痕迹,无配套的废气处理设施,烟道侧向直排设置。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日
SX-07-227	9月4日	晋中市	介休市	三佳乡	介休市三佳乡崇贤村水泥砖加工点	中国山西省晋中市介休市三佳乡崇贤村东侧	未安装治污设施	检查时发现,该企业未生产,属临时停产,存在问题:1.无环保审批手续,搅拌和成型工序无粉尘防治设施;2.原辅料破碎的露天堆放,无防尘设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日
SX-07-228	9月3日	晋中市	介休市	城关乡	山西省介休市绵山建筑有限公司	中国山西省晋中市介休市纬四路与振兴街交汇处	未安装油气回收装置或装置不正常运行	检查时发现,该加油站正在对汽车加油,存在问题:1.靠近加油站办公大厅北侧的95#汽油加油机(出厂编号WC440333110014061644)的二个加油枪软罩吸收装置已经损坏,无法正常收集油气。其中该加油机西侧的加油枪正在对汽车加油;2.靠近该加油站办公大厅南侧的98#汽油加油机的加油枪软罩吸收装置已经损坏。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-229	9月3日	晋中市	介休市	宋古乡南 张家庄村	山西金昌煤 炭气化有限 公司	中国山西省 晋中市介休 市 S223	工业粉尘无 组织排放	现场检查时该企业正在生产，发现问题：1. 煤堆场未安装喷淋抑尘装置；2. TJL4350D型机焦炉东侧的3#、13#、36#、43#、53#炉口漏气（压缝条不严密）排放淡黄色烟气。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日