

附件

晋中市平遥县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-248	9 月 16 日	晋中市	平遥县	晋中市平遥县新南堡泰安路 41 号	平遥县新南堡镕鑫商务宾馆	中国山西省晋中市平遥县中都路 14 号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该宾馆正在营业，位于禁煤区三台燃煤锅炉，分别为 0.4t，无铭牌估计 1t、2t，未运行，当地整改清单外，发现问题：锅炉均无处理设施，管道未切割，未拆除	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9 月 30 日
SX-07-249	9 月 16 日	晋中市	平遥县	晋中市平遥县中都乡道虎壁村新华街北面	平遥县道虎壁村天祥惠源宾馆	中国山西省晋中市平遥县 X371	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在营业，非清单内无铭牌锅炉位于清洁煤管控区，估计约 1t，未运行，发现问题：未安装烟气处理设施，废气直排	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10 月 20 日
SX-07-250	9 月 16 日	晋中市	平遥县	晋中市平遥县段村镇七洞村	平遥县七洞润星宾馆	中国山西省晋中市平遥县 X371	未安装治污设施	现场检查时，该宾馆正在营业，位于非禁煤区，有两台 1.3t 燃煤锅炉，其中一台 1.3t 燃煤锅炉正在运行，发现问题：仅安装水浴除尘，未安装脱硫脱销处理设施	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10 月 20 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-251	9 月 16 日	晋中市	平遥县	段村	浴龙澡堂	中国山西省晋中市平遥县北东线	未安装治污设施	现场检查时，该澡堂正在营业，无营业执照，发现问题：无铭牌燃煤锅炉，估计约 2t，无处理设施，烟气直排，黑烟滚滚	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	10 月 20 日
SX-07-252	9 月 15 日	晋中市	平遥县	晋中市平遥县岳壁乡高林村	平遥县雪琴建材经销部	中国山西省晋中市平遥县 S222	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该堆场占地约 8500 平方米，堆料占地约 1800 平方米，未进行作业，发现问题：堆料覆盖不完全，约 90%未覆盖，易产生扬尘	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9 月 30 日
SX-07-253	9 月 15 日	晋中市	平遥县	高林村南侧 100 米处 S222 省道旁	红星汽修钣金烤漆	中国山西省晋中市平遥县 S222	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在营业，无营业执照，无环评验收，喷漆房刚结束作业，发现问题：喷漆房只有从外往里吹风设备，未安装有机气体处理设备。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10 月 20 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-254	9月15日	晋中市	平遥县	晋中市平遥县古陶镇干坑村平沁路4号	平遥东麟珠酒店管理有限公司	中国山西省晋中市平遥县S222(城南路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该企业正在作业,发现问题:露天喷漆,有机气体无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SX-07-255	9月14日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县洪善镇西大闫村	平遥县鹏凯耐火材料有限公司	中国山西省晋中市平遥县	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在作业,发现问题:1.现场竖窑设置为水喷淋除尘设施,与2014年环评要求设置布袋除尘、2014年验收无处理设施均不相符;2.水喷淋除尘设施未开启;3.喷淋抽水管无水源链接,除尘设施不能正常使用。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月20日
SX-07-256	9月14日	晋中市	平遥县	108国道旁	山西省农业机械化学学校北门东北侧垃圾桶后方	中国山西省晋中市平遥县G108(京昆线)	露天焚烧	此为信访交办案件,编号071384,问题属实,存在问题:露天焚烧垃圾,该焚烧点系学生日常跑步,练车场所出入口。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-257	9月13日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县新南堡村	山西奎兴路桥建筑工程有限公司	中国山西省晋中市平遥县G5(大运高速)	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业未生产,发现问题:除尘设施前设置具有活门的排放口,具有直排的可能,建议当地环保局核实。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-258	9 月 13 日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县洪善镇兰村村东二级路旁	平遥县兰村农产品购销部	中国山西省晋中市平遥县 G108(京昆线)	未安装治污设施	现场检查时，该企业未进行作业，发现问题：该企业不属于禁煤区，不在锅炉整改清单内，4t 燃煤锅炉无烟气处理设施，现场未开启使用，有使用痕迹，企业表示计划改造替换。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10 月 20 日
SX-07-259	9 月 12 日	晋中市	平遥县	晋中市平遥县中都东路	平遥县大众汽车修配站	中国山西省晋中市平遥县 S221(中都东街)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在营业，喷漆房未进行作业，发现问题：喷漆房未安装有机气体处理设备，现场有使用痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10 月 20 日
SX-07-260	9 月 12 日	晋中市	平遥县	晋中市平遥县中都路 1 号	平遥县中都路海明汽修部	中国山西省晋中市平遥县 S221(中都东街)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在营业，喷漆房未进行作业，发现问题：喷漆房未安装有机气体处理设备，现场有使用痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10 月 20 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-261	9月12日	晋中市	平遥县	晋中市平遥县南政乡西游驾村牌楼往西100米	平遥县西游驾村凝凯汽修部	中国山西省晋中市平遥县G108(京昆线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该企业正在营业,喷漆房未进行作业,发现问题:喷漆房未安装有机气体处理设备,有使用痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SX-07-262	9月12日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县东外环路口(二级路往东100米处)	平遥县友信汽贸销售有限公司	中国山西省晋中市平遥县G108(京昆线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该企业正在营业,喷漆房未进行作业,发现问题:喷漆房只有经滤棉从外往里吹风设备,未安装有机气体处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SX-07-263	9月12日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县工业园区	山西翔海石油设备制造有限公司	中国山西省晋中市平遥县X373	治污设施不正常运行	该企业处于责令整改期间,在完成整改前禁止刷漆工段作业。现场检查时,该企业正在生产,刷漆房正在进行刷漆作业,发现问题:1.作业时未开启活性炭吸附+UV光解处理设施,处理设施不正常运行,见到督查人员后开启;2.处理设备开启后,风机与排气筒衔接处严重漏风,漏风处为正压,处理后废气未能统一经15米烟囱排放。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-264	9月12日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县科技工业区	山西省平遥减速器有限责任公司	中国山西省晋中市平遥县G108(京昆线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时, 该企业正在生产, 喷漆房正在作业, 发现问题: 1. 喷漆房未能确认活性炭处理设施, 厂方亦未能提供佐证。喷漆房于 2015 年建成, 企业表示从未更换活性炭, 现场无废旧活性炭, 无更换记录; 2. 喷漆工段的 2005 年环评报告与 2013 验收报告存在多处矛盾地方, 也与目前现实情况不符, 最近一次监测报告未做有机废气监测。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的, 依据《大气污染防治法》第一百零八条, 立案处罚。	10月20日
SX-07-265	9月12日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县科技工业园区(东游驾村)	山西省平遥思瑞沃重工有限公司	中国山西省晋中市平遥县G108(京昆线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时, 该企业正在生产, 发现问题: 1. 露天刷漆, VOCs 废气直排; 2. 热处理设备用机油冷却部件, 会产生少量有机废气, 现场无治污处理设施, 直排废气, 由于企业无法提供任何环保相关文件, 建议当地环保局核实; 3. 物料堆场占地约 500 平方米, 未进行覆盖, 易产生扬尘。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的, 依据《大气污染防治法》第一百零八条, 立案处罚。	10月20日
SX-07-266	9月11日	晋中市	平遥县	道备村	道备村污水处理站西侧十字路口垃圾堆	中国山西省晋中市平遥县X373	露天焚烧	现场检查时, 发现问题: 露天焚烧垃圾, 浓烟滚滚, 气味呛鼻。	进一步调查核实, 对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题, 依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-267	9月11日	晋中市	平遥县	晋中市平遥县南政乡王家庄村	平遥县王家庄村昌顺远汽车维修中心	中国山西省晋中市平遥县X373	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该维修中心正在营业，未进行喷漆作业，发现问题：喷漆房无 VOCs 处理设施，喷漆废气经风机直排大气。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-268	9月11日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县南政乡王家庄村	山西省平遥县龙海实业有限公司	中国山西省晋中市平遥县	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时，该企业正在生产，发现问题：1. 饲料生产区 6 吨燃煤锅炉，属燃煤锅炉整改清单内，未切割拆除，仅为水浴除尘无脱硫处理设施，现场部分煤渣较新，有继续使用可能；2. 饲料生产区 6 吨燃煤锅炉排气管与排气筒分离，与锅炉废气必须通过高于 15 米烟囱排放不符；3. 生产车间未采取有效措施降低扬尘，灰尘滚滚；4. 肉品加工区 6 吨燃煤锅炉，属燃煤锅炉整改清单内，仍在 使用，除尘器存在跳过脱硫设施直达最终排放口旁路，有直排风险；5. 管道多处漏风，建议当地环保局核实处理效果。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-269	9月10日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县南政乡闫家庄村	山西省平遥兴华煤焦有限公司	中国山西省晋中市平遥县S222	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，发现问题：1. DA004 废气排放口碱液喷淋处理设施调节池为酸性，不能达到脱硫效果；2. 出口烟气呈黑灰，建议当地环保局核实颗粒物排放是否超标。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-270	9月10日	晋中市	平遥县	北三狼村	渣土运输车（晋KF1867（挂））	中国山西省晋中市平遥县	渣土车覆盖不完全	现场检查时，该渣土车晋KF1867（挂）满载沙土，未覆盖，行驶时沙土掉落，引起严重扬尘。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
SX-07-271	9月10日	晋中市	平遥县	三狼村	平遥县中都永通铸造厂西北侧无名堆场	中国山西省晋中市平遥县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现问题：该堆场物料位于道路侧未覆盖，未采取任何降尘措施，车辆经过时引起严重扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-272	9月10日	晋中市	平遥县	晋中市平遥县中都乡北三狼村红旗街9号	平遥县北三狼村永芳古典家具厂	中国山西省晋中市平遥县	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，发现检查人员立即停止作业，喷漆房油漆未干，发现问题：喷漆车间无VOCs处理设施，用风机经过滤棉直排废气。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-273	9月8日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县宁固镇净化村西500米处	平遥县大晋农种植专业合作社	中国山西省晋中市平遥县S66(汾平高速)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业未生产,发现问题: 1. 现场有露天喷漆痕迹,油漆未干,VOCs 无组织排放; 2. 露天焚烧玉米衣、秸秆,浓烟滚滚。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SX-07-274	9月8日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县香乐乡西羌村	山西省平遥县兴浩洗煤有限公司	中国山西省晋中市平遥县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该厂午休临时性停产,发现问题: 1. 有露天喷漆痕迹,现场油漆未干,VOCs 气体无组织排放; 2. 煤厂占地约 28000 平方米,未完全覆盖,未覆盖面积约占 40%。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SX-07-275	9月8日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县香乐乡三家村	平遥县昌旺洗煤有限公司	中国山西省晋中市平遥县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产,发现问题: 1. 煤厂占地约 13000 平方米,覆盖不完全,约有 90%未覆盖,易产生扬尘; 2. 部分运输带未完全密闭,易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-276	9月8日	晋中市	平遥县	三家村	平遥县三家村旺顺养殖专业合作社东北侧100米田地	中国山西省晋中市平遥县S222	露天焚烧	现场检查时，有人正在农地作业，发现问题：露天焚烧秸秆，浓烟滚滚。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-277	9月7日	晋中市	平遥县	城南路	平遥县锦鸿汽车服务中心	中国山西省晋中市平遥县S222	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该汽修厂正在作业，发现问题：喷漆房未安装活性炭或UV光解等处理设施，现场油漆味道刺鼻，抽风未开启。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-278	9月7日	晋中市	平遥县	晋中市平遥县南政乡侯郭村西盛三街5号	平遥县瑞雯昌汽修厂	中国山西省晋中市平遥县高速引道	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该汽修厂临时停工休息，未作业，发现问题：喷漆厂房未半敞开式，未安装VOCs处理设施，现场有喷漆部件，油漆未干。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-279	9月7日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县岳壁乡黎基村西河崖	平遥县峰岩矿棉有限公司	中国山西省晋中市平遥县S222	治污设施不正常运行	现场检查时，该工厂正在生产，发现问题：1. 熔炉脱硫设施运行不正常，碱液喷淋池水呈酸性，烟气气味刺鼻；2. 未按环评及验收要求加 NaOH-CaO 双碱，实际使用石灰石-石灰法。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX-07-280	9月7日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县段村镇段村	平遥县元清建材有限公司	中国山西省晋中市平遥县北东线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，整改中。发现问题：厂区内场地建筑物料及原料均未覆盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-281	9月7日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县段村	平遥县段村五一加油站西南侧垃圾堆	中国山西省晋中市平遥县北东线	露天焚烧	现场检查时，发现问题：露天焚烧树叶等垃圾，浓烟滚滚，气味刺鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-282	9月6日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县岳壁乡东郭村	平遥县章泰新型建材有限公司东侧无名建筑工地	中国山西省晋中市平遥县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该场地正在施工。发现问题：1. 场地内粉尘污染严重，占地约15000平方米，物料堆均未进行覆盖，易产生扬尘；2. 运输车辆进出厂区未采取洒水等措施，产生严重扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-283	9月6日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县岳壁乡东郭村	平遥县章泰新型建材有限公司	中国山西省晋中市平遥县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该厂正常生产。发现问题：1. 原料堆场未进行密闭或覆盖，易产生扬尘；2. 原料挖掘厂地未进行洒水等有效措施，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-284	9月6日	晋中市	平遥县	晋中市平遥县城隍庙街91号	平遥县古晋美途驿栈	中国山西省晋中市平遥县安家街2号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该客栈正常营业，位于所在地禁煤区。发现问题：该客栈燃煤小锅炉未进行物理切割，煤燃料充足，有恢复生产的能力，且该锅炉不在平遥县排查的应取缔的燃煤锅炉清单内，无废气治理设施。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-285	9月5日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县朱坑乡喜村	山西省平遥县曙光工业有限公司	中国山西省晋中市平遥县	未安装治污设施	现场检查时，该企业的精炼机和破胶机设备有余温，部分设备电源未关闭，属临时性停产，发现问题：1. 厂房未安装门窗，为敞开式，厂区内气味刺鼻；2. 该企业没有环评文件，仅有一份达标验收会议纪要；3. 车间内打磨工序未安装废气装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-286	9月5日	晋中市	平遥县	朱坑乡	通号工程局集团有限公司	山西省晋中市平遥县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在施工。发现问题：1. 该工地现场有已经刷好油漆的建筑材料，没有配备专门的刷漆房，露天刷漆，地上有大量漆点，挥发的有机废气刺鼻，产生的有机气体直排环境；2. 工地内施工和渣土车运输时未采取洒水等防尘措施，部分渣土，水泥堆未覆盖，易产生扬尘。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-287	9月4日	晋中市	平遥县	山西省晋中市平遥县段村镇南常村	平遥县鸿昌进加油站有限公司	中国山西省晋中市平遥县 X371	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站正在运营。发现问题：该加油站国六 92#加油机加油枪处用于油气回收的皮套严重破损。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-288	9月4日	晋中市	平遥县	段村镇	平遥县金众煤焦有限公司	中国山西省晋中市平遥县北东线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，未生产。发现问题：厂区内场地及建筑物粉尘污染严重，1. 煤厂占地约 10000 平方米，覆盖不完全，煤料高度近 10 米，约有 50%未覆盖，易产生扬尘；2. 运输车辆进出厂区未冲洗，产生严重扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-289	9月4日	晋中市	平遥县	晋中市平遥县香乐乡香乐村西正街霍明巷9号	平遥县锦上家具销售有限公司	中国山西省晋中市平遥县	未落实 VOCs 整治要求	现场监测时，电刨设备仍有余温。发现问题：1. 该公司被通告停产整治期间，仍能听到厂内传出的锯木噪音；2. 该公司有专门的喷漆车间，未安装建设相关废气治理设施，产生有机废气通过风扇直排，喷漆车间内油漆气味刺鼻；3. 现场环境脏乱差，锯末堆多，裸露在外，未覆盖。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-290	9月3日	晋中市	平遥县	西外环路	中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司平遥西外环加油站	中国山西省晋中市平遥县曙光西街	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站正在运营。发现问题：该加油站 4 号加油位 92#汽油加油枪处于油气回收的皮套脱落，未及时更换，检查时正在加油，加油时产生的油气直接排放外环境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日