

附件

## 咸阳市礼泉县督办问题清单

| 编号                | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇   | 污染源名称        | 污染源地址                        | 问题类型   | 存在问题   | 整改要求  | 完成时限   |
|-------------------|-------|-----|-----|------|--------------|------------------------------|--------|--|---|--------|
| SX（陕西）<br>-07-263 | 9月14日 | 咸阳市 | 礼泉县 | 城关街道 | 礼泉三平木业有限责任公司 | 陕西省咸阳市礼泉县药王社区312国道南乡政府东100米处 | 排污口不规范 | 现场检查时，该厂正在生产，从事细木工板生产线加工生产，主要废气是粉尘。存在问题：按照环评及批复要求，木材加工产生的粉尘通过布袋除尘器处理后15米高排气筒高空排放，现场实际建设情况是将粉尘通过一个简易的大布袋除尘，放置于单独的密闭房间，未设置排气筒。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 10月31日 |

| 编号                 | 检查时间 | 城市  | 县区  | 乡镇   | 污染源名称              | 污染源地址                    | 问题类型           | 存在问题  | 整改要求   | 完成时限   |
|--------------------|------|-----|-----|------|--------------------|--------------------------|----------------|---|--|--------|
| SX (陕西)<br>-07-264 | 9月6日 | 咸阳市 | 礼泉县 | 烟霞镇  | 渣土运输车<br>(陕A8N1C5) | 中国陕西省咸阳市礼泉县烟霞镇崔家崖村       | 渣土车覆盖不完全       | 关中环线路上, 邻近崔家岩加油站的路段, 有一辆运沙车载满沙子但没有进行覆盖, 车牌号码是陕A8N1C5.   | 依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。  | 9月30日  |
| SX (陕西)<br>-07-265 | 9月6日 | 咸阳市 | 礼泉县 | 西张堡镇 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司  | 中国陕西省咸阳市礼泉县西张堡镇陕西再生资源产业园 | 超标排污或未执行超低排放标准 | 现场检查, 该企业正在生产, 从事危险废物处理, 建设有24吨/天的焚烧系统, 督察组重点检查固体废物处理处置中心焚烧线在线监控, 发现该厂焚烧系统在线设施存在以下几方面问题: 1. 调取了该厂8月1日至9月1日一个月的在线数据, 数据显示其一氧化碳时均值数据长期为0。检查资料发现该烟气在线监测系统于2017年5月通过咸阳市环保局验收, 但验收比对监测报告中无一氧化碳和氟化氢验收比对数据; 2. 9月1日二氧化硫17:00-18:00连续两个时均值超标, 分别308.5mg/m <sup>3</sup> . 1225.5mg/m <sup>3</sup> (标准为300mg/m <sup>3</sup> ), 而邻近几个时均值数据基本上为零点几。企业提供了当天排查记录, 分析显示是最末端湿法脱酸洗涤塔的洗涤管路及喷头堵塞, 说明脱硫系统设计有缺陷。 | 进一步调查核实, 对符合处罚条件的, 依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为, 拒不改正的, 实施按日连续计罚; 对不能立案处罚的, 开展监督性监测。 | 10月20日 |