

附件

阳泉市郊区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-068	9月16日	阳泉市	郊区	郊区黑土岩村	阳泉祥瑞耐火材料有限责任公司	中国山西省阳泉市郊区连大线	治污设施不正常运行	检查时，该企业正在生产，发现以下问题：窑炉废气除尘器出口连接煤气发生炉除硫塔处被腐蚀出一洞，造成少量废气未经脱硫就排出。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX-07-069	9月16日	阳泉市	郊区	桃坡村	阳泉亿通煤炭运销有限责任公司	山西省阳泉市郊区桃坡村	物料堆场未落实扬尘治理措施	电话联系信访人，未接电话。郊区环保局同志反馈，他们同来信人联系，确认来信人举报对象为阳泉亿通煤炭运销有限责任公司。检查时，该企业未生产，自2018年6月开始停产，建设封闭式煤仓，举报内容部分属实，该企业仅进行煤炭铁路发运，不存在粉碎工序，发现以下问题：煤料堆放覆盖不全（整个堆场长约200米，宽约10-20米），建设封闭式煤仓需转移煤料堆易产生扬尘，防扬尘措施不足。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-070	9月8日	阳泉市	郊区	李家庄乡	阳泉三江大福汽车销售有限公司	山西省阳泉市郊区李荫路冯家庄段	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该汽修厂未喷漆，有明显喷漆痕迹。存在主要问题：1. 环评要求采用吸附棉和活性炭进行喷漆废气处理，实际建设为光氧催化器；2. 废气处理设备光催化无法打开，自2017年7月建设后未进行维护。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-071	9月8日	阳泉市	郊区	李家庄乡	阳泉三江众星汽车销售有限公司	山西省阳泉市郊区李荫路冯家庄段	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 该企业喷漆房有明显生产痕迹，环评要求喷漆废气经过滤纸、过滤棉、活性炭处理后达标排放，实际该喷漆治理设施无活性炭，过滤棉损坏，未建成有效的废气治理设施；2. 该企业喷漆废气排污口向下，排污口不规范。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-072	9月8日	阳泉市	郊区	李家庄乡	阳泉市湛程汽车销售服务有限公司	山西省阳泉市郊区 S214(李荫路)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业正在生产,主要存在问题:1.该企业喷漆车间废气收集后,采用滤尘网、滤棉、活性炭吸附后排放,检查发现活性炭网格活性炭未填满,上部分无活性炭,下部分已堵塞,达不到治理效果;2.喷漆废气排放高度环评要求15米,实际建设约10米,未落实环评要求。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SX-07-073	9月7日	阳泉市	郊区	亚美水泥厂东北侧	亚美水泥厂破碎车间东北方向100米处堆场	山西省阳泉市经济技术开发区与郊区交界处	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,露天原料堆场有装载机正在筛分作业。存在问题:堆场内大量物料堆存,未采取污染防治措施,易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日
SX-07-074	9月3日	阳泉市	郊区	荫营镇	阳泉市林里耐火材料有限公司	中国山西省阳泉市郊区玉泉街	治污设施不正常运行	检查时发现,该企业正在生产,主要问题:原料初分晒工序喷淋设施无法使用,无法正常开启,水池缺水,临时进行修理、灌水、接通喷淋管道。	调查核实,依法查处,符合移送公安机关拘留条件的,及时移送。	10月20日