

附件

运城河津市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-380	9月16日	运城市	河津市	樊村镇	河津市亿和混凝土有限公司北侧堆场	山西省运城市河津市	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，位于河津市樊村镇亿和混凝土有限公司北侧一处堆场，里面堆放有大量黄沙石子等建材，露天堆放，基本无遮盖等措施，扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-381	9月13日	运城市	河津市	城区街道	河津市城南飞跃轿车维修部	中国山西省运城市河津市永兴路	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该汽修厂正在作业，喷漆房边门呈开启状，内有一汽车配件，有喷漆的痕迹。喷漆房VOC处理设施已购置，但还未安装使用。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-382	9月13日	运城市	河津市	僧楼镇	河津市泰龙选煤有限公司	中国山西省运城市河津市G5(京昆高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该洗煤厂正在停产整治。主要问题：1. 场地积尘严重；2. 大量原煤露天堆放，无覆盖，扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-383	9月12日	运城市	河津市	僧楼镇	河津市耿翔建材有限公司	中国山西省运城市河津市S85(右芮高速)	工业粉尘无组织排放	检查时发现，该公司正停产。该公司主要从事沥青搅拌、水泥混凝土生产和销售。主要问题：1. 一台水泥储罐未安装除尘设施，现场灌装时产生大量粉尘，直接排放；2. 厂区堆放大量石子黄沙，大部分未遮盖，露天堆放，扬尘较重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-384	9月12日	运城市	河津市	清涧街道	山西阳光焦化（集团）华升电力有限公司	中国山西省运城市河津市	排污口不规范	检查时发现，该公司正在生产。主要问题：该公司煤堆场大棚仅有一个顶棚，四周无围挡，扬尘易逸散。该公司排污许可证内三台循环流化床锅炉（其中一台备用）共建一个废气排放口，但该公司为实施最低排放，每台锅炉分别设置了一个排放口（均建有脱硫脱硝除尘和在线监测设施）。经厂方介绍，现正对擅自增设的二个废气排放口申请变更排污许可证。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX-07-385	9月11日	运城市	河津市	僧楼镇	山西发鑫集团有限公司	中国山西省运城市河津市僧楼镇忠信村村东	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该公司正在生产。该公司目前运营主体为山西中洋能源有限公司。排污许可证使用山西发鑫集团有限公司名称。主要存在问题：1. 厂区正在建设大棚，部分物料覆盖不到位，露天堆放；2. 出焦设施北侧堆放了大量的焦沫，未进行遮挡覆盖密闭；3. 厂区内部分道路没有进行硬化，扬尘较大；4. 厂区内异味明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-386	9月11日	运城市	河津市	小梁乡	河津市南原砖厂	中国山西省运城市河津市小梁乡南原村	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	检查时发现，该砖厂停产。主要问题：未落实“两断三清”，生产设备未拆除，部分电路未断，厂区内还堆存大量产品。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日
SX-07-387	9月9日	运城市	河津市	樊村镇	河津市铝都大道道路施工工地	中国山西省运城市河津市铝都大道（G20至东新南街之间），西光德村对面	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该工地堆场存在大量物料未覆盖，产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-388	9月9日	运城市	河津市	小梁乡	河津市生活废弃物处置中心	中国山西省运城市河津市G209(呼北线)	未安装治污设施	检查时发现，该生活垃圾填埋场正在运行，处于运行初期。主要存在问题：环评资料中要求运行初期填埋气采用竖井聚集后用抽气机引至燃烧塔高空燃烧排放，实际该填埋场填埋气通过竖井直接排放，无安装治污设施，与环评要求不符，主要污染物为甲烷，二氧化碳，发酵臭气（硫化氢，甲硫醇及氨）。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-389	9月9日	运城市	河津市	城区街道	河津市瑞盈汽车销售服务有限公司	中国山西省运城市河津市永兴路	排污口不规范	检查时发现，该汽车4S店正在营业，喷漆房不在使用，喷漆废气使用光催化氧化法处理后排放。主要存在问题：废气排放口高度不够（应为15米高以上），只有6米，不符合要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX-07-390	9月7日	运城市	河津市	城区街道	河津市九龙小学在建工地堆场	中国山西省运城市河津市九龙大街西侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现问题：堆场存放有大量沙土未覆盖，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-391	9月6日	运城市	河津市	赵家庄乡樊家庄村	河津市华晟能源有限公司	中国山西省运城市河津市赵家庄乡樊家庄村	超标排污或未执行超低排放标准	检查时发现，该公司正在生产。存在问题：1. 煤原料堆场覆盖不到位，大部分煤原料露天堆放未苫盖，易产生扬尘污染；2. 废气排放口在线监控数据氮氧化物9月4日至9月6日，日均值有超标情况（9月4日568毫克每立方米、9月5日587毫克每立方米、9月6日552毫克每立方米），超过了《炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012》要求的氮氧化物排放限值500毫克每立方米，没有向环保部门报备，没有相关异常情况报告。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	10月20日
SX-07-392	9月6日	运城市	河津市	清涧街道	北京吉亚半导体材料有限公司山西生产部	中国山西省运城市河津市铝都大道	未安装治污设施	检查时发现，该公司正在生产。该公司主要从铝厂氧化铝母液中通过电解方式提取高纯度金属镓。主要问题：1. 该公司电解车间电解槽产生的废气用集气罩收集后，未经处理直接高空排放。废气中主要污染物为碱性气体，未配套治污设施；2. 电解槽吸风罩收集装置不合理，收集效果差，且风量较小，无组织废气排放严重。	要求安装治污设施，并补充相应的环保手续。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	3月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-393	9月4日	运城市	河津市	樊村镇	河津市铝东路三联加油站	中国山西省运城市河津市晋铝东路	未安装油气回收装置或装置不正常运行	检查时发现，该加油站正在营业。存在问题：1. 该加油站未安装油气回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-394	9月4日	运城市	河津市	僧楼镇北方平村	河津市方达洗煤有限公司	中国山西省运城市河津市 G209(呼北线)	工业粉尘无组织排放	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 原煤破碎车间部分工段未安装废气吸收装置，无组织排放粉尘较严重；2. 原煤仓库和精煤仓库开敞面积过大，粉尘易逸散；3. 厂区内部分物料堆场露天堆放，无覆盖；4. 煤矸石出料口堆放地无覆盖，露天堆放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-395	9月3日	运城市	河津市	僧楼镇北午芹村	永鑫实业集团有限公司	中国山西省运城市河津市 G59(右芮高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该公司正在生产。存在问题：1. 原料堆场正在建设大棚，目前物料露天堆放，无遮盖措施，易产生扬尘污染；2. 焦化工段进料时废气收集不完全，粉尘无组织排放严重；3. 厂区内异味明显；4. 在线数据有超标现象，烟尘浓度实时数据 40.68mg/m ³ 。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-396	9月3日	运城市	河津市	赵家庄乡	山西鑫升焦化集团有限公司	中国山西省运城市河津市G5(京昆高速)	工业粉尘无组织排放	检查时发现，该公司正在生产，该公司从事洗煤、冶金焦炭的生产及其副产品的加工和销售。存在问题：1. 沉淀焦末堆放场所“三防”措施不完善，上方无顶棚，露天堆放产生扬尘；2. 装煤、出焦烟气未有效收集，大量烟气无组织排放，烟气偏黑色；3. 晾焦工段露天未封闭，粉尘无组织排放；4. 厂区内异味明显。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日