

附件

运城市盐湖区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-442	9月14日	运城市	盐湖区	王范乡	运城市盐湖区王范三平纸箱厂	中国山西省运城市盐湖区王范乡王范村	排污口不规范	现场检查发现，该企业有环评手续，有一台6蒸吨生物质锅炉，配套建有布袋除尘器+湿法脱硫，印刷车间配套建有活性炭一体机VOCs治理设施。存在问题：1. 生物质锅炉废气排气筒高度为15m，未达到环评要求的35m；2. VOCs治理设施废气排气筒高度为8m，不足15m。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-443	9月14日	运城市	盐湖区	王范乡	运城市盐湖区王范长龙纸箱厂	中国山西省运城市盐湖区王范乡王范村村南	排污口不规范	现场检查发现，该企业有环评手续、监测报告，有1台4蒸吨生物质锅炉配有布袋除尘设施，印刷车间配有1台UV光氧VOCs处理设施。存在问题：锅炉烟囱高度约20m，不足环评要求35m。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX-07-444	9月14日	运城市	盐湖区	王范乡	运城市盐湖区王范志刚纸箱包装厂	中国山西省运城市盐湖区王范村	排污口不规范	现场检查发现，该企业有环评手续、排污许可证、监测报告，有一台6蒸吨生物质锅炉，配套建设布袋除尘器，印刷工序配套建设UV光氧催化VOCs治理设施。存在问题：1. 生物质锅炉废气排气筒高度只有12m，未达到环评要求的35m；2. VOCs治理设施废气排气筒高度只有12m，不足15m；3. 印刷车间VOCs集气罩高度较高，收集能力较差。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-445	9月13日	运城市	盐湖区	解州镇	运城市盐湖区西平石料加工场	山西省运城市盐湖区	排污口不规范	现场检查发现,该加工场有环评手续,破碎工序和筛分工序分别配套建设布袋除尘器。存在问题:该加工场现有车间属新建,原有破碎工序和筛分工序的排气筒高度不足环评要求15m。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX-07-446	9月12日	运城市	盐湖区	陶村镇	山西运辉达混凝土有限公司	中国山西省运城市盐湖区陶村镇赵棠庄村北	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现,该企业有环评手续、排污许可证,建有1条混凝土生产线,有4座筒仓,配有布袋除尘器,建有料仓一座,原料入库。存在问题:上料口未密闭、未配套建设收尘措施,料仓输送皮带未封闭,未达到环评要求的“输送、计量、投料过程全部封闭处置”的要求。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-447	9月12日	运城市	盐湖区	陶村镇	运城市盐湖区陶村建利达印刷厂	中国山西省运城市盐湖区陶村镇张金村河渠北地	排污口不规范	现场检查发现,该印刷厂有环评手续,印刷车间配有一套光氧催化VOCs处理设施。存在问题:废气排气筒高度只有10m,未按环评要求建设15m排气筒,不符合环评要求。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX-07-448	9月9日	运城市	盐湖区	北城街道	山西七保管业有限公司	山西省运城市盐湖区东留村(老运临路228号)	排污口不规范	现场检查发现,该企业手续完善,原有2蒸吨燃煤锅炉已经拆除,新建一台2蒸吨燃气锅炉,配套建设压缩天然气储气罐,有2台水泥罐,存在问题:1.上料口未完善减尘降尘措施;2.两台水泥罐只有一台配套有布袋除尘器,另一台没有配套;3.燃气锅炉排气筒个高度不足15m,排放口设置不规范。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX-07-449	9月9日	运城市	盐湖区	北城街道	运城市彩虹世鑫汽车销售有限公司	山西省运城市盐湖区黄河大道中段	排污口不规范	现场检查发现,该公司有环评手续,有监测报告,建有UV光氧催化VOCs处理设施。存在问题:1.VOCs治理设施排气筒高度只有12m,不足15m,排放口设置不规范。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-450	9月9日	运城市	盐湖区	北城街道	运城黄河丰田汽车销售服务有限公司	山西省运城市盐湖区黄河大道中段	排污口不规范	现场检查发现，该公司有环评手续，有监测报告，烤漆房配有纳米UV光氧催化VOCs治理设施。存在问题：VOCs治理设施排气筒高度不足15m，设置不规范。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX-07-451	9月5日	运城市	盐湖区	北相镇	山西省运城市华鹏彩印包装有限公司	山西省运城市盐湖区工业园区南风大道(陈诚医院北侧)	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产，有环评手续，有排污许可证，有监测报告，有VOCs设施运行记录，印刷和复合生产线有VOCs光氧催化处理设施和活性炭处理设施。存在问题：1. 监测报告显示，废气排气筒高度只有10m，未达到15m；2. 废气排放口标志未按规定设置。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-452	9月5日	运城市	盐湖区	北相镇	山西新中宝包装有限公司	山西省运城市盐湖区工业园区开元大道19号	排污口不规范	现场检查时，该企业未生产，运城市盐湖分局于2018年8月15日对该企业印刷生产线及电箱进行查封，该企业有环评手续，有排污许可证，有监测报告，有VOCs设备运行记录，该企业生产车间内印刷生产线、复合生产线均配有VOCs磁感光氧催化处理设施。存在问题：1. 印刷生产线废气排放口排气筒监测口设置在离地面5m处，但排气筒高度未达到环评要求的15m，经测量只有12m，复合生产线废气排放口排气筒高度未超过厂房，未达到环评要求的15m，经测量只有10m；2. 排放口标志未按照规范要求设置。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日