

附件

焦作孟州市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
----	------	----	----	----	-------	-------	------	------	------	------

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-236	9月15日	焦作市	孟州市	会昌街道办事处	启禾肥业有限公司	孟州市会昌办事处竹园村南关移民路西	工业粉尘无组织排放	071022号投诉举报案件部分属实。关于“生产中大量排放粉尘烟熏”的问题，该举报部分属实，存在问题：经现场查看生产工艺，造粒、烘干、冷却工段产生的含氨、氯化氢和粉尘的废气采取沉降室+水吸收+袋式除尘器方法进行处理；包膜、筛分、袋装工段产生的粉尘采取集气罩+袋式除尘器进行收集处理。生产车间存在的主要问题为部分输送带密闭不严，不能有效降低粉尘外溢，车间地面有积尘，车间内部未按照环评要求配备移动式吸尘器，厂房北侧已破损未及时封闭，房屋顶部通风口未设置过滤设施，造成无组织排放至外部环境。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-237	9月4日	焦作市	孟州市	会昌街道办事处	骏昊汽车销售有限公司	中国河南省焦作市孟州市黄河大道西段	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该售后服务站已停产，存在问题：烤漆喷漆房，过滤棉未及时更换，VOCs 过滤处理设施未放置活性炭进行吸附，挥发性气体经风机抽送，直接通过排气管道从窗户排放到外部环境，现场检查时维修店主提供不出环保任何手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HN-07-238	9月4日	焦作市	孟州市	会昌街道办事处	鼎诚汽车维修中心	中国河南省焦作市孟州市黄河大道西段	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该维修公司正在作业，存在问题：烤漆房顶部过滤棉已使用半年未及时更换，地隔栅未设置过滤棉，风机顶部放置活性炭吸附过滤处未放置活性炭。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HN-07-239	9月4日	焦作市	孟州市	会昌街道办事处	东跃汽车维修店	中国河南省焦作市孟州市黄河大道西段	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该维修店，喷漆烤漆房正在作业，存在问题：VOCs 过滤回收设备，无活性炭吸附，活性炭吸附过滤处无任何设施，烤漆时烤漆房出入门开放，未关闭，调漆未设立任何回收过滤及吸附设施，敞开式作业，易造成挥发性有机物 VOCs 无组织排放至环境，该维修店存在污染治理设施不正常运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-240	9月4日	焦作市	孟州市	河雍办事处王庄村	环城水系西线管网工程项目物料堆场	中国河南省焦作市孟州市西黄河大道与北环路中段	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该项目正在施工作业，现场虽然覆了少量防风逸尘网，但防风抑尘网孔洞直径较大，根本不起作用，存在敷衍现象，只要存在过往车辆，会造成大量扬尘，现场存有沙土约几千立方	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-241	9月4日	焦作市	孟州市	槐树乡	引沁总干渠环城水系连接工程物料堆场	中国河南省孟州市槐树乡	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现该供水项目正在施工，该项目为水利环城供水项目，现场存有约7.2公里长的施工现场，挖出的土方约上万立方渣土，未采取任何防治扬尘措施，现场检查时发现，刮风时，出现大量扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日