

附件

焦作市修武县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-261	9月14日	焦作市	修武县	修武县方庄镇崔庄村	富祥钙业有限公司	河南省焦作市修武县	工业粉尘无组织排放	督查组对焦作市富祥钙业有限公司进行了现场检查核实，存在问题：入窑进料口未建设防尘、抑尘设施，原料库密闭措施不严，灰尘有逸出现象。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-262	9月14日	焦作市	修武县	焦作市工字路5号	焦作坚固水泥有限公司	河南省焦作市修武县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，企业在正常生产，配套的环保设施运行正常，检查发现破碎工艺及原料堆场未实现全部入棚密闭管理，且防尘、抑尘措施不到位，地面积尘较重，物料传送廊道玻璃窗部分破损。通过现场调查核实，确认该信访投诉反映的粉尘污染属实。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-263	9月9日	焦作市	修武县	郛封村南坟路东	修武县宏晟建材厂	河南省焦作市修武县	超标排污或未执行超低排放标准	督查组在对河南省焦作市修武县宏晟建材厂烟气自动监控系统现场检查时，发现该企业1.2号窑炉烟气在线多次出现氮氧化物、二氧化硫、烟尘超标排放情况。具体情况是：1号窑炉废气口：9月1日12时氮氧化物小时排放均值332.5mg/m ³ ，二氧化硫小时排放均值660.8mg/m ³ ，烟尘小时排放均值73.2mg/m ³ ；9月3日23时氮氧化物小时排放均值298.8mg/m ³ ，二氧化硫小时排放均值427.8mg/m ³ ，烟尘小时排放均值106.3mg/m ³ ；9月5日10时氮氧化物小时排放均值314.4mg/m ³ ，烟尘小时排放均值54.2mg/m ³ ；2号窑炉废气口：9月6日18时氮氧化物小时排放均值212.2mg/m ³ ，烟尘小时排放均值311.3mg/m ³ ，9月7日7时氮氧化物小时排放均值241.64mg/m ³ ，烟尘小时排放均值55.6mg/m ³ ，上述指标均超过《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）规定的相关污染物排放标准要求（烟尘30mg/m ³ 、二氧化硫300mg/m ³ 、氮氧化物200mg/m ³ ）	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-264	9月7日	焦作市	修武县	修武县五里源乡云台大道西	中石化修武云武加油站	河南省焦作市修武县 S233	未安装油气回收装置或装置不正常运行	该加油站正常营业，存在问题：通风管未加装阻火冒；油气回收管道口未加装自闭式快速接头。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HN-07-265	9月4日	焦作市	修武县	修武县方庄镇韩庄村东北	京能天阶云台山投资有限公司建设工地	河南省焦作市修武县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在作业，存在问题；作业面以外物料堆场未覆盖；施工通道未进行硬化，未建设围挡；施工场地洒水抑尘频次不够。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
HN-07-266	9月4日	焦作市	修武县	修武县王屯乡王村村北	修武浩建建材厂	河南省焦作市修武县	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业正处于建设阶段，环评手续已完善。信访内容经现场核实部分属实，具体情况如下：粉尘污染部分属实，施工及运输道路未硬化，施工及物料堆放场地未建设围挡；物料运输车辆未安装冲洗装置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日