

附件

## 濮阳市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
----	------	----	----	----	-------	-------	------	------	------	------

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-278	9月14日	濮阳市	经济技术开发区	胡村乡	新新环保科技有限公司	河南省濮阳市经开区胡村乡王什村街北坟台头村西	未安装治污设施	现场检查时，公司未生产，存在问题： 1. 公司现场不能提供处理废活性炭（HW49）的危废委托处置协议，危废仓库不符合规范，目前仓库存储的废活性炭数量 50KG 与环评产生量出入较大， 2. 未按环评批复要求建设废气处理设施（低温等离子去除多级过滤活性炭吸附生物除臭），未按要求设置低温等离子装置，未发现环评要求的多级过滤装置，排放口设置不规范；3. 现场医疗固废堆放不规范。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-279	9月14日	濮阳市	经济技术开发区	昆吾北路与绿城西路交叉口南约350米路西,35路公交车绿城路口站路西,油辛庄城中村改造拆迁现场围墙内	油辛庄城中村改造拆迁项目	中国河南省濮阳市经开区昆吾北路	未落实VOCs整治要求	检查时未操作。询问周边人员谁是业主均回答不知。现场有明显新鲜喷漆痕迹,露天存有较多已完成喷漆和带喷漆工件;督察人员以指甲掐试工件上挂落漆滴,漆滴柔软,尚未干透督察人员现场检查时衣服和鞋子上均沾染漆滴,判定为近日内有喷漆作业;地面和植物叶面有大量散落漆痕;现场估测作业面积约300平方米,操作场地为露天,周边未发现VOCs收集处理装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
HN-07-280	9月6日	濮阳市	经济技术开发区	濮阳市化工一路南段路东	龙城混凝土有限公司	中国河南省濮阳市经开区华安中路	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业正常生产,当地环保部门正在检查并于8月31日通知企业整改,举报问题属实。存在问题:厂区内喷淋降尘措施管理不到位,存在扬尘影响;洗车污水回收过程露天作业,泥浆干后形成二次尘源。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HN-07-281	9月4日	濮阳市	经济技术开发区	濮水办	中原大化集团有限责任公司	中国河南省濮阳市人民路	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:三胺事业部一分厂二套三胺装置区FT6102北台净化罐罐体封头有漏点,部分三聚氰胺水溶液(内含氨水)泄漏,罐体和地面有三聚氰胺结晶体,现场有明显氨气味。经核实,该企业已于8月30日发现上述泄露问题,计划处理时间是9月6日,但检查时未采取应急管控措施。	及时更换维修生产设备,杜绝跑冒滴漏。立案处罚。	9月30日