

附件

济南市历城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-001	9月10日	济南市	历城区	港沟街道办事处	无名堆场(场西有一高压电铁塔)	中国山东省济南市历城区港沟枢纽立交	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,发现该处有一约1000平米临时堆场,收集有石头、沙、土,进行露天筛选。存在问题:有进出车辆运输,路面未硬化,造成很大扬尘。筛选设备未配套设置污染防治设施,露天堆场未采取覆盖等抑尘措施。现场灰尘厚度达到3.5公分。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日

附件

济南市天桥区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-002	9月14日	济南市	天桥区	泺口街道	山东省济南市天桥区新赵路971号三爱弗施工场地	山东省济南市天桥区新赵路971号	建筑工地未落实“六个百分之百”要求	在现场检查时，该工地正在施工。该工地属于拆除完毕后工地，正在进行老楼整修和全场硬化施工，无扬尘防治设施。本信访件中举报问题属实。现场发现问题有：1.裸露地面未覆盖；2.主体道路未硬化；3.无扬尘污染防治措施，未落实“六个百分之百”要求；4.9月13号夜间有运输车出入，运送搅拌料。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

附件

济南市章丘区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-003	9月14日	济南市	章丘区	文祖街道	章丘区南外环东延马家峪村段施工生产便道	中国山东省济南市章丘市	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该信访投诉案件属实。现场检查时，该路段正在进行路基施工和胡山隧道掘进作业，施工作业区域配备有1台洒水车、1台雾炮洒水车、2台固定式雾炮机开展洒水喷淋，对施工道路及隧道口进行洒水喷淋。存在问题：1.在南外环东延马家峪段西侧有一条约300米长的施工便道，用于施工物料的运输，该便道两侧植物上有积尘，现场检查时发现有部分非施工车辆亦通过该便道运输物料，易产生扬尘；2.施工作业区域大面积裸露未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SD-07-004	9月11日	济南市	章丘区	明水街道	章丘区2017年棚改旧改老四中周边安置房建设施工项目（含人防工程）一标段	中国山东省济南市章丘市石油加油站西南侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工项目正在开展基建施工作业，正在开展平场作业，施工场地门口设置有车辆冲洗设施，主干道设置有固定式喷淋设施，场内配备有雾炮机3台。存在问题：1.施工场内未施工区域大面积裸露未覆盖，估算2000平方米以上；2.现场检查时3台雾炮机均未连接水电，其中2台未放置在作业面，3台均不具备运行条件，未落实湿法作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

附件

淄博市博山区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-005	9月10日	淄博市	博山区	秋谷横里河55号	山东东佳集团股份有限公司	中国山东省淄博市博山区X06(零六县道)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业为年产9万吨钛白粉，两条年产30万吨和40万吨硫磺制酸生产装置，年产5.5万吨硫酸铵生产设施。生产过程中以天然气为燃料，主要排放的大气污染物为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等，尾气处理设施采用两级氨水吸收加一级水喷淋。该企业环保手续齐全，烟气在线监测系统正常运行，据现场了解到，该企业近年来多次因硫磺制酸点颗粒物和氮氧化物超标排放。博山区环保局也对其环境违法行为进行了处罚。督查组现场检查时发现该企业仍然存在问题如下：（1）建在山顶上的污水处理设施，不完全覆盖，管道有遗漏，污水外溢，造成气味较大；（2）与废水处理配套的粉状碳酸氢钙，未密闭作业，易造成粉尘污染；（3）施工道路未硬化，进出料车辆容易导致扬尘；（4）露天堆放粉状矿料，场地没有围闭或覆盖，易造成粉尘扩散。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

附件

淄博市高青县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-006	9月15日	淄博市	高青县	青苑路7号	高青如意纺织有限公司	山东省淄博市高青县利居路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，企业投产项目已经环保审批。存在问题：1.染色烘干生产线正在生产，产生有机废气，环评审批要求其建立水喷淋+光催化氧化废气处理设施，但实际仅建设了水喷淋废气处理设施；2.烧毛、退浆工序正在生产，产生有机废气，环评批复要求建立水喷淋+过滤除尘+光催化氧化废气处理设施，但实际仅建设水喷淋。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

附件

淄博市桓台县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-007	9月14日	淄博市	桓台县	唐山镇	山东中泉建设工程有限公司	山东省淄博市桓台县	未安装治污设施	投诉人反映情况：属实。投诉人反映的为山东东岳膜工程研发中心，该项目为东岳集团所有。目前该项目正在施工，现场施工由山东中泉建设工程有限公司负责。具体存在问题：现场有四个工人正在露天焊接作业，现场未配置焊烟净化器，有较大烟尘产生直接无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

附件

淄博市临淄区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-008	9月8日	淄博市	临淄区	凤凰镇	中国山东北金集团有限公司	山东省淄博市临淄区北金村	超标排污或未执行超低排放标准	接到淄博中心督察组所派信访案件后，我组于9月5日对该企业进行现场检查。该厂160万吨/年炼铁、200万吨/年炼钢项目于2017年4月办理备案手续，80万吨/年焦化项目于2009年3月由山东省环保厅审批通过，2010年3月由山东省环保厅验收。经向临淄区环保局核实情况，了解到自2017年起，区环保局多次接到有关北金集团有限公司噪声、异味、粉尘的信访案件并多次做出答复。我组要求临淄区环保局监测站于9月5日至6日对北金集团焦化厂和隆盛钢铁有限公司的厂界噪声及臭气、粉尘无组织排放进行监测，粉尘与臭气监测结果均达标，噪声监测结果有超标现象。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	10月20日

附件

济宁市高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-009	9月15日	济宁市	高新区	方圆忻居小区西侧	方圆忻居小区西侧建筑渣土	中国山东省济宁市任城区菱花南路	物料堆场未落实扬尘治理措施	因接到环保部交办信访案件描述的不是很清楚,所以通过电话联系信访人,信访人反映柳行菱花富贵园工地,方圆小区西侧、南侧工地在施工完毕后,有将一些破碎的防尘网随意丢弃问题。根据上访人的描述,督查组在该区域进行了细致排查,先排查了菱花房地产开发有限责任公司建筑工地、济宁兖矿东华同济置业有限公司工地,均未发现信访人反映的问题,之后在方圆小区西侧工地发现了存在此类问题,上访人反映情况属实。 现场检查时,发现方圆忻居小区西侧,有一块商用土地,大约 2000 平方米,场地内建筑渣土未覆盖,渣土堆内拌有废弃抑尘网。现场无负责人,未能确认渣土堆归属权。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日

附件

济宁市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-010	9月9日	济宁市	经济开发区	中国马集石雕石材文化产业园西南侧 200 米，机场路西侧（银座佳悦酒店沿机场路往南直行九公里）	无名石雕厂和中旺石业厂	山东省济宁市经开区马集镇	工业粉尘无组织排放	现场检查发现，举报情况属实，具体存在问题如下： 1.无任何证照、属小作坊；2.石料露天堆放，无任何防尘抑尘措施，雕刻泥浆、废水随意倾倒，导致地面扬尘严重；3.旁边的一家中旺石业厂存在类似问题。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

附件

济宁市梁山县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-011	9月14日	济宁市	梁山县	梁山县寿张集镇育才小学西边	梁山县寿张集镇育才小学西边在建公路项目	山东省济宁市梁山县	建筑工地未落实“六个百分之百”要求	现场核查，投诉人反映情况属实。基本情况，投诉点位位于梁山县寿张集镇育才小学西面，实属梁山县黄兴路改造工程，该工程由山东鹏程路桥集团有限公司（社会统一代码：913708297986669538R）承建，于2018年3月开工建设，建设路程19.8公里，预计2018年年底完工。现场情况，该工程已进行路面开挖铺土基础工程，因道路下水管网建设问题未开展路面硬化的后续工作，施工场地也未落实“六个百分之百”措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

附件

德州市宁津县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-012	9月6日	德州市	宁津县	刘营伍乡	张少云木器加工厂	中国山东省德州市宁津县宁东公路	工业粉尘无组织排放	经排查信访件放映问题经纬度周边木器加工厂企业，其中宁津县泰和木器加工厂、宁津三利木器加工厂已取缔关停，宁津思凯家具有限公司手续齐全，未发现信访所述问题；张少云木器加工厂无环评手续，现场检查时，该木器厂未生产，配备简易除尘设备，收集效果差，未发现喷漆工序。该信访问题部分属实。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SD-07-013	9月5日	德州市	宁津县	相衙镇	河北沧州东光县吴桥县及山东德州宁津县交界处王营盘闸西侧无手续铸造厂	中国河北省沧州市吴桥县与山东省宁津县交界处西侧500米左右	新发现清单外“散乱污”	该单位为信访投诉件核查对象，位于河北省沧州市吴桥县与山东德州宁津县交界处王营盘闸西侧500米左右，位置非常隐蔽，在农地之间。经过现场核查，具体位置属于山东德州宁津县相衙镇。现场检查发现问题如下：1.该单位正在生产，主要从事机械配件铸造，无任何环保手续；2.该单位使用散煤作为能源，无任何环保治理设施，废气直接外排，属于典型的散乱污企业。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

附件

德州市平原县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-014	9月8日	德州市	平原县	恩城镇 马庄村	平原县恩城镇嘉禾饰品加工厂	山东省德州市平原县S315	排污口不规范	现场检查时，企业正在生产，存在问题： VOCs 处理设施废气排放烟筒高度未按照环评要求达到 15 米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

附件

聊城市茌平县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-015	9月14日	聊城市	茌平县	茌平县菜屯镇	茌平县凯通木业有限公司	中国山东省聊城市茌平县S254	治污设施不正常运行	检查时正在生产,存在问题:锯切生产线有两条,其中一条配备有布袋除尘器,未生产;另一条生产线布袋除尘器故障正在维修,但该锯切生产线正在生产。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月20日

附件

聊城市高新技术产开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-016	9月10日	聊城	高新技术产业开发区	九州街道办事处	山东信和造纸工程股份有限公司	山东省聊城市经济开发区黄河路 26 号	排污口不规范	现场检查时企业正在生产，存在问题：1.该单位抛丸除锈工段配套建设有 1 套布袋除尘废气处理设施，除尘器底部收尘未安装布袋，窗户开启，收尘直接落到地面。抛丸场所未密闭，顶棚有破损漏空;2.喷塑车间自制喷台 9 个，根据产品需要采取喷漆和喷塑，该场所未实现密闭，配套建设 1 套光氧废气处理设施的排气筒不符合规范要求，无法进行采样检测，未设置排放口识别标志。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SD-07-017	9月9日	聊城	高新技术产业开发区	高新技术产业开发区	山东省聊城市高新区 S329 北侧一千渠西侧无名工地	山东省聊城市高新区 S329 北侧一千渠西侧	建筑工地未落实“六个百分之百”要求	现场检查时该工地正在施工，存在问题：施工场地土堆场未覆盖，进出口道路未硬化，土方施工未采取湿法作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

附件

聊城市高新技术产开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-018	9月11日	聊城市	江北水城旅游度假区	朱老庄镇李庙村	聊城江北水城旅游度假区昌大饲料厂	山东省聊城市东昌府区李田路	排污口不规范	该单位饲料加工项目正在生产, 存在问题: 玉米立筒仓配套建设的1套脉冲式布袋除尘器的排气筒高度不足15米。	进一步调查核实, 符合立案条件的, 依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚, 同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

附件

聊城市莘县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-019	9月7日	聊城市	莘县	莘县十八里铺镇葛庄村	莘县蓝火新能源科技有限公司	山东省聊城市莘县	治污设施不正常运行	该单位临时停产。存在问题：1.该单位烘干工段建有热风干燥炉1台，使用煤作原料；2.热风干燥炉配套建有1套湿式（加碱）除尘废气处理设施，现场对该单位湿式（加碱）除尘废气处理设施的回用水池用pH试纸进行检测呈中性；3.检查时临时停产，用手测试发电机组温度约40度。生产车间进行了密闭，但车间内粉尘严重；4.该单位2018.1.27自行对环评审批年产30万吨洁净型煤项目采取分期验收(一期15万吨/年)，环保部门未对固废和噪声进行验收。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

附件

滨州市北海经济开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-020	9月16日	滨州市	北海经济开发区	马山子镇	十一冶建设集团有限责任公司	山东省滨州市北海新区	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查,该企业正在生产,堆场物料露天堆放,道路扬尘比较大。	易产生扬尘物料覆盖,并采取洒水、喷淋等综合措施。对施工单位,依照《大气污染防治法》第一百一十五条的规定处罚。	9月30日

附件

滨州市惠民县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-021	9月16日	滨州市	惠民县	孙武街道	滨州惠民检察院南侧马路对面东门新村拆迁工地	中国山东省滨州市惠民县东关街309号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该拆迁工地拆迁后场地物料未覆盖。	进一步调查核实，对拆迁物料进行覆盖	9月30日
SD-07-022	9月8日	滨州市	惠民县	何坊街道	滨州市惠民县骋宇公司物流停车场黑加油站	中国山东省滨州市惠民县S239(大济路)	黑加油站	现场检查时该黑加油站正在经营，存在问题：无任何手续，经现场检查时，该加油站现场有油罐3个，加油机1套，抽油泵1套。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月20日

附件

滨州市阳信县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-023	9月14日	滨州市	阳信县	河流镇	滨州阳信德瑞安园小区东南侧工地	中国山东省滨州市阳信县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在进行土方作业，存在问题：1.该工地内部道路未硬化；2.工地内大量裸土未覆盖；3.未设置规范的进出车辆冲洗平台；4.工地门外大量渣土抛洒，扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
SD-07-024	9月12日	滨州市	阳信县	河流镇	阳信县河流镇黑加油站	滨州阳信县河流镇	黑加油站	经现场检查，该黑加油站（92号汽油）无任何手续，无油气回收装置。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月20日

附件

滨州市邹平县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-025	9月4日	滨州市	邹平县	黄山街道	邹平县圣博化工有限公司第一加油站	中国山东省滨州市邹平县S246(邹周路)韩家村路西	未安装油气回收装置或装置不正常运行	该加油站已安装油气回收装置且能运行，现场检查时通过调阅监控发现，该单位于2018年8月24日11时07分左右在卸油过程中(92号汽油)，卸油车未连接油气回收管路。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

附件

菏泽市曹县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-026	9月14日	菏泽市	曹县	普连集镇	渣土车沪B64522	中国山东省菏泽市曹县S259(胡王庄桥)	渣土车覆盖不完全	现场检查时,渣土车正在行驶,渣土未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
SD-07-027	9月14日	菏泽市	曹县	普连集镇	山东圣奥化学科技有限公司	中国山东省菏泽市曹县	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时,该企业正在生产。按《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)标准,燃煤锅炉烟尘排放浓度不高于10mg/Nm ³ ,8月18日7时-18时有9小时高于10mg/Nm ³ ,14时最高为25.94mg/Nm ³ ,查阅现场未发现运维公司记录和情况说明。9月9日日均值10.39mg/Nm ³ 。	进一步调查核实,对符合处罚条件的,依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为,拒不改正的,实施按日连续计罚;对不能立案处罚的,开展监督性监测。	10月20日
SD-07-028	9月6日	菏泽市	曹县	东郑线220国道庄寨镇	车牌号:鲁RE7755渣土车	山东省菏泽市曹县G220(东郑线)	渣土车覆盖不完全	经现场检查,东郑线220国道一未覆盖渣土车上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日

附件

菏泽市成武县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-029	9月15日	菏泽市	成武县	天宫镇	成武县天宫镇干李庄窑厂	中国山东省菏泽市成武县S254	其他涉气环境问题	现场检查时,该企业正在生产。已安装在线监测设备,但未联网、未验收。	进一步调查核实,存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百条第三项,立案处罚。	10月20日
SD-07-030	9月15日	菏泽市	成武县	永昌街道办事处	成武县永昌新型建材厂	中国山东省菏泽市成武县	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产。1.脱硫塔浆液呈酸性;2.已安装在线监测设备,但未联网、未验收。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月20日

附件

菏泽市定陶区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-031	9月16日	菏泽市	定陶区	滨河办事处	定陶县东丰加油站	中国山东省菏泽市定陶县S346	黑加油站	现场检查时，该加油站正常营业。经营者提供的相关证件均已过期。因经营者表示不会操作加油机开箱，无法提供油气回收装置。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月20日
SD-07-032	9月9日	菏泽市	定陶区	东外环路南端	山东赛托生物科技股份有限公司	山东省菏泽市定陶县S351(东环路)	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时，该公司正在生产。目前该公司大气污染物排放执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)，按标准要求颗粒物排放标准为20mg/m3,该公司2018年8月18日10时颗粒物小时浓度为26.5mg/m3,超出标准规定；2018年8月31日21时22时颗粒物小时浓度分别为23.6mg/m323.4mg/m3,超出标准规定。查阅现场运维记录未发现相关记录及情况说明。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	10月20日

附件

菏泽市东明县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-033	9月14日	菏泽市	东明县	陆圈镇	山东绿宝珠生物肥业有限公司	山东省菏泽市东明县S346	工业粉尘无组织排放	经现场检查,企业正在生产,存在问题:该企业1号厂房内的化肥生产线未落实粉尘无组织排放整治措施,生产过程中无组织排放的粉尘较多。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

附件

菏泽市巨野县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-034	9月5日	菏泽市	巨野县	巨野县东环路南段路西	巨野尚嘉纺织有限公司	中国山东省菏泽市巨野县G327(麟台路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时该公司正在生产, 存在问题: 该公司印染废水处理站产生大量臭气, 无组织排放, 对周边环境影响较大, 未按照环评要求安装废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的, 依据《大气污染防治法》第一百零八条, 立案处罚。	10月20日
SD-07-035	9月5日	菏泽市	巨野县	柳林镇政通街东段路南	巨野阔达木业有限公司	中国山东省菏泽市巨野县	治污设施不正常运行	现场检查时该公司未生产, 存在问题: 车间三个收尘设备已拆除未使用, 造成粉尘无组织排放。	调查核实, 依法查处, 符合移送公安行政拘留条件的, 及时移送。	10月20日
SD-07-036	9月4日	菏泽市	巨野县	东环路北段路东	巨野顺源木业有限公司	中国山东省菏泽市巨野县G327(麟台路)	工业粉尘无组织排放	检查时该企正在生产, 存在问题: 切片粉碎车间半封闭, 产生较大扬尘, 无组织排放, 未按环评要求建设回收处理设施。	安装或完善污染治理设施, 确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

附件

菏泽市鄄城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-037	9月12日	菏泽市	鄄城县	陈王街道办事处	菏泽市东宇鸿翔人造板有限公司	中国山东省菏泽市鄄城县人民街	工业粉尘无组织排放	现场检查是，企业正在生产，存在问题：1.原料切片粉碎车间产生大量粉尘，未经收集;2.干燥车间上料口产生粉尘，未收集处理;3.干料湿胶后转输系统未封闭严密，易产生车间无组织粉尘排放，车间封闭不严。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SD-07-038	9月12日	菏泽市	鄄城县	鄄城县黄河东路 11 号	鄄城县种子公司	中国山东省菏泽市鄄城县 S338(黄河大街)	治污设施不正常运行	现场检查时该公司正在生产，存在问题：1.选种工段露天生产，粉尘回收设施破损，不能正常使用;2.地面灰尘多，扬尘较大。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SD-07-039	9月10日	菏泽市	鄄城县	陈王街道办事处	鄄城恒御建筑安装有限公司	中国山东省菏泽市鄄城县建设街	建筑工地未落实“六个百分之百”要求	现场检查时该公司承建鄄城御府领域城项目工地在施工，存在问题：1.工地北面有围档无喷淋设施，西面是紧临居民区，无围档且无抑尘措施;2.场内有土方开挖未落实湿法作业，地面积土，易产生扬尘;3.有露天喷漆作业点，无治理措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

附件

菏泽市开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-040	9月7日	菏泽市	开发区	上海路以西、渤海路以北	山东华升玻璃有限公司	山东省菏泽市开发区	超标排污或未执行超低排放标准	目前该企业废气污染物排放执行的是《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) 标准表 1 要求, 标准规定二氧化硫排放标准为 200mg/m3。现场检查发现该企业玻璃炉窑 2018 年 8 月 23 日 19 时二氧化硫时均值为 520mg/m3 超出标准规定。查阅现场在线监测运维记录, 未发现相关记录及情况说明。	进一步调查核实该企业在线超标情况及第三方运维公司对企业在线超标的运维记录和处理程序。开展监督性监测。	10月20日
SD-07-041	9月7日	菏泽市	开发区	长江东路	山东玉皇盛世化工股份有限公司	山东省菏泽市开发区	超标排污或未执行超低排放标准	目前该企业废气污染物排放执行的是《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015) 标准表 3 要求, 标准规定二氧化硫排放标准为 400mg/m3。现场检查发现该企业硫磺回收车间 2018 年 8 月 14 日 13 时至 2018 年 8 月 16 日 21 时二氧化硫时均值持续超出 400mg/m3 的标准规定(最低 503mg/m3, 最高 13040mg/m3)。查阅现场在线监测运维记录, 未发现相关记录及情况说明。	进一步调查核实该企业在线超标情况及第三方运维公司对企业在线超标的运维记录和处理程序。开展监督性监测。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-042	9月7日	菏泽市	开发区	人民南路	华鹏玻璃（菏泽）有限公司	山东省菏泽市牡丹区陈菏泽线	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时企业正在生产，存在问题：该企业废气污染物排放需执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）标准表1要求，标准规定二氧化硫排放标准为200mg/m3，烟尘（即颗粒物）排放标准为30mg/m3。现场检查发现该企业玻璃炉窑（1#）2018年8月13日18时二氧化硫时均值为1075mg/m3超出标准规定，玻璃炉窑（2#）2018年8月26日7时颗粒物时均值为69.2mg/m3，超出标准规定。 查阅现场在线监测运维记录，未发现相关记录及情况说明。	进一步调查核实该企业在线超标情况及第三方运维公司对企业在线超标的运维记录和处理程序。开展监督性监测。	10月20日

附件

菏泽市牡丹区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-044	9月13日	菏泽市	牡丹区	高庄镇	菏泽市雷泽湖新型材料有限公司	山东省菏泽市牡丹区S261	治污设施不正常运行	经现场检查，企业正在生产，存在问题：1.企业安装了脱硫设施，但脱硫设施碱液池有裂缝，脱硫碱液渗出后沿两条隧道中间的过道外流；2.企业已安装在线监测设备但未委托第三方运维公司进行运维管理。通过现场查询机器历史记录，2018年8月15日至2018年9月6日在线监测无相关历史数据；2018年9月7日15时至2018年9月13日16时氮氧化物、二氧化硫和颗粒物在线监测数据存在明显异常（全部数据为零），现场未给出合理说明；3.该企业在线监测所用标气生产日期为2017年5月，已过1年保质期；4.物料堆场未覆盖；5.破碎车间防尘抑尘措施不到位，大量破碎粉尘无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SD-07-045	9月12日	菏泽市	牡丹区	黄堽镇	山东源丰生物科技有限公司	山东省菏泽市牡丹区国花大道	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产，存在问题：液体制剂生产车间无组织废气收集不完全气味大，悬浮剂生产车间灌装线上装有集气罩，但现场检查时废气处理设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

附件

菏泽市郓城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-046	9月14日	菏泽市	郓城县	经济开发区 (金河路东段路南长城石化旁)	郓城县義和龙安渣土运输有限公司	山东省菏泽市郓城县S338(金河路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该企业未在作业,存在问题:厂内沙堆部分未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日
SD-07-047	9月10日	菏泽市	郓城县	玉皇庙镇	郓城县玉中加油站	山东省菏泽市郓城县	未安装油气回收装置或装置不正常运行	检查时发现,该加油站正在营业。存在问题:一只92汽油油枪油气回收罩已破损脱落。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SD-07-048	9月10日	菏泽市	郓城县	玉皇庙镇曾庄村	玉皇庙镇曾庄小区许灵西砂料存放处	山东省菏泽市郓城县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该点未在作业。存在问题:厂内有一套沙料筛分设备,厂区四周设有防风抑尘网,砂石料露天堆放,部分砂堆未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-049	9月4日	菏泽市	郓城县	郓州街道办事处	恒源锦绣城建设项目工地	山东省菏泽市郓城县S338(义和路)	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该工地正在施工。存在问题：塔吊架存在露天喷漆迹象，且未发现相关环保处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SD-07-050	9月4日	菏泽市	郓城县	郓州街道办事处	汇金国际ABC号楼项目建筑工地	山东省菏泽市郓城县水浒路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，目前项目处于收尾阶段。存在问题：部分物料堆放未苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日