附件

天津市滨海新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-08-006	9月21日	天津市	滨海新区	天津市滨海新区	天津润德锐金属制品有限公司	天津市滨海新区中塘镇张港子村西万安路北侧（天津中塘工业区内）	排污口不规范	该公司主要从事螺丝钉生产制造，目前处于试生产调试阶段（新建项目，津滨审批环准〔2017〕527号），检查时未生产，厂区内现有试生产成品螺丝钉约120吨。现场检查时，两个车间共建有冷镦机49台、淬火回火线1台（套）、搓丝机40台，部分生产设备尚未安装，项目产生的油雾经配套建设的5套油烟净化装置回收处理后由各自13.5米高排气筒（排气筒均已建成）排放，具体问题如下：1.5个排气筒高度均不足15米，不满足环评批复要求；2.排气筒采样口未封闭。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-08-007	9月20日	天津市	滨海新区	天津市滨海新区	天津滨海中天鑫港星线缆有限公司	天津市滨海新区中塘镇天津中塘工业区鹏翎西路北侧中源路东侧	治污设施不正常运行	该公司主要从事特种电线电缆线制造，共有注塑挤出机7台（套），设计年产量1万千米，注塑工序产生的有机废气经配套建设的UV光氧化催化设施处理后经15米高排气筒排放。检查时两台注塑挤出机正在生产，具体问题如下： 1. 现场检查时，位于厂房外侧的UV光氧催化设施使用铁皮遮挡（用于防风防雨，2016年11月项目备案（津滨审批环WGBA〔2016〕61号）时搭建），风机正在运转；2. 现场将铁皮遮挡拆开，检查发现UV光氧催化设施未开启，处理设施闲置；3. 现场未能提供1年内的废气监测报告，仅提供2016年11月项目备案时的现状检测报告。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
TJ-08-008	9月20日	天津市	滨海新区	天津市滨海新区	中石油板808、828储气库	天津市滨海新区世纪大道与中安路交叉口南侧	未落实VOCs整治要求	现场检查发现位于天津市滨海新区世纪大道与中安路交叉口南侧的中石油板808、828储气库正在进行围墙修缮，具体问题如下：露天对铁栅栏进行喷漆作业，未在密闭场所进行施工，未配套治污设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-08-009	9月20日	天津市	滨海新区	天津市滨海新区	中石油板808、828储气库对面(西北侧)物料堆场	天津市滨海新区世纪大道与中安路交叉口南侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时在天津市滨海新区世纪大道与中安路交叉口南侧发现一个物料堆场,地处中石油板808、828储气库对面(西北侧)。该物料堆场呈长方形(长约200米,宽约30米,堆高约2-4米),主要堆放碎石料及土方,边缘倾倒在少量土头垃圾。具体问题如下:露天堆放的物料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
TJ-08-010	9月19日	天津市	滨海新区	天津市滨海新区	华夏线路板(天津)有限公司	天津市滨海新区大港经济技术开发区丰裕街67号	排污口不规范	该公司主要从事线路板制造,现场检查时正在生产,公司有三台天然气锅炉(一用两备),共建有五套酸性(氯化氢,硫酸雾)废气处理设施、两套印刷有机废气处理设施(活性炭吸附),具体问题如下:铜镀金废气经碱液喷淋处理后由15米高排气筒排放,但采样口设置不规范,且处理设前烟道预留了事故排口。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-08-011	9月19日	天津市	滨海新区	天津市滨海新区	炜倪雅大宇电子(天津)有限公司	中国天津市滨海新区学府路60号	排污口不规范	<p>该公司主要从事微波炉生产加工（年产400万台），生产过程中，微波炉外壳喷涂、烘干工序会产生有机废气和燃气加热炉产生的烟气、烟尘，配套建有喷淋（水膜除尘）+活性炭吸附+催化净化设施（脱附再生活性炭，现场检查时未启动）处理后排放。现场检查时该公司正在生产，废气治理设施正在运行，但存在以下问题：1. 烟气管道多处存在不封闭孔洞；2. 处理设施进气管道预留有事故排气阀门，阀门设有开关可手动开启（检查时呈关闭状态，同时作为设施进气采样监测口），有近期排放过的痕迹；3. 检查时，环保设施实际建设情况与建设单位提供的《大宇微波炉（天津）有限公司微波炉400万台/年项目环境影响补充分析报告》（已于2009年验收，津环保滨许可验[2009]025号）中显示的污染防治措施不一致（喷涂和焙烘固化工序有机废气经活性炭吸附后分别由两个15米高的排气筒排放），设施改造无相关环评手续。</p>	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-08-012	9月18日	天津市	滨海新区	天津市滨海新区	渣土运输车(冀A7100W)	天津市云山道与塘汉路交叉口(中交一公局第六工程有限公司门口)	渣土车覆盖不完全	在天津市云山道与塘汉路交叉口(中交一公局第六工程有限公司门口),发现一辆渣土运输车运输物料未苫盖,车牌号码为冀A7100W。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日
TJ-08-013	9月18日	天津市	滨海新区	天津市滨海新区	滨海新区建筑土头中转点	中国天津市滨海新区S123(滨玉线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	信访投诉问题属实。现场检查时该场所未作业,具体问题如下:1.被投诉对象为建筑垃圾中转点,东北侧与居民楼仅一墙之隔,堆场占地面积约40亩,四周建有围墙,留有一个进出口;2.场地东北-西南角呈“7”字形堆放有大量施工弃土,平均堆高3米左右,堆放面积约为占地面积的一半,且绝大部分未苫盖;3.现场有渣土车5辆和挖机1辆。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日