

附件

唐山市乐亭县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-125	9月22日	唐山市	乐亭县	大相各庄乡邵赵庄村	乐亭县皓勇塑料制品厂	中国河北省唐山市乐亭县	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，该企业正在生产，该企业从事废塑料再生加工，涉气工序主要是塑料熔融挤出，废气经治理设施（高压静电除尘+uv 光氧催化氧化）处理后随排气筒排放。主要问题：1. 该企业共有两套废气治理设施（高压静电除尘+uv 光氧催化氧化），其中一套治理设施的 uv 光氧催化氧化装置打开后，发现里面的灯管已全部覆盖了塑料油，现场要求企业人员开启 uv 装置，灯管已完全看不出发出的紫外光（企业的另外一台 uv 装置从观察孔可看到绿色光），uv 装置周边粘满了蜘蛛网，该设施应长期没维护，不能正常发挥作用。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-126	9月29日	唐山市	乐亭县	乐亭县经济开发区	乐亭县鑫莱塑料颗粒制品有限公司	中国河北省唐山市乐亭县临港工业聚集区	治污设施不正常运行	经现场检查，该企业主要从事废塑料再生加工，涉气工序主要为塑料熔融制条，共有两个废塑料加工车间，均已配套废气治理设施，主要存在问题：其中一个车间现场没有生产，但塑料挤出机有明显余温，该车间配套的废气处理施工工艺为：光氧催化装置-水喷淋塔-光氧催化装置，检查发现喷淋塔水循环池只有少量积水，水线处于异常低位，水线上方干结，没有正常使用的痕迹，现场要求企业人员开启治理设施后，其中一套光氧催化装置显示灯没有正常显示，且底部有水正在渗漏，该车间的废气治理设施缺乏维护管理，不能正常发挥处理作用。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HB-08-127	9月18日	唐山市	乐亭县	乐亭县乐亭镇	唐港高速和乐港路交叉口西北150米管道加工厂	中国河北省唐山市乐亭县S64(唐港高速)	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业现场喷漆设备有余温属临时停产，现场安装有空压机、喷枪、打磨机等设备，有堆放原材料和产品，仓库内存放有未使用的油漆等原料，主要存在问题：1，金属管道露天喷漆加工，现场能闻到明显油漆气味，未落实VOCs治理措施。2，打磨机未配套除尘设施，地面有大量粉尘。3.焊接工序未配套处理设施，有进行露天焊接加工迹象。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-128	9月25日	唐山市	乐亭县	乐亭县中堡镇经济小区97号	乐亭县红日面粉加工厂	中国河北省唐山市乐亭县华安街	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该企业未生产，麸皮、磨面机等设备已安装集气罩和废气管道，进入两套布袋回收装置，存在问题：布袋回收装置没有封闭，布袋裸露在车间内，经回收处理后的粉尘在车间无组织排放，车间的窗户打开，且安装有排气扇，生产期间粉尘会无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-129	9月19日	唐山市	乐亭县	乐亭新区临港工业聚集区	乐亭县王雷塑料颗粒加工厂	中国河北省唐山市乐亭县北海路	治污设施不正常运行	经检查，该企业正在生产，主要从事废旧塑料加工生产，生产工艺为原料-分选-破碎-清洗-吹干-（电加热）熔融-制条-造粒-质检-装袋-销售，涉有机废气工序主要是熔融制条，已配套安装废气处理设施（处理工艺流程为水喷淋塔-静电-光氧催化-外排）。主要问题：1. 废气处理设施的静电和光氧催化装置有运行，但喷淋塔没有运行，喷淋循环水泵没有运转，督查人员现场要求企业人员开启水泵，企业人员打开开关后，水泵仍不能开启，循环水池干枯没水。2. 该企业未能提供废气处理设施运行台账记录。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-130	9月24日	唐山市	乐亭县	闫各庄镇 后新村村民委员会	乐亭县闫各庄镇后新村村民委员会金属管道加工场	中国河北省唐山市乐亭县G0111(秦滨高速)	未落实VOCs整治要求	经现场检查，该企业正在生产，主要从事金属管道喷漆加工，现场安装有喷漆枪、打磨机等设备，有堆放金属管道、油漆等原辅材料和产品，主要存在问题：1.现场正在进行金属管道喷漆加工，未配套废气治理措施，未落实VOCs治理要求。2.金属管道打磨机未配套除尘设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日