

附件

保定涿州市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-663	10月7日	保定市	涿州市	百尺竿镇 北鲁坡村 涿茂路北 侧	保定涿州 市百尺竿 镇王军钢 构件加工 点	河北保定涿 州	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该加工点从事钢构件加工，工人正在对工件进行打磨，存在问题：配套的除尘器无使用迹象，打磨间设置排风机将粉尘直排外环境。	由相关部门按照关停取缔类“散乱污”企业要求进行“两断三清”处理。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-664	10月5日	保定市	涿州市	百尺竿镇 南鲁坡村	涿州市百尺竿镇南鲁坡村无名露天废金属加工点(张庄客运站东侧约200米处)	涿州市荷花西路	其他涉气环境问题	现场检查时,该加工店正在正在焚烧残存的废油,有恶臭气味产生。	由相关部门按照关停取缔类“散乱污”企业要求进行“两断三清”处理。	10月31日
HB-09-665	10月5日	保定市	涿州市	百尺竿镇 南鲁坡村村东	涿州继振超硬材料制品有限公司	中国河北省保定市涿州市	未安装治污设施	现场检查时,该企业未生产,存在问题:破碎车间打磨机无任何环保除尘设施,通过排风机外排,车间积尘情况严重。	由相关部门按照关停取缔类“散乱污”企业要求进行“两断三清”处理。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-666	10月12日	保定市	涿州市	东仙坡镇 北务村与 房山区交 界处	涿州市双 东再生资 源市场管 理服务有 限公司	中国河北省 保定市涿州 市	未安装治污 设施	现场检查时，该公司（位于涿州市东仙 镇北务村与北京房山区交界处）正在进 行废旧金属破碎、废旧塑料破碎加工， 设备有大型破碎机1台、小型破碎机3 台。存在问题：1. 破碎机未安装粉尘收 集处理设施，破碎粉尘无组织排放明 显；2. 废旧金属、废旧塑料露天存放， 场地内外道路积尘严重；3. 车辆进出场 地造成扬尘污染。	按环评批复要求安装治 污设施，并确保正常使 用。存在违法生产行为 的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-667	10月12日	保定市	涿州市	东仙坡镇 上坡村与 北京房山 区交界处	王士坤石 料堆厂	中国河北省 保定市涿州 市 X042	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-668	10月6日	保定市	涿州市	河北省保 定市涿州 市 107 国 道八家窑 道口路西	涿州市鑫 永兴汽车 服务站	中国河北省 保定市涿州 市城西南街 182 号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该公司喷漆房暂未作业，操作间内异味较重，存在问题：喷漆房配套的废气收集处理设施无活性炭吸附装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-669	10月13日	保定市	涿州市	河北省保 定市涿州 市刁窝乡 京白路路 东	涿州市子 月装饰材 料厂	中国河北省 保定市涿州 市京白连接 线	治污设施不 正常运行	现场检查时，该公司石膏生产线正在生产中，从事石膏和腻子粉生产。生产项目已经涿州市环保局备案。石膏生产线未完全封闭，料仓下方积尘严重，出料仓上方破损，料粉外溢。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-670	10月6日	保定市	涿州市	河北省保定市涿州市东城坊镇边各庄村	涿州市怡维塑料包装容器有限公司	中国河北省保定市涿州市涿涿路	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产中，从事塑料包装制品生产，使用原料为聚丙烯颗粒，配套建有光氧催化废气收集处理设施。存在问题：配套的废气处理设施未同步开启，执法人员现场检查时车间管理人员才滞后开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-671	10月4日	保定市	涿州市	河北省保定市涿州市东仙坡镇下胡良村南	涿州市胜熙提建筑材料有限公司	中国河北省保定市涿州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产中。从事石粉加工，上料口刻石机故障，下道工序设备正常生产。 存在问题：1.生产车间有破损，提升机与中转料仓密封不严，盛料仓口密封不严，造成车间地面积尘较厚；2.破碎机开启中，配套的雾炮未同时开启，未能有效抑尘；3.配套的旋风除尘器与料罐有破损，不能有效收集。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-672	10月10日	保定市	涿州市	河北省保定市涿州市林屯乡南皋店村	涿州乾朝红木家具有限公司	中国河北省保定市涿州市涿白路	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司1台盘锯和1台五碟锯正在作业中，存在问题：配套的木屑收集除尘器未开启，车间内木屑堆积较多。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-673	10月11日	保定市	涿州市	码头镇立新庄村惠民路93号	宫建成涂料加工点	中国河北省保定市涿州市 X005(影视城路)	未落实 VOCs 整治要求	现场位于涿州市码头镇立新庄村惠民路93号，从事外墙涂料加工，使用原料有碳酸钙粉、丙烯酸共聚物乳液、纯丙烯酸真石漆、防冻液等其他助剂，通过搅拌而成，存在问题：无环保手续，未安装有机废气处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-674	10月1日	保定市	涿州市	义和庄镇东刘庄村乡道南侧	义和庄镇东刘庄村张毅家具厂	中国河北省保定市涿州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产。存在问题：锯木屑无收集设施，无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-675	10月1日	保定市	涿州市	义和庄镇 长安城村 春光街2 号	涿州市义 和庄镇长 安城村春 光街2号 无名装订 印刷厂	中国河北省 保定市涿州 市春光街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业未生产，有明显生 产迹象，未安装 VOCs 收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日
HB-09-676	10月2日	保定市	涿州市	涿州市 107国道 西后段	涿州市朝 阳亚飞汽 车销售有 限公司	中国河北省 保定市涿州 市 G107	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在营业，喷漆房 暂未作业。存在问题：1. 东风、起亚喷 漆房配套的废气处理设施内活性炭已 饱和，未及时更换；2. 危险废物未分类 存放，现场无法提供活性炭转移处置台 账。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日
HB-09-677	10月7日	保定市	涿州市	涿州市百 尺竿镇张 庄村	涿州市金 亮天鸿铸 造有限公 司	中国河北省 保定市涿州 市	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，该公司暂未生产，从事钢 护栏制作加工，有喷漆工序，存在问题： 1. 露天喷漆未落实 VOCs 治理措施；2. 有两台 0.1 蒸吨以下燃煤锅炉未按要求 拆除。	由相关部门按照关停取 缔类“散乱污”企业要求 进行“两断三清”处理。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-678	10月13日	保定市	涿州市	涿州市刁窝镇小柳村北(大石河北侧)	河北京泊兴钢结构工程有限公司	中国河北省保定市涿州市	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该公司正在生产中,从事钢结构制造加工,加工项目无环保审批手续。存在问题:1.配备的2台移动式烟尘净化器不在焊接、气割作业区,烟尘净化器未运行;2.打磨工序粉尘收集处理设施无收集效果,收集口无收集,地面积尘较多;3.存在露天喷漆作业,无VOCs收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
HB-09-679	10月14日	保定市	涿州市	涿州市东仙坡镇北务村北(岩刚商砼北侧)	涿州市宏达废旧回收站	中国河北省保定市涿州市	未安装治污设施	现场检查时该公司未生产,从事废金属破碎。存在问题:1.破碎机露天加工,无粉尘收集处理设施;2.物料露天堆放,进出口道路积尘严重,造成扬尘污染。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日
HB-09-680	10月9日	保定市	涿州市	涿州市高官庄镇上庄村	涿州市德天昌顺铸造有限公司	中国河北省保定市涿州市民生大街	未安装治污设施	现场检查时,该公司暂未生产,从事精密铸件生产加工,存在问题:1.熔炼工序已安装集气罩,仅采用重力法除尘,坑内积尘较厚;2.7台浇铸机无烟尘收集罩处理设施,周围积尘严重。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-681	10月4日	保定市	涿州市	涿州市码头镇塔西郭村村北	涿州市鸿垚建筑材料有限公司	中国河北省保定市涿州市和平中街	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业暂未生产。从事商品混凝土加工，无环保审批验收手续。存在问题：1. 传输带均未封闭，有粉尘收集设施，无使用迹象；2. 大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施，地面积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-682	10月3日	保定市	涿州市	涿州市清凉寺办事处东河村	涿州市唐坊建筑工程有限公司	中国河北省保定市涿州市	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产中，从事木门、家具生产，生产中存在设施不正常运行粉尘外溢情况，信访人反映情况属实。存在问题：1. 加工车间有2台设备吸管脱落，造成木屑无法收集；2. 喷漆车间废气采用水幕+活性炭吸附处理，但未运行，活性炭吸附装置安装在吊顶上，经查看吸附装置上灰尘堆积较厚，长时间没有更换活性炭；3. 打磨车间安装了数字脉冲控制仪处理设施，生产中装置未运行（现场叫操作工打开电源，大量积尘从设备上方喷出）。设备下方还设置一只排风机，粉尘通过此风机外排环境。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-683	10月3日	保定市	涿州市	涿州市清凉寺东河村	涿州市清凉寺东河村秸秆焚烧	中国河北省保定市涿州市	露天焚烧	现场检查时，在涿州市龙马路向东终点处北侧庄稼地内发现焚烧玉米秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-684	10月7日	保定市	涿州市	涿州市孙庄村	涿州市昌顺球模铸造厂	中国河北省保定市涿州市涿涿路	未安装治污设施	现场检查时，该公司熔炼工序未生产，制砂型工人在手工作业。存在问题：1. 熔炼工序配套的除尘器除尘方法与备案要求不相符（仅采用重力法）；2. 排气筒高度不足15米。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-685	10月7日	保定市	涿州市	涿州市孙庄乡孙庄村	涿州市金旺铸造有限公司	中国河北省保定市涿州市涿涿路	未安装治污设施	现场检查时，该公司熔炼工序未生产，现场工人正在制作砂型。存在问题：1. 熔化工序配套的水浴除尘器存在长时间未开启迹象（现场开启设施电源，可以看到储水罐、电机和集气罩上的积尘掉落，测试集气罩下无吸力）；2. 两套环保处理设施排气筒高度均不足15米。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-686	10月14日	保定市	涿州市	涿州市桃园办事处 大马村涿涿路南侧 (光明路东侧)	涿州瑞特 韦尔机械 设备有限公司	中国河北省 保定市涿州 市涿涿路	治污设施不 正常运行	现场检查时，该公司正在生产，从事供暖设备制造，主要生产设备有数控切割机2台、冲床5台、剪板机3台、液压机5台、焊接机7台等，项目已经备案。存在问题：1. 数控切割机配套的烟尘处理设施未同步开启；2. 工人正在进行焊接作业，配备的移动式烟尘收集设施未使用。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日