

# 附件

## 沧州市盐山县督办问题清单

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称    | 污染源地址               | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                             | 整改要求                                                                                 | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|-----|------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HB-09-886 | 10月8日 | 沧州市 | 盐山县 | 城南蒲洼城开发区   | 河北鸿城保温管道有限公司 | 河北省沧州市盐山县蒲洼开发区宣惠河南端 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，该公司正在生产，主要从事防腐保温管道生产，主要生产工艺为塑料颗粒-混料-挤出成型-穿管-注料-成型-包装入库，主要生产设备为发泡机、挤塑机、牵引机，发泡机、挤塑机发泡挤塑工序配套集气罩和 UV 光氧设备。发现问题：挤塑机未生产，挤塑机呈温热状态，挤出的塑料管呈温热状态，工人正在搬运管材，挤塑机配套的集气罩和通至 UV 光氧设备的管道脱落，未联通。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 11月15日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称        | 污染源地址              | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                   | 整改要求                                                                               | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|-----|------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HB-09-887 | 10月8日 | 沧州市 | 盐山县 | 蒲洼城工业园区    | 沧州金佑防腐保温材料制造有限公司 | 河北省沧州市盐山县蒲洼城园区     | 未安装治污设施       | 现场检查时未生产，发现问题：该公司PE防腐带涂胶工序的原料、胶水填装在设备上，设备正在加热状态，胶水呈熔化状态，熔化的胶水产生的废气未经收集无组织排放，未配套建成废气收集治理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                                            | 11月15日 |
| HB-09-888 | 10月8日 | 沧州市 | 盐山县 | 蒲洼工业区      | 河北林瑞管道设备有限公司     | 河北省沧州市盐山县蒲洼工业区     | 未落实VOCs整治要求   | 现场检查时，该公司正在生产，主要从事管件生产，主要工艺管件-焊接加热-喷漆-成品，加热工序、焊接工序采用废气收集处理设施。存在问题：喷漆工序采用露天喷漆。              | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 11月15日 |
| HB-09-889 | 10月7日 | 沧州市 | 盐山县 | 庆云镇于环珍村西   | 沧州方正电子衡器有限公司     | 河北省沧州市盐山县G205(山深线) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时，该公司生产产品为电子衡器，属订单生产，因没有订单而未生产。存在问题：在办公室北侧发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰，具备恢复使用能力。                | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                          | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称             | 污染源地址              | 问题类型             | 现场问题情况详述                                  | 整改要求                                                  | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| HB-09-890 | 10月6日 | 沧州市 | 盐山县 | 望树镇望树村     | 盐山县望树镇望树村粮食、机动车交易市场工地 | 河北省沧州市盐山县G205(山深线) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地进出口未硬化，未设置车辆清洗设施，未落实抑尘措施，现场扬尘明显。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 10月31日 |