

附件

承德市双滦区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1104	10月13日	承德市	双滦区	陈栅子乡	承德市政 建设集团 有限公司 (4000型沥 青砼拌合 站)	中国河北省 承德市双滦 区陈栅子乡 化育沟村	治污设施不 正常运行	现场检查时该企业正在生产,两条沥青生产 线。在沥青改性生产线工序,发现现场罐体 和地面上有溢流出的沥青,治污设施未运行 (引风机风叶静止)。执法人员现场用PH试 纸测试喷淋式湿式除尘器水显示为中性,说 明该喷淋设施用水企业未添加氢氧化钠等 碱性物质中和沥青酸性气体达到治污效果。 锅炉已完成改造,现使用一台4蒸吨的天然 气锅炉。存在问题:1.罐体废气收集罩被拆 除,废气排放口用一条白色编织袋遮挡,产 生的非甲烷总烃,苯并芘,臭气等无组织排 放;2.第二个罐体安装有收集罩,但被打开 一梯形缺口,产生的废气从该缺口出无组织 排放;3.生产线罐体未密闭,加热后的沥青 产生溢流。	调查核实,依法查处,符 合移送公安行政拘留条 件的,及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1105	10月13日	承德市	双滦区	偏桥子镇	承德科瑞特保温材料有限公司	中国河北省承德市双滦区偏桥子镇小贵口村	未安装治污设施	现场检查时该企业正在生产，环评已于今年7月审批，还未完成验收。存在问题：1. 依据环评要求料仓仓顶应安装脉冲滤芯除尘装置，但企业未安装治污设施；2. 切割车间配套的布袋除尘装置底部收尘措施不完善，粉尘无组织排放。	按环评批复要求封闭切割车间后，立即组织验收，在通过环保验收并取得排污许可证前不得投入正式生产。	11月15日
HB-09-1106	10月13日	承德市	双滦区	偏桥子镇	黑加油站（冀HD9446）	河北省承德市双滦区偏桥子镇达连坑村	黑加油站	在国道G101上中石油第五十九加油站后方空地处发现一辆车牌号为冀HD9446小货车改装的黑加油车，车身有明显的痕迹，检查发现该车无油气回收装置。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日
HB-09-1107	10月13日	承德市	双滦区	偏桥子镇达连坑村	偏桥子镇达连坑村无名黑加油站	河北省承德市双滦区偏桥子镇达连坑村	黑加油站	在国道G101上中石油第五十九加油站后方空地处发现一辆无车牌号的黑加油车，无油气回收装置。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1108	10月3日	承德市	双滦区	双塔山镇	承德古风建筑工程有限公司承建工地	河北省承德市双滦区双塔山镇	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地未作业。存在问题：1. 大量渣土未苫盖；2. 未设置工地围挡。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HB-09-1109	10月3日	承德市	双滦区	双塔山镇	中国建筑第七工程有限公司江山华府项目工程	中国河北省承德市双滦区汇通南路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，二号楼、三号楼场地回填土未采取苫盖措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日