

附件

## 邯郸市冀南新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1043	10月5日	邯郸市	冀南新区	林坦镇	林坦镇东王女村马峰路北侧市政施工物料堆场	林坦镇东王女村马峰路北侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该处为市政道路施工抛料场，在用，面积大于500平方米，未采取有效防治扬尘措施。	进一步调查核实，加强工地扬尘控制。	10月31日
HB-09-1044	10月5日	邯郸市	冀南新区	马头镇	邯郸冀南新区万聚水泥制品有限公司	冀南新区马头镇107路东邯济铁路北侧	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，企业正常生产，存在问题：1. 虽有配套安装粉尘污染防治设施，但生产车间未密闭，部分粉尘直排；2. 粉尘污染防治设施排气筒高度不足15米，排污口不规范；3. 厂区四周未安装有效喷淋降尘设施，现场检查后，企业员工才手拿水管喷洒四周，厂区四周道路积尘严重；4. 砂石原料露天堆放，未进行防尘遮挡。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1045	10月5日	邯郸市	冀南新区	马头镇	冀南新区冬良水泥制品厂	冀南新区马头镇107路东邯济铁路北侧	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正常生产，厂房内扬尘严重，存在问题：1. 现场发现出场区车辆未进行冲洗；2. 出场区冲洗设施损坏，储水池内无充足水量；3. 厂区内有两台生产设施，其中一台正在生产，另一台处于通电状态、未进行生产，正在进行生产的设施装有布袋式除尘设施，有高度15米的排气口；未进行生产的设备装有布袋式除尘设施，排气口穿过房顶，未达到要求15米高度。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-1046	10月6日	邯郸市	冀南新区	辛庄营乡	冀南新区正鼎水泥制品厂	冀南新区辛庄营乡南豆公村	排污口不规范	现场检查，该企业正常生产，砂石原料建设有料棚进行贮存，料棚有喷淋降尘设施。现场问题：1. 排污口不规范，未达到环评要求15米高度；2. 水泥料灌进料口不规范，不能对扬尘进行有效收集。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-09-1047	10月6日	邯郸市	冀南新区	辛庄营乡	冀南新区少恒水泥制品厂	冀南新区辛庄营乡郭小屯村	排污口不规范	现场检查时发现，该企业未生产，现场问题：1. 原料储罐进料口不规范，不能对粉尘进行有效收集；2. 排污口不规范，未达到环评要求15米高度。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日