

附件

## 辛集市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1118	10月9日	辛集市	辛集市	马庄乡	河北弘达 新型建材 有限公司	河北省石家 庄市辛集市 马庄乡马庄 村村北	治污设施不 正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产中，存在问题：1. 脱硫塔烟气入口管道与脱硫塔连接处存在跑冒漏，部分烟气未经处理，通过漏气处直接排入外环境，使用广谱 pH 值试纸放在漏气位置旁边，试纸呈红色；2. 检查时砖窑正在使用，隧道窑顶部的部分排气口未封闭，隧道窑焙烧过程中产生的部分烟气未经处理，通过排气口直排外环境；3. 检查时，物料储存车间内的粉碎机未在使用，现场让企业负责人开启粉碎机配套的除尘设施后，产生大量粉尘，除尘设施无法正常使用；4. 粉碎机配套的除尘设施的排气筒高度目测不足环评要求的 15 米（在厂房外侧看不到排气筒）；5. 该企业使用的煤矸石含硫 0.80%，环评要求 0.3%。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1119	10月4日	辛集市	辛集市	天宫营乡	辛集市佰厦水泥制品厂	河北省石家庄市辛集市天宫营乡郭王宋村村南(村委会南行200米路东)	治污设施不正常运行	现场检查时发现,该企业正在生产中,存在问题:1.现场无法提供环评文件、批复、验收等手续;2.搅拌设备正在运行,配套的除尘设备未运行;3.搅拌设备周边未封闭,搅拌过程中产生的粉尘直接排入外环境;4.物料存放场地未全封闭,且部分物料未覆盖。	按照淘汰类散乱污工业企业“两断三清”的标准对该企业予以取缔。	11月15日
HB-09-1120	10月6日	辛集市	辛集市	王口镇	辛集市卓越环保洁净煤有限公司	河北省石家庄市辛集市王口镇工业区	未安装治污设施	现场检查时发现,该企业正在生产,主要从事型煤的生产,主要生产工序为:破碎-成型-烘干-转运-包装,检查时转运和包装工段正在生产,存在问题:1.转运和包装工段未按照环评要求配套安装袋式除尘器,转运和包装过程中产生的粉尘通过排气筒直排外环境;2.车间内未按照环评要求进行洒水除尘,洒水设施未开启。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1121	10月7日	辛集市	辛集市	王口镇	原辛集市 华阳煤业 有限公司	河北省石家 庄市辛集市	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时发现，有一台燃煤锅炉位于原辛集市华阳煤业有限公司内，该场地目前已租赁给张恒谦（现场负责人称租赁给河北创意丰道桥工程有限公司，张恒谦为该公司股东），检查时发现厂区内有一燃煤锅炉未拆除，锅炉铭牌标注额定供热量0.27MW，换算为蒸吨约0.4蒸吨。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	10月31日
HB-09-1122	10月7日	辛集市	辛集市	王口镇	辛集市瑞 源祥水泥 制品厂	河北省石家 庄市辛集市 王口镇王口 村村北（天 王线与王口 线交叉口东 行500米路 北）	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现，该企业正在生产，现场设备已安装，具备生产能力，厂区内堆放有已加工好的产品，存在问题：1. 现场露天堆放的大量物料未采取覆盖措施；2. 铲车正在作业，产生大量粉尘直接排入外环境；3. 物料堆放场所未全封闭；4. 现场路面有大量粉尘未清扫，路面未采取洒水抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1123	10月5日	辛集市	辛集市	位伯镇	辛集市位伯镇位伯小学西侧位苑街以西约200米垃圾焚烧点	河北省石家庄市辛集市位伯镇	露天焚烧	现场检查发现，位于位伯镇位伯小学西侧位苑街以西约200米有生活垃圾露天焚烧，现场有大量黑烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-1124	10月5日	辛集市	辛集市	位伯镇	辛集市恭证环保科技有限公司施工工地	河北省石家庄市辛集市位伯工业路与233省道交叉口东行1000米路南	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在施工，存在问题：1. 工地门口及内部堆放有大量物料及未利用渣土，未采取覆盖措施；2. 施工现场道路未做硬化；3. 现场土方作业未采取湿法作业，现场扬尘明显。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HB-09-1125	10月8日	辛集市	辛集市	小辛庄乡	辛集市小辛庄乡小章村南侧约400米生活垃圾焚烧点	河北省石家庄市辛集市小辛庄乡小章村南侧约400米	露天焚烧	现场检查时发现，小辛庄乡小章村南侧约400米有生活垃圾及树叶正在焚烧。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1126	10月8日	辛集市	辛集市	小辛庄乡	辛集市通达无纺布厂	河北省石家庄市辛集市小辛庄乡小章村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该公司未在生产，存在以下问题：1. 该公司厂区内有一台01蒸吨以下燃煤锅炉未拆除，不在当地清单内，2. 生物质锅炉未在使用，但是有使用痕迹，锅炉炉膛内有余热，库房内有原料及产品，疑似晚上生产，白天停产；3. 生物质锅炉配套的废气治理设施的引风机和管道已被拆除，废气治理设施无法正常使用；4. 现场无法提供排污许可证、环评等手续。	按照淘汰类散乱污工业企业“两断三清”的标准对该企业予以取缔。	10月31日
HB-09-1127	10月2日	辛集市	辛集市	辛集镇	辛集市京标建筑工程有限公司	河北省石家庄市辛集市辛集镇林子里村村东（村委会东行800米路南）	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产中，存在以下问题：该企业喷漆房未按照环评要求进行全封闭，喷漆作业中产生的废气经喷漆房的缝隙及厂房敞开的大门和窗户排入外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1128	10月5日	辛集市	辛集市	张古庄镇	原辛集市 启航保温 材料厂内 物料堆场	河北省石家 庄市辛集市 张古庄镇小 位村东	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现，有一物料堆场位于原辛集市启航保温材料厂区内，该厂已被取缔，设备已拆除，存在问题：厂区内露天堆放渣土、散煤，覆盖不完全，存在明显积尘，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月31日