

附件

安阳市龙安区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-156	10 月 8 日	安阳市	龙安区	龙 安 区 S221 省道	渣 土 运 输 车 （ 豫 E66796）	中国河南省 安阳市龙安 区 S221 省 道中国石化 加油站前	渣 土 车 覆 盖 不完全	检查时，途经龙安区 S221 省道路段中 国石化加油站前，发现车牌号为豫 E66796 渣土车在运输途中，未覆盖。	依据《大气污染防治法》 第一百一十六条立案处 罚。	10 月 31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-157	10月10日	安阳市	龙安区	龙安区东风乡	安阳市高新建筑大 华时代广场项目B 区建筑工地	中国河南省 安阳市龙安区东风乡	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地主体楼层已封顶，附属工程正在施工作业。存在问题：部份沙子、细石料、黄土等物料露天堆放，未覆盖，易起扬尘污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HN-09-158	10月4日	安阳市	龙安区	龙康大道	永通再生资源有限公司	河南省安阳市龙安区龙康大道中段	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业正在生产，发现问题：1. 原料未堆放密闭厂房内，大部分原料未覆盖，料堆高度高于围挡；筛分后的物料传输和堆放工序水喷淋装置未开启；2. 生产原料电线杆露天破碎，与环评要求破碎粉尘需经袋式除尘器处理后排放不符；3. 环评上工艺流程上未有着色工艺，现场检查时发现该企业生产的铺路砖上有着色。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-159	10月4日	安阳市	龙安区	太行南路	美星蓄能 有限公司	河南省安阳市产业集聚区太行南路东侧	治污设施不 正常运行	现场检查时该企业铸板，包装，化成车间在生产，发现问题：环评显示铸板和化成废气治理设施为碱液喷淋加组合过滤，实际废气治理设施为水喷淋加碱液喷淋，经 pH 试纸监测，铸板废气治理设施加药箱 pH 呈中性，化成废气治理设施加药箱 pH 呈碱性和碱喷淋液 pH 呈中性；环评显示包装工序产生的铅尘治理设施为滤筒过滤加高效过滤，铅烟治理设施为碱液喷淋加组合过滤，实际废气治理设施为水喷淋加碱液喷淋，经 pH 试纸监测，废气治理设施加药箱和碱喷淋液 pH 呈中性。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-160	10月7日	安阳市	龙安区	彰武街道	安阳市金 安鑫建材 有限公司	河南省安阳市龙安区 S221省道东，水库西	未安装治污 设施	信访举报属实，现场检查时该企业未生产，企业负责人不在现场，未能提供营业执照，存在问题：1. 水泥料仓呼吸阀未安装粉尘收集处理设施，搅拌混料工序未安装粉尘收集处理设施，碎石工序的输送履带未密闭；2. 部分物料露天堆放，未采取覆盖措施，厂区及厂界周边环境扬尘严重；3. 进出厂门的道路积尘较厚，运输车辆进出，扬尘严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	11月15日