

附件

洛阳偃师市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-479	10月1日	洛阳市	偃师市	山化镇汤泉村	恒光包装材料厂	中国河南省洛阳市偃师市	排污口不规范	现场检查时，企业正在生产，经查：生产使用的油墨采用水性油墨，使用过程中产生的有机废气经收集经活性炭吸附设备处理后排放。发现问题：使用一台2吨生物质锅炉，锅炉废气配套布袋除尘设备，处理后经约20米烟囱排放，不符合环评要求的30米烟囱高度。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-480	10月11日	洛阳市	偃师市	偃师市高龙镇火神凹东2公里	河南省高龙家具有限公司	中国河南省洛阳市偃师市G207(锡海线)	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:木材在切割工序虽安装有除尘设施,但切割过程中产生的粉尘未进行有效收集,厂区内外积尘严重,无组织排放现象明显。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日
HN-09-481	10月6日	洛阳市	偃师市	偃师市顾县镇李湾村南	偃师市新雨耐火材料有限公司	中国河南省洛阳市偃师市	排污口不规范	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:燃烧废气排放管道设有旁路,旁路挡板不严,有部分废气排出。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-09-482	10月5日	洛阳市	偃师市	偃师市顾县镇中宫底村南	顾县镇中宫底村南白云岭建材厂院内无名铝粉厂	中国河南省洛阳市偃师市	新发现清单外“散乱污”	该企业位于偃师市顾县镇中宫底村南白云岭建材厂内,生产铝粉,原料为废铝,现场检查时企业未生产,有明显生产痕迹,熔炼炉有余温,球磨机等部分生产设备已拆除。存在问题:1.该企业未办理环保手续;2.熔炼浇筑等工序未安装治污设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-483	10月2日	洛阳市	偃师市	偃师市邙岭镇省村庄十一组	洛阳艺隆装饰材料有限公司	中国河南省洛阳市偃师市光上路	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产，发现问题： 1. 配料产生的废气未按照环评要求安装布袋除尘器，而是安装简易的旋风除尘。配料工段未运行，但配料车间及周围粉尘满地，废气不能有效收集；2. 涂布、软化工序正在运行，产生的废气经工业油雾净化回收设备处理后排放，排放口软接管道破裂，有部分废气排出。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-484	10月5日	洛阳市	偃师市	偃师市首阳山镇石桥村	金桥实业有限公司	中国河南省洛阳市偃师市G310(连天线)	排污口不规范	现场检查时，该企业未生产，但有生产痕迹。发现问题：环评要求抛丸机产生的粉尘经布袋除尘后由15米排气管道排放，现场检查时排放管道断裂粉尘无组织排放，且排放管道未达到环评要求的15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-485	10月3日	洛阳市	偃师市	偃师市岳滩镇寇疙当村	飞亿摩托车配件厂	中国河南省洛阳市偃师市 X023(岳洛路)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时企业未生产，发现问题：烘干工序废气有机废气未按照环评要求与喷漆管道合并进行光氧催化+活性炭吸附处理。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日