

附件

咸阳高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-221	10月5日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道办事处	融创（观澜壹号）丽彩·溪悦城四期项目建筑工地	中国陕西省咸阳市高新区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该建筑工地时两台挖掘机正在作业，雾炮未开启，未采取湿法作业。	立行立改并按《大气污染防治法》第115条立案处罚。	10月31日
SX（陕西） -09-222	10月8日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道办事处	锦绣秦川（吕村安置点）项目工地	中国陕西省咸阳市高新区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该建筑工地正在作业。存在以下环境问题：1. 主要道路未硬化；2. 土方作业未湿法作业；3. 土方堆场未100%覆盖；4. 渣土车辆未做到100%密闭运输。	立行立改并按《大气污染防治法》第117条立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -09-223	10月6日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道办事处步长路	陕西金象制药有限公司	中国陕西省咸阳市高新区	排污口不规范	现场检查该企业处于停产检修状态。存在问题：该企业环境影响评价表和环评审批、验收中要求的粉尘是收集后，经布袋除尘器处理后通过15米排气筒排放，现场检查布袋除尘器处理后未建设排气筒。	按照环评要求立即整改，安装或完善治污设施，确保正常使用，并依法查处	10月31日
SX(陕西) -09-224	10月12日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道办事处创业东路西段路北	融创·中央学府项目工地	中国陕西省咸阳市高新区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建设工程工地正在土方挖掘运输作业。1. 主要道路未硬化；2. 土方挖掘作业未湿法作业。	立行立改并按《大气污染防治法》第115条立案处罚。	10月31日
SX(陕西) -09-225	10月6日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道办事处大寨村北100米	康玉尔环保科技有限公司	中国陕西省咸阳市区G30(连霍高速)	新发现清单外“散乱污”	1. 该企业是一家塑料制品加工厂；2. 现场检查该企业时正在生产；3. 该企业生产工业中有热熔；4. 该企业不能提供环评及相关手续，为新发现清单外“散乱污”企业。	按照“散乱污”企业有关规定取缔或限期整改，并依法处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-226	10月10日	咸阳市	咸 阳 高 新 区	渭滨街道 办事处咸 兴路8号	陕 西 正 泰 鸿 升 电 控 设 备 有 限 公 司	中国陕西省 咸阳市秦都 区 S104 辅 路	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 该企业环境影响报告表和批复文件中废气处理要求经活性炭吸附后经15米高排气筒高空排放，检查时发现废气治理设施中未安装活性炭；2. 该企业焊接工序未安装焊接烟尘处理设施；3. 该企业固化烘干工序环评批复中要求在密闭车间内进行生产。检查时该企业固化烘干工序未在密闭车间内进行生产；4. 该企业喷塑工序环评批复中要求必须在全密闭喷塑设备中进行，检查时该企业喷塑工序未在全密闭喷塑设备中进行；5. 该企业烘干方式环评中为电加热，检查时该企业烘干方式为天然气加热。	停产整治，按环评要求安装完善治污设施，并确保正常使用，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-227	10月5日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道办事处 胭脂路西段	陕西中塑 包装有限公司	中国陕西省 咸阳市秦都区 胭脂路	治污设施不 正常运行	1. 该企业为一家印刷加工厂；2. 现场检查时该企业正常生产；3. 该企业已办理环境影响评价文件表并经咸阳市环境保护局高新分局审批并验收(审批文号:咸环高评【2016】59号, 验收文号:咸环高验涵【2017】9号)；4. 该企业环境影响评价文件表、审批文件和验收文件中废气处理是收集后经活性炭处理后经15米烟囱排放, 现在该企业的废气是收集后经活性炭+UV光氧催化处理后经15米烟囱排放, 现场检查时发现在废气处理设施内未安装活性炭, 只安装UV光氧催化, 属环评批复要求中的污染防治设施不正常运行。	安装或完善污染治理设施, 确保产生的废气有效处理, 并按《大气污染防治法》第108条立案处罚	11月15日
SX（陕西） -09-228	10月5日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道办事处 胭脂路西段	陕西中塑 包装有限公司	中国陕西省 咸阳市秦都区 胭脂路	治污设施不 正常运行	1. 该企业为一家印刷加工厂；2. 现场检查时该企业正常生产；3. 该企业环境影响报告表中废气处理是收集后经活性炭处理后经15米烟囱排放, 现该企业是废气收集后经活性炭+UV光氧催化处理后经15米烟囱排放, 现场检查时发现在废气处理设施内未安装活性炭, 只安装UV光氧催化。	安装或完善污染治理设施, 确保产生的废气有效处理, 并按《大气污染防治法》第109条立案处罚	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-229	10月8日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道办事处尹家村	陕西森似林文化传媒有限公司	中国陕西省咸阳市高新区	未安装治污设施	现场检查时该企业正在生产。存在问题:1. 该企业未办理环评手续；2. 木材切割和雕刻机床未安装粉尘治污设施；3. 焊接和切割机未安装烟气治污设施。	按照《环保法》有关规定，立即停产整改并立案处罚；明确是否属于“散乱污”企业，限期整改或取缔	10月31日
SX（陕西） -09-230	10月12日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道办事处永昌路东段南侧	高新公园里建筑工程项目工地	中国陕西省咸阳市高新区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建设项目工地正在挖土作业。存在问题:土方作业未采取湿法作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日