

附件

阳泉市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-105	10月14日	阳泉市	城区	义井镇	阳泉市超凡汽车销售服务有限公司	中国山西省阳泉市郊区G207(平定路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1.喷漆房未使用；2.喷漆作业在车间内进行，未对喷漆作业时产生的废气收集处理，有机废气直排，车间气味刺鼻。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-106	10月3日	阳泉市	经济技术开发区	开发区驼岭头村义白路段	阳泉经济技术开发区盛源达彩钢厂	中国山西省阳泉市郊区G207(义白路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现,该企业正在生产,存在以下问题:1.该企业施胶工段未安装VOCs收集处理设施,有机废气直排(检查时该工段未生产);2.院内胶桶露天随意堆放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
SX-09-107	10月3日	阳泉市	经济技术开发区	经济技术开发区长岭村	阳泉市郊区小留家具经销部	中国山西省阳泉市郊区G207(李白路)	新发现清单外“散乱污”	现场检查时发现,该企业正在生产,存在以下问题:1.无环保手续,属涉气“散乱污”;2.喷漆工序未安装VOCs收集处理设施,通过管道直排;3.裁板工段未使用布袋除尘器,粉尘直排;4.院内和院外漆桶随处可见;5.一台1蒸吨以下燃煤锅炉未拆除。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
SX-09-108	10月3日	阳泉市	经济技术开发区	义白路	阳泉经济技术开发区凯丰彩钢厂	中国山西省阳泉市郊区G207(义白路)	未安装治污设施	现场检查时发现,该企业未生产,存在以下问题:1.该企业施胶工段未安装VOCs收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-109	10月1日	阳泉市	经济技术开发区	白义路	山西亚美建筑工程有限公司	山西省阳泉市经济技术开发区(白泉工业园)	物料堆场未落实扬尘治理措施	主要存在粉尘无组织排放问题:1. 原料输送带没有完全密闭, 原料输送过程中粉尘无组织排放;2. 石灰石破碎工段粉尘收集不全, 大量粉尘排往外环境, 正在对粉尘收集装置进行改进; 3 厂内粉尘路面需要经常散水, 大车频繁运输, 粉尘大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	10月31日
SX-09-110	10月4日	阳泉市	经济技术开发区	经济技术开发区	阳泉新永达瓷砖专业加工中心	中国山西省阳泉市经济技术开发区东区	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现, 企业正在生产。存在问题:1. 无环保手续, 石材加工工序未配套废气处理设施; 2. 未按当地环保部门要求进行停产整治。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-111	10月2日	阳泉市	经济技术开发区	经济开发区	阳泉市银隆加油站有限公司	中国山西省阳泉市经济开发区大连街	未安装油气回收装置或装置不正常运行	检查时企业正常运营。存在问题：油气回收卸油口未完全关闭，现场油气味道重。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
SX-09-112	10月2日	阳泉市	经济技术开发区	经济开发区	山西众晟达汽车贸易有限公司	中国山西省阳泉市经济开发区G207(义白路)	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：现场检查时该企业喷漆烤漆房未作业，喷漆烤漆采用过滤棉过滤+活性炭吸附+光氧化催化工艺处理废气。1. 活性炭箱中只有底层放置了活性炭隔板，上半部没有；2. 过滤棉已破损，不能达到过滤效果。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-113	10月3日	阳泉市	经济技术开发区	经济开发区	阳泉市王垆耐火材料厂	中国山西省阳泉市经济开发区白羊线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，企业正在生产。存在问题：1. 厂区内球磨机车间旁的烘干房内有一台 0.2 蒸吨燃煤锅炉未拆除；2. 粉碎车间墙外有粉尘直排口。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-114	10月3日	阳泉市	经济技术开发区	经济开发区	山西广盛源稀土科技股份有限公司	中国山西省阳泉市经济开发区G207(李白路)	其他涉气环境问题	现场检查发现,该企业生产。存在问题:位于污水处理厂氨雾吸收塔接口存在泄露现象,现场存在明显的氨气刺激性气味。	调查核实,责令整改。	10月31日
SX-09-115	10月4日	阳泉市	经济技术开发区	经济开发区	阳泉市晨光一鸣涂料有限公司	中国山西省阳泉市经济开发区广州路	未安装治污设施	现场检查发现,该企业生产。存在问题:1. 该企业未编制环境影响评价报告材料,无环境影响评价审批文件;2. 该公司无污染防治设施,厂区混乱,作业工棚内聚合物粘合砂浆、弹性腻子粉、高强建筑石膏粉等粉末原料洒落地面多,工棚内扬尘大,生产过程中产生的粉尘经工棚顶部排气扇排向大气。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	11月15日
SX-09-116	10月4日	阳泉市	经济技术开发区	经济开发区	阳泉市鑫凯汽车维修有限公司	中国山西省阳泉市经济开发区G207(义白路)	未落实VOCs整治要求	现场检查发现,该企业正在生产。存在问题:喷漆烤漆房活性炭漆雾处理箱密封不严,废气经处理箱门缝泄露,现场喷漆废气味道严重。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-117	10月4日	阳泉市	经济技术开发区	经济开发区	山西建工 申华暖通 设备有限公司	中国山西省 阳泉市经济 开发区 G207(义白 路)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：喷漆车间 VOCs 处理设备中两层活性炭吸附层均未装满，过滤棉未及时更换，达不到处理效果；2. 喷漆车间未完全密闭，VOCs 处理设备处理能力低，喷漆过程产生的废气不能全部通过 VOCs 处理设施处理后通过排气筒排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-118	10月4日	阳泉市	经济技术开发区	经济开发区	阳泉市鸿 昌盛汽车 维修有限公司	中国山西省 阳泉市经济 开发区大连 街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查发现，该企业正常营业。存在问题：1. 现场检查时该企业喷漆烤漆房未作业（烤漆房具备作业条件），喷漆烤漆废气处理设施无活性炭吸附，安装的过滤棉位于烟气通道隔板外，废气不通过过滤棉处理直接通过烟道排往厂房外；2. 排气筒高度不足 15 米。	加强监管，核实企业是否存在违法生产行为的，有违法问题的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日