

附件

阳泉市矿区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-120	10月5日	阳泉市	矿区	赛鱼街道	阳泉市太 阳石建筑 材料有限 公司	山西省阳泉 市矿区平坦 镇神堂咀村 东北	工业粉尘无 组织排放	现场检查时发现，企业正在生产。存在问题:1. 未按环评要求安装 S02 在线监测仪；2. 干燥窑大股烟气泄露，烟气弥漫窑炉车间；3. 脱硫塔密闭不严，烟气泄露，气味刺鼻；4. 粉碎车间未按照环评要求足额安装布袋除尘器（环评要求安装 6 台套实际只安装了 2 台套），车间内到处布满粉尘；5. 隧道窑及烘干窑布袋除尘器布正常运行，配套的储气罐罐内压力不足（工作要求压力 0.8WPa 检查时只有 0.2WPa）。	存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-121	10月5日	阳泉市	矿区	矿区前庄村 更改为 沙坪街道	阳泉佳林森耐火材料有限公司第二分公司	中国山西省阳泉市矿区前庄村	治污设施不正常运行	现场检查发现，该企业未生产。存在问题：位于烟气脱硫塔和布袋除尘器前端的倒焰窑烟气通道设置有两个转换阀，通过开通和闭合转换阀，未经处理的倒焰窑烟气可通过原已废弃的烟囱排放。	调查核实，依法查处。	11月15日
SX-09-122	10月5日	阳泉市	矿区	矿区神堂咀村 更改为 赛鱼街道	阳泉佳林森耐火材料有限公司第三分公司	中国山西省阳泉市矿区G307(桃北西街)	治污设施不正常运行	现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：该公司布袋除尘器没有完全建成，铁质竖窑及倒焰窑烟气不能有效经过布袋除尘器处理，布袋除尘器不具备去除粉尘功能。布袋除尘器灰斗闸门无打开过的痕迹，现场打开时灰斗除灰口已经被铁锈堵死，布袋干净无除尘痕迹。	调查核实，依法查处。	11月15日
SX-09-123	10月7日	阳泉市	矿区	五矿小井六号层	阳泉市玉昌耐火材料有限公司前施工工地	中国山西省阳泉市矿区五矿小井六号层	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该施工工地正在作业。存在问题：建筑工地未落实“六个百分百”要求，渣土车辆未进行密闭运输，且场地未硬化，无车辆清洗槽，往来车辆卷起漫天扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日