

附件

阳泉市盂县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|----|------|---|----|------------|-----------|-------|------|----------|------|------|
|----|------|---|----|------------|-----------|-------|------|----------|------|------|

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称    | 污染源地址         | 问题类型   | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                                                                                                                              | 整改要求                                                    | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|----|------------|--------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-159 | 10月7日 | 阳泉市 | 孟县 | 南娄镇西南关村    | 孟县中亚耐火材料有限公司 | 中国山西省阳泉市孟县孟上线 | 排污口不规范 | <p>举报人反映问题属实。现场检查时，该企业正在生产，现场一共有4座竖窑，1座报废未生产，其余3座均在生产（窑尾跟出料口均有较高温度）。存在问题：1. 现场发现两套碱液喷淋脱硫除尘设施，有2个排气筒（均有排放废气），其中一个明显不足15米。排污许可证里注明只有一个排放筒；2. 该企业有5个风机（每个窑配套一个，总风机一个），现场检查时只有总风机在运行，其余风机未运行；3. 原料、熟料堆场封闭不完全，厂区目前没有完善好，挡风防尘网厂区道路未完全硬化，扬尘问题比较明显；4. 该企业有利用蓖条筛、振动筛整理原料，没有除尘设施，工业粉尘无组织排放。</p> | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道)  | 污染源<br>名称                  | 污染源地址          | 问题类型       | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                                                         | 整改要求                                                    | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|----|-------------|----------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-160 | 10月8日 | 阳泉市 | 孟县 | 苳池镇南<br>苳池村 | 孟县苳池<br>镇南苳池<br>村志诚石<br>料厂 | 中国山西省<br>阳泉市孟县 | 排污口不规<br>范 | 现场检查时发现该企业正在生产，发现问题：1. 该企业建有物料堆放仓库，仓库后面未封闭；部分物料堆放在仓库外面，未覆盖；2. 该企业批复没有磨粉工序，实际该企业建有磨粉工序，有两套磨粉设备，配套安装了一台布袋除尘器；3. 排污许可证批有4个排气筒（4个窑各配套一个），实际建成5个排气筒，多出的1个是磨粉工序的排气筒，高度约8米，不够15米；4. 成品库无组织粉尘大，磨粉工序收尘效率不高。有2个窑的上料系统未全封闭。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。 | 10月31日 |
| SX-09-161 | 10月8日 | 阳泉市 | 孟县 | 苳池镇西<br>苳池村 | 苳池镇中<br>学附近秸<br>秆焚烧点       | 中国山西省<br>阳泉市孟县 | 露天焚烧       | 10月8日上午11:45，现场发现在苳池镇西苳池村、苳池镇中学附近有一处秸秆焚烧点，现场还在焚烧，烟尘很大。现场拍了视频。                                                                                                                                                    | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。          | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称       | 污染源地址          | 问题类型             | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                                | 整改要求                                                    | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|----|------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-162 | 10月7日 | 阳泉市 | 孟县 | 东园村        | 东园村原孟县晋玉钢铁厂拆迁工地 | 中国山西省阳泉市孟县金龙东街 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，位于金龙东街旁东园村原晋玉钢铁厂内在进行拆迁，2台铲车在作业，未进行湿法作业，现场扬尘漫天，一直扩散到金龙东街道上，影响行人和交通安全，检查组现场制止了该违法行为。                                                                                                | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。   | 10月31日 |
| SX-09-163 | 10月3日 | 阳泉市 | 孟县 | 家村镇滴水崖村    | 山西阳泉孟县跃进煤业有限公司  | 中国山西省阳泉市孟县娄皇线  | 排污口不规范           | 现场检查时该企业假期停产，有排污许可证，企业反映1#筛分生产时使用，2#筛分已经停用，因为企业停产无法进一步核实；储煤仓库封闭，安装有雾炮。发现问题：1. 环评报告批复建设1台15蒸吨供热燃煤锅炉，实际建设有2台15蒸供热吨燃煤锅炉，1台锅炉存在未批先建问题。2. 企业内部1台2吨甲醇锅炉，烟筒排烟口不足8米，排气方向为水平排放（排气口非向上方排放），设置不规范。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道)                  | 污染源<br>名称                            | 污染源地址                  | 问题类型                  | 现场问题情况详述                                                                                                                                      | 整改要求                                                                                        | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|----|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-164 | 10月6日 | 阳泉市 | 孟县 | 路家村镇<br>S214省道<br>旁滴水崖<br>村 | 地鑫原煤<br>经销有限<br>公司往南<br>200米无名<br>煤场 | 中国山西省<br>阳泉市孟县<br>S214 | 工业粉尘无<br>组织排放         | 现场检查时，发现一非法无名堆场，堆场没有负责人在场，看守人员说是从外地购买煤泥晾晒后卖给工厂。存在问题：1.无任何环保手续；2.该煤场有2个蓖条筛，大量煤泥露天堆放，没有覆盖，粉尘直接无组织排放，地面积尘较多。                                     | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月31日 |
| SX-09-165 | 10月3日 | 阳泉市 | 孟县 | 路家村镇<br>东杜村                 | 阳泉市合<br>瑞源经贸<br>有限公司                 | 中国山西省<br>阳泉市孟县<br>七良线  | 物料堆场未<br>落实扬尘治<br>理措施 | 现场检查时，该企业正在生产，已建设封闭式储煤仓，厂区道路有洒水。存在问题：1.储煤仓内建有2套筛选机器，其中一套配套建了布袋收尘器，另外一套无收尘设施；2.有露天堆放煤，大部分未覆盖；3.环评批复为年储售20万吨煤项目，未批准加工工序；4.厂区内有粉煤机3台，现场检查时没有在使用。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道)  | 污染源<br>名称                   | 污染源地址                  | 问题类型                  | 现场问题情况详述                                                                                                                                                  | 整改要求                                                                                        | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|----|-------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-166 | 10月4日 | 阳泉市 | 孟县 | 路家村镇<br>路家村 | 山西阳泉<br>孟县路家<br>村煤业有<br>限公司 | 中国山西省<br>阳泉市孟县<br>娄皇线  | 未安装治污<br>设施           | 检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 原料及成品堆放在大棚内，大棚两侧未封闭，煤厂地面积尘多。2. 震动筛分煤工艺段，产生工业粉尘，按照环评批复相关资料要求应安装集尘罩和袋式除尘器而未安装。                                                        | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                                                     | 11月15日 |
| SX-09-167 | 10月6日 | 阳泉市 | 孟县 | 路家村镇<br>寨圪村 | 孟县盛泰<br>鑫耐火材<br>料有限公<br>司   | 中国山西省<br>阳泉市孟县<br>S214 | 物料堆场未<br>落实扬尘治<br>理措施 | 投诉人反映问题部分属实。该企业位于信访人举报投诉的S214省道的寨圪桥附近，检查时发现该企业正在生产，发现问题：1. 企业原料露天堆放在厂区外面靠近山坡一侧，未覆盖；堆放地尘土较厚，未进行洒水抑尘。与验收意见要求不符；2. 原料露天堆放地发现3个算筛，其中1个算筛上面残留铝矾土，没有采取任何除尘抑尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称     | 污染源地址            | 问题类型      | 现场问题情况详述                                                                                                                                                           | 整改要求                                                                                        | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|----|------------|---------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-168 | 10月5日 | 阳泉市 | 孟县 | 南娄镇观音堂村    | 孟县万事达耐火材料有限公司 | 中国山西省阳泉市孟县钟镇街17号 | 工业粉尘无组织排放 | 投诉人反映问题部分属实。检查时发现该企业正在生产，发现问题：1.3个仓库只有顶棚四周无遮挡的。仓库内部没有喷淋洒水、抑尘装置；2.厂区内部分原料及废料未覆盖；4.厂区未封闭生产区域现场有蓖条筛，没有相关吸尘除尘设施。                                                       | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月31日 |
| SX-09-169 | 10月5日 | 阳泉市 | 孟县 | 南娄镇观音堂村    | 孟县鑫通钙业有限公司    | 中国山西省阳泉市孟县孟上线    | 排污口不规范    | 该企业在信访人投诉反映的孟上线观音堂村，举报内容部分属实。现场检查时发现该企业处于停产状态，发现问题：1.环评批复5个窑炉，其中3个是烧石灰窑炉,2个是烧铝矾土熟料窑炉；实际检查时，5个窑炉全部都用于烧铝矾土熟料，存在批建不符问题；2.企业原料堆放在厂区内，未苫盖；3.企业脱硫塔排气筒高度约10米，不符合15米的高度要求。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。                                   | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称 | 污染源地址         | 问题类型      | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 整改要求                                                                                        | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|----|------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-170 | 10月5日 | 阳泉市 | 盂县 | 南娄镇观音堂村    | 孟县志通石灰厂   | 中国山西省阳泉市盂县孟上线 | 工业粉尘无组织排放 | <p>检查时发现该企业正在生产，发现问题：1. 整个厂区内尘土较厚，未进行洒水除尘；车辆进出厂区没有安装洒水清洗装置；2. 原料堆放仓库没有进行封闭，也没有安装喷淋抑尘装置，部分原料露天存放在仓库外面，未覆盖；3. 一个成品仓库没有进行封闭，周围拉有抑尘网已经损坏，没有进行更换，不能起到抑尘作用，另外一个成品仓库封闭不完全，仓库内部尘土较厚，没有进行洒水抑尘；4. 上料口和出料口均没有收尘设施、没有安装喷淋装置，生产过程中筛分环节没有安装除尘装置。上料输送带未完全封闭。无组织粉尘现象明显；5. 企业内部两个脱硫塔，一个脱硫塔高度12米左右，另外一个约10米，都没有达到15米。高度约10米的排气筒没有设置采样监测孔，没有进行例行监测。</p> | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称   | 污染源地址      | 问题类型    | 现场问题情况详述                                                                                                                                                | 整改要求                                                    | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|----|------------|-------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-171 | 10月9日 | 阳泉市 | 孟县 | 南娄镇郭村      | 孟县南娄镇郭村耐火厂  | 中国山西省阳泉市孟县 | 排污口不规范  | 现场检查时该企业正在生产，发现问题：1. 该项目2016年进行了备案，现状环境影响报告里只有1座竖窑，实际建成投产有2座，第三方检测报告里写明有2座竖窑。实际与备案情况不符；2. 现场查看2座竖窑共用一座湿法除尘脱硫塔，经1个烟囱排放，烟囱高度约20米，与排污许可证和现状环境影响报告要求的30米不符。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。 | 10月31日 |
| SX-09-172 | 10月9日 | 阳泉市 | 孟县 | 南娄镇郭村      | 孟县郭村正元耐火材料厂 | 中国山西省阳泉市孟县 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该企业部分生产，隧道窑（高温窑、干燥窑）在运行，隧道窑温度较高。存在问题：1. 高温窑烟气经风机抽到25米高烟囱排放，未安装布袋除尘器；2. 高温窑余热抽到干燥窑进行预干燥，干燥气体由干燥窑棚顶排气筒排放，高度约7米，不足15米；3. 破碎、粉碎、筛分工序未安装粉尘收集处理设施。      | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。                          | 11月15日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称          | 污染源地址                 | 问题类型                  | 现场问题情况详述                                                                                                                                                  | 整改要求                                                                                        | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|----|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-173 | 10月9日 | 阳泉市 | 孟县 | 南娄镇马举村     | 孟县南娄镇马举村<br>矿石煤炭堆场 | 中国山西省<br>阳泉市孟县<br>孟上线 | 物料堆场未<br>落实扬尘治<br>理措施 | 现场检查时，发现大量矿石和煤炭露天堆放，有近期生产痕迹。检查组对该处进行了定位（有截图），存在问题：矿石和煤炭沿路有多处堆放点，大量矿石和煤炭露天堆放，未落实覆盖等防扬尘措施，道路积尘较多，扬尘问题明显。                                                    | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月31日 |
| SX-09-174 | 10月8日 | 阳泉市 | 孟县 | 南娄镇秋子峪村    | 孟县新昌精铸有限公司         | 中国山西省<br>阳泉市孟县        | 排污口不规范                | 检查时发现该企业正在生产，发现问题：1. 排污许可证批复了2个排气筒，竖窑已停产不用的有1个排气筒，隧道窑1个排气筒。实际隧道窑有2个排气筒，干燥窑有1个排放口，另外脱硫处理后有1个排放口（高温窑和干燥窑串联收集）；现场发现有1个烟道切开，未封闭；2. 高温窑、干燥窑均存在烟气收集不完全，存在漏烟气现象。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。                                     | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                 | 污染源地址    | 问题类型        | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                                     | 整改要求                                                      | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|----|------------|---------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-175 | 10月9日 | 阳泉市 | 孟县 | 南娄镇王子台村    | 孟县南娄镇王子台村大南沟山上“闷坑”烧制铝矾土点位 | 中国山西省阳泉市 | 新发现清单外“散乱污” | 现场检查时该企业未生产，发现问题:1. 现场发现“闷坑”4个,有一个里面有成品，其余三个已荒废。“闷坑”用煤炭做燃料，没有任何污染防治设施。2. 现场堆放有原料、煤炭和成品，未覆盖。3. 生产区域没有硬化，道路也没有硬化，该企业位于山顶上，山上风大，扬尘严重。4. 现场检查时只发现一个人正在离开，无法制作笔录确定证据。5. 上山道路被人为用土堵上，一路有人和车跟踪干扰执法。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称              | 污染源地址           | 问题类型        | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                                                                                  | 整改要求                                                      | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|----|------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-176 | 10月9日 | 阳泉市 | 孟县 | 南娄镇王子台村    | 孟县王子台村大南沟山上附近闷坑烧制铝矾土点位 | 中国山西省阳泉市孟县孟县服务区 | 新发现清单外“散乱污” | 现场检查发现在孟县南娄镇王子台村大南沟山附近山上发现利用“闷坑”进行铝矾土烧制（耐火材料“散乱污”）。存在问题：1. 现场发现5个闷坑，有2个正在烧制铝矾土，用煤炭作为燃料，没有任何防治设施，烧制烟气直排。2. 现场有原料、煤炭、熟料露天堆放，几乎没有覆盖，进出的道路没有硬化，积尘、扬尘严重。3. 检查组到现场时有人用土堵塞路口不给检查车辆通行，根据堵塞痕迹看是刚刚堵上的，应该有人盯梢报信。检查过程中发现有车辆跟着检查组，进行盯梢。4. 检查组现场拍了视频取证。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道)   | 污染源<br>名称             | 污染源地址             | 问题类型        | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 整改要求                                                      | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|----|--------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-177 | 10月9日 | 阳泉市 | 孟县 | 南娄镇王子台村茂林山附近 | 南娄镇王子台村茂林山附近闷坑烧制铝矾土点位 | 中国山西省阳泉市孟县南娄镇王子台村 | 新发现清单外“散乱污” | <p>现场检查发现孟县南娄镇王子台村茂林山附近有利用闷坑烧制铝矾土（耐火材料散乱污），发现的有9个闷坑，有5个正在生产烧制铝矾土。存在问题:1. 用煤作为燃料，利用闷坑（土窑）进行烧制铝矾土，没有任何废气收集、处理设施，烟气直接排放。2. 原料、煤炭、熟料几乎全是露天堆放，进出道路没有硬化，路面积尘很多，粉尘问题严重。3. 检查组在路上碰见有盯梢车辆，到路口时路口已被人用土堵塞，检查车辆无法通行，堵塞痕迹很新，应该是刚刚接到报信堵上的。4. 在闷坑附近没发现有人，无法制作笔录确定证据。检查组现场已拍视频取证。5. 现场发现山顶有人用望远镜在察看检查组人员，出于安全考虑没再继续往山上检查，根据道路痕迹判断附近应该还有未发现的闷坑。</p> | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道)  | 污染源<br>名称       | 污染源地址          | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                                                      | 整改要求                                                                                        | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|----|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-178 | 10月7日 | 阳泉市 | 孟县 | 南娄镇西南关村孟上线旁 | 孟县灿玉耐火材料厂旁无名矿石场 | 阳泉市孟县西南关村      | 露天矿山未落实扬尘抑尘措施 | 现场检查时，该矿石场没有人在现场，有近期生产痕迹。存在问题：1. 现场露天堆放有大量矿石和成品，大部分未进行覆盖，仅有少量成品部分覆盖；2. 现场露天场地有两个蓖条筛，有近期使用痕迹，无收尘除尘设施；3. 场地没有硬底化，地面积尘较多，扬尘问题严重。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 11月15日 |
| SX-09-179 | 10月7日 | 阳泉市 | 孟县 | 牛村镇小岩沟村     | S314省道旁无名矿石堆场   | 中国山西省阳泉市孟县S314 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，牛村镇小岩沟村省道S314旁边一无名矿石堆场，堆放大量矿石物料未覆盖。                                                                                   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间   | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道)        | 污染源<br>名称                  | 污染源地址                  | 问题类型                     | 现场问题情况详述                                                                                                   | 整改要求                                                  | 完成时限   |
|-----------|--------|-----|----|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-180 | 10月4日  | 阳泉市 | 孟县 | 舒漫迪<br>KTV 对面     | 孟县太阳<br>城购物工<br>地          | 中国山西省<br>阳泉市孟县<br>S214 | 建筑工地未<br>落实“六个百<br>分百”要求 | 现场检查时，该工地正在施工，开挖土方作业。存在问题:1. 工地进出口没有硬化，地上积尘较多，易产生扬尘；2. 土方作业没有采取湿法作业，没有喷淋等措施，扬尘较大；3. 泥土运输车不具备遮盖条件，应该有未遮盖上路。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 10月31日 |
| SX-09-181 | 10月13日 | 阳泉市 | 孟县 | 西烟镇               | 西烟镇南<br>社村附近<br>秸秆焚烧<br>点  | 中国山西省<br>阳泉市孟县         | 露天焚烧                     | 现场发现西烟镇南社村附近有一处秸秆焚烧点，现场火势较大，仍在焚烧，面积较广。                                                                     | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。        | 10月31日 |
| SX-09-182 | 10月13日 | 阳泉市 | 孟县 | 西烟镇薛<br>梨沟村附<br>近 | 西烟镇薛<br>梨沟村附<br>近秸秆焚<br>烧点 | 阳泉市孟县<br>西 K1572       | 露天焚烧                     | 现场发现，在孟县西烟镇薛梨沟村附近发现一处秸秆焚烧点，到现场时已基本烧完，有两个保洁的人在扑灭余火，焚烧面积较大。                                                  | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。        | 10月31日 |