

附件

运城市稷山县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
----	------	---	----	------------	-----------	-------	------	----------	------	------

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-553	10月7日	运城市	稷山县	化峪镇	稷山县晋武煤焦有限公司	山西省运城市稷山县化峪镇路村	未安装治污设施	该企业主要从事型煤生产，现场检查时正在生产，建有4条隧道烘干窑，其中一条正在生产，一条正在点火起窑，剩余两条未生产。存在以下问题：1. 该厂有原料滚筒筛2个，一个在用，无除尘设施，另一个在建，未使用；2. 该厂原料搅拌工段，每条窑有4个搅拌锅，均未安装工艺废气收集治理设施，搅拌锅加热搅拌时有明显刺鼻异味无组织排放；3. 半成品进窑口及成品出窑口处均未安装工艺废气收集治理设施，半成品进窑口及成品出窑口处上方的棚顶已熏黄。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-554	10月12日	运城市	稷山县	稷峰县稷南大街	青龙汽修钣金烤漆厂	山西省运城市稷山县稷峰县稷南大街双合快捷酒店对面晋北饭店左侧	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该汽车维修部已被查封的烤漆房内停放有车辆，烤漆房内有喷漆痕迹，院内存有待修汽车。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-555	10月12日	运城市	稷山县	稷峰镇稷南大街	江苏钣金烤漆维修部（稷山县稷王停车修理厂）	山西省运城市稷山稷峰镇稷南大街双合快捷酒店对面	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现：该汽修厂内被查封的烤漆房内停放有一辆汽车，未安装 VOCs 治理设施，门上封条已脱落，院内停有待修及待喷漆汽车。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-556	10月9日	运城市	稷山县	稷峰镇贾峪村	原龙鼎水泥厂院内铁矿石粉碎加工点	山西省运城市稷山县稷峰镇贾峪村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，原龙鼎水泥厂已停产关闭，院内发现一铁矿石粉碎加工点，正在生产，现场检查发现以下问题：1. 该加工点一鄂式破碎机未采取封闭且未安装扬尘收集治理设施；2. 清洗铁矿石产生的污泥堆放处未覆盖，未配套建设防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-557	10月8日	运城市	稷山县	稷峰镇太杜村	稷山县通兴焦化有限公司	山西省运城市稷山县稷峰镇太杜村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业已停产关闭，设备已拆除，检查发现存在以下问题：厂区内空地存在一较大石灰堆，未遮盖，易起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-558	10月8日	运城市	稷山县	稷峰镇太杜村	山西艾瑞孚铸造有限公司	山西省运城市稷山县稷峰镇太杜村南	排污口不规范	该企业主要从事铸造生产，现场检查时正在生产，存在以下问题：1. 该公司第一造型车间除尘器排尘口未封闭，除尘器下来的粉尘易造成二次扬尘污染，排气筒高度不足15米；2. 窑炉除尘器排尘口未封闭，除下来的尘易造成二次污染；3. 六个抛光机配置的六个除尘器排尘口处于敞开状态，除尘器下来的尘易造成二次污染，六个排气筒高度均不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-559	10月8日	运城市	稷山县	稷峰镇太杜村	稷山县源盛水泥有限公司	山西省运城市稷山县稷峰镇太杜村南	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，检查发现存在以下问题：1. 院内有水渣堆三个，均未覆盖；2. 烘干窑水渣进料口处未封闭，未建粉尘收集治理设施；3. 燃料煤破碎机未按环评要求建设除尘设施；4. 烘干窑燃煤进料口处未封闭，未建粉尘收集治理设施；5. 烘干窑和包装机废气排放筒检测取样孔未封闭；6. 烘干后斗式提升机与布袋除尘连接处粉尘较多，疑似除尘器不正常运行或管道有破损；7、球磨工段水渣（原石膏）进料口未封闭，未建粉尘收集治理设施；8、袋装水泥装车处未封闭，未见建粉尘收集治理设施；9、散装水泥装车处未封闭。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-560	10月6日	运城市	稷山县	稷峰镇杨赵村	稷山县鸿运腾摩托配件有限公司	山西省运城市稷山县G108北面杨赵村	未落实VOCs整治要求	该企业主要从事摩托车零部件制造，现场检查时正在生产，发现问题：喷漆工段，一给油漆加热的贮漆箱在该厂西墙设置一工艺废气排气筒，未安装有机废气治理设施。现场检查时，有浅黑色烟气排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-561	10月9日	运城市	稷山县	稷山县西社镇	稷山县华森新型建材有限公司	山西省运城市稷山县西社镇工业园区仁义村南	未安装治污设施	该企业主要从事加气混凝土砌块生产，现场检查时存在以下问题：1. 破碎机进料口未封闭且未安装除尘治理设施，破碎机未按环评要求安装集尘罩和除尘设施；2. 磨机和斗式提升机共用一台袋式除尘器，除尘器的排放口高度约为6米，未达到环评要求的15米；3. 该企业一台4蒸吨燃煤锅炉正在使用，配有铸铁管除尘器+湿法除尘，烟囱高度约4米，未按环评要求配有脱硫装置，排气筒高度不足环评要求的35米；4. 该厂建设有一台燃气锅炉，未使用。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-562	10月9日	运城市	稷山县	稷山县西社镇	稷山县西社镇东庄村北王伟东后院煤泥堆	山西省运城市稷山县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该地点确实存在一煤泥堆，散发恶臭，大约长20米，宽8米，高2米，未采取遮盖措施。边上有一建筑残土堆，高约2米，半径约2米。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-563	10月6日	运城市	稷山县	稷山县杨赵村	稷山县杨赵村东砖料厂	山西省运城市稷山县G108(京昆线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该场地有三个沙堆，一个炉渣堆，均未覆盖，易引起扬尘，造成大气环境问题。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-564	10月12日	运城市	稷山县	西社镇	稷山县泉龙建材有限公司	中国山西省运城市稷山县大佛路	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业从事高钙灰生产，现场检查时正在试生产，检查时主要存在以下问题：1. 石灰石进料口及传送带未封闭且未采取降尘措施，筛分后的石灰石粉末物露天堆放造成二次扬尘污染；2. 两条石灰窑每条石灰窑上均有三个填料口未安装废气收集装置；3. 两条石灰窑出口装车处未安装除尘装置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-565	10月9日	运城市	稷山县	西社镇韩家庄	稷山县昌业建材有限公司	山西省运城市稷山县西社镇韩庄村南	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，检查时发现存在以下问题：1. 该企业有两条生产线，八个砂石进料口，均未封闭且未安装防扬尘设施；2. 该企业有两台天然气锅炉（未使用），排气筒高度不足8米，未达到排污许可证要求；3. 该公司两个搅拌罐各配有一台简易布袋除尘，新安装的一台袋式除尘器（两罐共用）未投入使用；4. 未按照环评要求在料场安装喷淋洒水设施（企业正在建设封闭大棚）。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-566	10月11日	运城市	稷山县	西社镇刘家庄村	稷山县海森保温材料厂	山西省运城市稷山县西社镇刘家庄村	未安装治污设施	该企业主要从事保温棉岩生产，有两条生产线，一条在建，另一条线现场检查时未在生产，但是生产用的窑炉和热风炉尚有余温和底火，现场检查时存在以下问题：1. 生产用窑炉只配有简易湿法除尘，不能保证达标排放；2. 制胶工段有两个反应釜，一台0.1吨蒸汽锅炉，锅炉未拆除；3. 旁置燃烧室（热风炉）燃料为原煤，未安装废气治理设施，且排放口不足15米，检查时炉内有明火；4. 车间内岩棉成品出料口处未安装任何废气粉尘收集治理设施，污染严重；5. 该厂料堆露天堆放，未采取苫盖措施；6. 废钢渣和焦炭两个进料口未封闭且未安装粉尘处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	11月15日