

附件

咸阳市礼泉县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -12-118	11月22日	咸阳市	礼泉县	礼泉县晏村	中铁十九局集团有限公司银川至西安陕西段(YXZQ-2标段)项目经理部	中国陕西省咸阳市礼泉县	未安装治污设施	现场检查,该单位生产中,存在问题: 1.混凝土物料仓库采用燃煤加热,燃烧废气未经处理直接排放;2.混凝土搅拌骨料仓仓顶除尘设施运行不正常,仓顶有明显粉尘堆积;3.钢筋加工车间,焊接工序焊接烟气未进行收集处理。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -12-117	11月23日	咸阳市	礼泉县	烽火镇兴隆村	礼泉鸿途建材有限公司	中国陕西省咸阳市礼泉县	治污设施不正常运行	现场检查情况如下：一、基本情况。礼泉鸿途建材有限公司，位于礼泉县烽火镇兴隆村，建设项目为年产煤矸石多孔砖 6000 万块，于 2017 年 7 月建设，原材料为煤矸石和粘土，主要生产工艺采用隧道窑对砖坯进行烧制，已于 2018 年 6 月 12 日获得礼泉县环保局环评批复，文号为礼环批复[2018]28 号，正在进行验收中。废气排放标准按照《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-3013)执行。该单位煤矸石多孔砖项目于 2018 年 11 月 8 日开工生产。 二、现场检查情况。现场检查该企业处于验收设备调试中，脱硫循环水池内水质酸碱度为 8，不能对生产过程中产生的烟气进行有效脱硫，烟气在线监控设备显示实时数据：二氧化硫折算浓度为 349.95mg/Nm³。氮氧化物折算浓度为 0mg/Nm³。根据烟气排放连续监测日平均值显示该企业 2018 年 11 月 11 日至 22 日烟气排放过程中存在二氧化硫和氮氧化物两项污染因子超标数据，但该单位烟气在线监控设施还未进行比对监测和验收。 三、检查结论。经现场检查，该企业大气污染防治设施运行不正常，信访人反映的信访问题属实。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日