

附件

濮阳市濮阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-504	2019/3/30	濮阳市	濮阳县	柳屯镇	濮阳县柳屯镇博亿门业	濮阳市濮阳县 Z020	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 喷漆工序未在喷漆房作业，有机废气直排；2. 喷漆房大门无法关闭，水帘机无法开启；3. 喷漆房配套UV 光氧催化治理设施，仅有风机开启，光氧催化设施无法使用；4. 喷塑车间仅有半扇大门，无法关闭；5. 该厂重污染天气污染减排操作中减排措施仅对电焊机、冲床、折弯机运行台数作了要求，对喷漆、喷塑工序未作要求。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-505	2019/3/22	濮阳市	濮阳县	/	蔚林新材料科技股份有限公司	濮阳市濮阳县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 该企业 6000 吨橡胶硫化促进剂项目 DM 烘干二号车间、三号车间，生产设备密封不严，在生产过程中存在粉尘无组织泄漏排放，车间内设备、楼梯、地面积尘较多；2. 该企业 6000 吨橡胶硫化促进剂共用系统改造项目主体工程施工现场未按照“六个百分之百”落实，部分裸露土地未进行覆盖，工地建设一台搅拌机正在运行，堆存少量沙子未覆盖；3. 该公司厂区西南角堆存大量二正丁胺原料空桶（标签为危险化学品），厂区内有异味。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十五条，立案处罚。	2019/4/28
HN-20-506	2019/3/28	濮阳市	濮阳县	/	濮阳市贝尔汽车部件有限公司	濮阳市濮阳县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 捏和车间内捏和过程中聚丙烯热加热产生挥发性有机废气，设备上方集气罩风力小，车间内气味大，无组织排放严重；2. 捏和车间搅拌设备上方集气罩风机向下方排气，无法起到收集作用；3. 捏和车间东侧配套废气治理设施，UV 光氧催化处理设施未开启，只开启风机向外抽风，有机废气向外环境直排。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-507	2019/3/28	濮阳市	濮阳县	户部寨镇	濮阳县威 扬门业有 限公司	濮阳市濮 阳县兴濮 路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业未生产，存在问题：喷漆车间密闭效果不佳，排气管道漏风点位较多，漆雾漏排，喷漆车间外墙面漆较多。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28
HN-20-508	2019/3/27	濮阳市	濮阳县	柳屯镇	濮阳县柳 屯镇 1000m3 污 水处理厂 项目	濮阳市濮 阳县	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，存在问题：该公司未按照“六个百分百”要求对工地进行治理，现场发现该工地未安装车辆冲洗装置，有约 3 吨沙土未覆盖，未进行工地湿法作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28
HN-20-509	2019/3/25	濮阳市	濮阳县	柳屯镇	濮阳县柳 屯镇留良 砖厂	濮阳市濮 阳县 S101	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时，该企业有明显生产痕迹，存在问题：1. 该公司属于“一厂一策”与重污染天气应急管控企业，现场检查发现砖窑有余温，疑似刚刚停产，该公司重污染天气应急预案黄、橙、红色预案要求均为全部停产；2. 在该公司厂区后侧一处排水管道发现该公司私自接入一个废气排口，正在进行废气直排，现场未发现治污设施，涉嫌偷排。	责令整改，依法查处。	2019/4/28