

附件

唐山市唐山高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
----	------	---	----	------------	-----------	-----------	------	----------	------	------

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-268	2019/3/30	唐山市	唐山高新技术产业开发区	/	唐山福赛特技术陶瓷工业有限公司	唐山市路北区大庆道 71	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。企业名称已变更为：福赛特（唐山）新材料有限公司。存在问题：1. 喷浆车间 6 个工位的集气口中有 3 个未连接集气软管，无法收集废气；2. 喷氮化硼（乳白色浆液）工序废气无组织排放，设备残留粉尘较多；3. 燃气炉窑、电炉窑、烘干车间废气无组织排放；燃气锅炉废气由排气筒直排；车间发现正在使用的若干小型加热炉，未配套废气处理设施；4. 喷砂抛丸车间两个布袋除尘器集气效果不足以收集废气，喷砂槽内残留废砂堆积严重，车间地面废砂较多。车间内有一台震动磨未配套环保设施；5. 现场不能提供环评、审批及验收相关文件；6. 两台切割机未配套废气处理设施，粉尘逸散严重。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-269	2019/3/24	唐山市	唐山高新技术产业开发区	/	唐山亚特专用汽车有限公司	唐山市路北	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。1. 下料切割工序正在运行，两台等离子切割机配套建设两套除尘设备，不能有效收集、处理产生的粉尘；2. 焊接工序正在运行，部分点位未使用移动式焊烟收集器，部分焊烟收集器风量不足以有效收集烟气，焊接车间敞开式作业，车间口焊烟无组织排放；3. 喷漆车间正在作业，污染防治设施正在运行；4. 刮腻子车间正在敞开式作业，污染防治设施正在运行，存在粉尘无组织排放现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
HB-20-270	2019/3/26	唐山市	唐山高新技术产业开发区	/	城市之光建筑工地	唐山市路北建设北路 111 号	未按要求严格落实应急预案	该工地位于建设北路城市之光旁，正在进行土方作业，未采取抑尘措施，且违反唐山市政府关于进一步加强管控的通知有关扬尘管控要求。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-271	2019/3/25	唐山市	唐山高新技术产业开发区	老庄子镇	唐山市宝鼎建材有限公司	唐山市丰润区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题 1. 砂浆工序未生产，部分物料露天堆放；3 台搅拌机有 2 台安装有废气处理装置，1 台未安装；2. 挤塑板工序正在运行，配料混料工段未对废气进行收集；1 台拉毛机集气管道未连接至废气处理装置；3. 聚苯板工序正在运行，一根收集管脱落；4. 一台生物质锅炉未运行（有余温），现场未能提供该锅炉验收文件。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
HB-20-272	2019/3/25	唐山市	唐山高新技术产业开发区	老庄子镇	唐山润通保温材料有限公司	唐山市丰润区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，回收、砂浆车间未运行。存在问题：1. 挤塑板车间正在生产，配套的集气罩软管与主管道未有效连接，不能收集废气进行处理；2. voc 光催化处理设备正在运行，配套在线监测设备数据异常，检测数据无变化，无法查看历史数据；3. 锅炉房附近发现一台泡沫板粉碎机，正在露天作业，无污染治理设施；4. 泡沫板车间的预发泡工段、成型工段、烘干工段未按环评要求建设配套废气处理设施；切割工段正在运行，四台开板机中一台已损坏，两台安装有集气罩，一台未安装集气罩。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-273	2019/3/26	唐山市	唐山高新技术产业开发区	老庄子镇	唐山荣川实业集团有限公司	唐山市丰润区	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。该企业共有 11 个喷漆房，其中 5 个被封存，长期停用；6 个烤漆房响应重污染天气减排措施，喷漆作业未运行，均配有光氧催化废气处理设备。存在问题： 1. 6 个喷漆房均配有加热炉，其中 2 台为燃气加热炉，4 台为燃油加热炉，燃烧废气未经处理通过排气管直接外排； 2. 现场仅能提供 2 份喷漆房环保验收文件，且不能明确对应哪座喷漆房。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-274	2019/3/23	唐山市	唐山高新技术产业开发区	/	唐山陆凯科技有限公司	唐山市路北区火炬路 208 号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。1. 平板硫化机部分拆除，无 VOCs 治理设施；2. 喷漆工序已委外，车间无 VOCs 废气处理设施。现场发现两个喷漆间之一存有加工件，内有余温（液化气压力表指数不归零）。据现场负责人介绍，正在对委外的筛板进行烘干软化操作；3. 焊接工序正在运行，移动式焊烟吸收器已开启；4. 粘合工序委外进行，粘合车间未安装 VOCs 废气收集处理设施；5. 尚未通过环保验收；6. 下料切割工序正在运行，一台激光切割机，两台等离子切割机（其中一台损坏）。激光切割机已安装废气处理设备，等离子切割机未安装废气处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28
HB-20-275	2019/3/19	唐山市	唐山高新技术产业开发区	/	唐山市奥克福食品有限公司	唐山市路北区南开道 22 号	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产。属于轮流停产企业 A 组，可以生产。配有燃气锅炉一台。存在问题：根据环评要求，锅炉烟囱应不低于 8 米，现场检查烟囱高度不足 8 米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-276	2019/3/29	唐山市	唐山高新技术产业开 发区	/	唐山市拓 又达科技 有限公司	唐山市路 北区庆北 道	未 安 装 治 污 设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 切割车间有切割和焊接点位，焊接气瓶指针未归零；该车间未密闭，未配置烟尘收集装置，粉尘无组织排放；2. 焊接车间配套 3 台移动式焊烟收集器，风量正常；该车间发现一台抛丸机，无配套废气处理装置，现有环评文件中未涉及抛丸工序。焊接工序的环保竣工验收文件显示粉尘无组织排放，现场已配套移动式焊烟收集器；现场不能提供切割、喷漆工序的环保竣工验收文件。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28
HB-20-277	2019/3/28	唐山市	唐山高新技术产业开 发区	/	唐山市高 新技术开 发区永兴 水泥砖厂	唐山市高 新区	工 业 粉 尘 无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，制砖工序正在运行，该工序的除尘设备正在运行。问题：水泥搅拌工序未安装废气处理设施，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-278	2019/3/22	唐山市	唐山高新技术产业开 发区	/	唐山天和 环保科技 股份有限 公司	唐山市丰 润区环城 路辅路	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：①露天切割作业（两个气瓶压力指数均未归零）；②喷漆房内有未干燥的加工件，废气处理设施未开启；③焊接工序正在运行（气瓶压力指数未归零），两台完好移动式焊烟净化器未启用（未连接电源线），现场检测显示其中一台风量过小，无法有效收集废气，另一台风量正常。第三台已损坏，未启用；④危废暂存场所正在建设，废气油漆桶、机油桶、活性炭露天堆放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
HB-20-279	2019/3/20	唐山市	唐山高新技术产业开 发区	/	唐山爱信 汽车零部件有限公 司	唐山市路 北区卫国 北路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业树脂成型工段的 1 台 850t 成型机、6 台 650t 成型机正在运行（环评上该工段主要生产设备为 1 台 850t 成型机、1 台 650t 成型机）。该工段使用原料 PA6 树脂经干燥、注塑、熔接、装配等加工后成品，废气在厂房内无组织排放，未对树脂加工过程中产生的 voc 进行收集、处理。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-280	2019/3/19	唐山市	唐山高新技术产业开发区	/	唐山能效系统有限公司	唐山市丰润区	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业属于轮流停产措施企业B组，焊接、喷漆烘干、喷塑固化、抛丸打砂等涉气工段未运行，竣工环境保护验收意见中产生颗粒物的下料切割工段（剪板机）正在运行，存在问题：1. 政府要求涉气工段停产，但企业“一厂一策”未将下料切割工段（剪板机）列入涉气环节；2. 厂区内存在露天打磨现象，厂区粉尘较多。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
HB-20-281	2019/3/30	唐山市	唐山高新技术产业开发区	/	中冶重工(唐山)有限公司	唐山市路北区G112(环城路)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 抛丸车间布袋除尘效果差，地面粉尘堆积较多；2. 部分焊烟净化器损坏，部分焊烟净化器风量过小无法达到集气效果。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-282	2019/3/19	唐山市	唐山高新技术产业开 发区	/	唐山元升 科技有限 公司	唐山市丰 润区	未 安 装 治 污 设施	该企业已搬迁至高新区学院北路 1706 号。现场检查时，该企业模切工段正在生产，印刷工段未生产。新厂区有两台间歇轮转机（印刷用）、十台模切机、六台分条机、一台品检机，均未安装环保治理设施，现有设备与环评不符。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28
HB-20-283	2019/3/29	唐山市	唐山高新技术产业开 发区	/	唐山高新技术产业 园区鼎旭 瓷厂	唐山市开 平区	未 安 装 治 污 设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 企业现场提供涉水工段环评及验收文件，未能提供涉气工段环评及验收文件；2. 一条烤花生产线废气未经处理由两根排气筒直排，其中一根 15 米；3. 若干炉窑正在烤制白瓷、烤釉，无污染防治设施；4. 一台施釉机的废气经多次水幕除尘后由墙壁上的排气孔直排，排气孔内粉尘较多。厂区其他施釉机未配套污染防治设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-284	2019/3/29	唐山市	唐山高新技术产业开发区	/	唐山洛邦木业有限公司	唐山市丰润区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 厂界西侧喷漆房外管道连接点未密封，面漆房废气无组织向外逸散至大气；2. 打磨间、晾漆间、喷漆间粉尘无组织逸散严重；3. 厂界东侧院墙上有两个排气筒连接至车间内，废气未经处理直排；4. 厂区废弃油漆桶随意堆放，未存放在危废间。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
HB-20-285	2019/3/28	唐山市	唐山高新技术产业开发区	/	超群节能设备厂内无名陶瓷厂	唐山市高新区	未落实 VOCs 整治要求	该陶瓷厂租用超群节能设备厂的厂房进行生产活动。现场检查时，该企业未生产。一条烤花生产线、四个烤花炉窑的废气由排气筒直排，未配套建设废气处理设施。现场不能提供任何环保文件。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28