

附件

唐山遵化市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
----	------	---	----	------------	-------	-------	------	----------	------	------

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-296	2019/3/21	唐山市	遵化市	崔家庄乡	唐山港陆钢铁有限公司	唐山市遵化市崔家庄乡邦宽公路南侧杨家庄村	工业粉尘无组织排放	该公司“环保设施改造提升工程项目”于2017年8月21日在遵化市环保局办理了环境影响报告表。该公司于2017年9月1日在唐山市环保局办理了《排污许可证》(证书编号:911302007356029939001P)。经现场勘察,该公司现有主要生产设备:6台烧结机(4台100m ² ,2台200m ²),4座12m ² 球团竖炉,6座高炉(2座650m ³ ,4座1080m ³)等。检查时,该公司6台烧结、4座球团、6座高炉等设备均投入生产。经调阅该公司1号至5号烧结机在线监控近期数据,未发现数据异常。该公司制定了重污染天气应急响应方案,经抽取在线监测日报表,3月16日18时至3月18日8时,1#,2#,3#,5#烧结机停产;3月18日8时至3月20日12时,2#,3#,4#,5#烧结机停产;符合此次重污染天气二级应急响应措施。检查中发现,该公司存在以下环境问题:1.总物料堆场仓库的北侧未完全密封;2.北厂区水渣原料库东侧、北侧未采取封闭措施,堆存的水渣未覆盖,6号烧结工序水渣露天堆放未覆盖,且高于周边围挡,室外水渣皮带运输机未进行密封;3.烧结厂河西料场(库)内堆有大量铁精粉,该堆场多处开设进出口,料场未完全密闭;料场占地面积尘严重,安装的2台雾炮机未使用,上料处未安装废气收集、除尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/4/28
HB-20-297	2019/3/25	唐山市	遵化市	团瓢庄乡	遵化市航天矿山机械厂	唐山市遵化市S264团瓢庄乡牛门口村	未按要求严格落实应急预案	根据唐山市人民政府关于进一步加强近期重污染天气应对工作的紧急通知,2019年3月25日8时至27日8时的重污染天气应急管控夜间检查发现,该企业有一台中频炉及一台电炉在运行。	责令整改,依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-298	2019/3/21	唐山市	遵化市	/	唐山建龙特殊钢有限公司	唐山市遵化市南二环东路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司的1号烧结工序，1号球团工序，1号、2号高炉工序正在生产。存在问题：1. 该公司1号高炉下料口处的皮带运输机未密封，车间底部无组织粉尘排放较重，南侧生产车间未做到全密闭；2. 焦炭堆场仓库西侧留有一个未封闭的进出门，仓库厂房有多处破损现象；3. 眼观烧结工序废气排放口排出的废气尾处有青烟，废气漂移约1公里处。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28