

附件

## 石家庄市高邑县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-063	2019-12-08	石家庄市	高邑县	富村镇	高邑凤城预拌混凝土有限公司	石家庄市高邑县工业路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该企业未生产,存在问题:重污染天气应急响应橙色预警状态下,混凝土生产线管理系统显示在2019年12月7日12时05分、12时18分、12时37分、13时09分、13时18分这五个时间段均有生产出货,大约生产了43立方米的混凝土,对生产厂长展开询问调查,进一步证实了该事实。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-045	2019-12-10	石家庄市	高邑县	高邑镇	高邑鸿远金属材料有限公司	石家庄市高邑县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业打磨车间正在生产，生产工序为原料（生铁）、制壳、熔炉、打磨、冷却，每道工序均产生粉尘，存在问题：1. 粉尘产生工序的生产车间未密闭，部分粉尘直接排放外环境；2. 厂区内有面积约 200 平方米的工业固废（粉状）露天堆放未苫盖，也未采取其他扬尘防控措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2
HB-201916-061	2019-12-10	石家庄市	高邑县	高邑镇	高邑县第一橡胶制品有限责任公司	石家庄市高邑县G107(京深线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 密炼机、开炼机粉尘集气罩与粉尘收集管道未完全套接，留有很大缝隙；2. 集气罩使用的软帘间隔过宽，且长度设置过短，经测试无法起到收尘效果；3. 硫化车间集气罩软帘部分缺损，其中 1 个集气罩粉尘收集管道脱落；4. 开炼、密炼车间设备安放处的地面有大量粉尘积压；5. 粉尘产生工序所在的车间未密闭，工业粉尘无组织排放问题严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-062	2019-12-12	石家庄市	高邑县	大营镇	高邑县东城纺织印染有限公司	石家庄市高邑县西泉北路	治污设施不正常运行	现场检查时，翻布车间正在生产，其他工序未生产，环评要求污水处理站废气经三级碱喷淋处理后排放，存在问题： 1. 污水处理站密闭大棚破损，三级碱喷淋塔未开启运行，且喷淋塔废气收集管道存在破裂缺口，无法起到收集废气的作用； 2. 对公司负责人进行询问调查，进一步证实污水处理站废气处理设施未运行且无法正常运行的事实。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/2
HB-201916-046	2019-12-12	石家庄市	高邑县	大营镇	高邑县东大营村垃圾焚烧点	石家庄市高邑县西泉北路	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，发现东大营村有一个占地约200平方米的生活垃圾堆放点正在焚烧垃圾，其焚烧产生的黑色烟气飘散四周。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-054	2019-12-14	石家庄市	高邑县	高邑镇	高邑县聚力橡胶制品有限公司	石家庄市高邑县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，主要生产设备为密炼机2台、硫化线1条，主要生产原料为轻钙粉、再生胶，生产工艺为密炼—成型—硫化，存在问题：1.1台密炼机未在密闭空间中生产，粉尘无组织排放；2.1台密炼机粉尘收集管道脱落断开，粉尘无法有组织收集处理；3.轻钙粉仓库内粉尘积压较多，未能及时清理；4.厂区车间道路内积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2
HB-201916-043	2019-12-12	石家庄市	高邑县	大营镇	河北海达化工有限公司	石家庄市高邑县西后线	未安装治污设施	现场检查时，该企业1条硫酸铵生产线正在生产，其余生产线未生产，存在问题：1.精制生产线上料口和2台振动筛未按照环评规定安装粉尘收集处理设施，车间地面及振动筛设备周围粉尘较多；2.对安全环保主管进行询问调查，证实了该公司上料口、振动筛未安装粉尘收集处理设施就投入使用的事实；3.热解生产线产生的氨气未全面收集处理，部分无组织排放，车间及厂区内有异味。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-067	2019-12-10	石家庄市	高邑县	万城镇	河北中昌 化肥有限 公司	石家庄市 高邑县 G107(京深 线)	未安装治污 设施	现场检查时,该公司未生产,存在问题: 1. 硫酸铵生产线上料口、出料口未安装 粉尘收集设施; 2. 输送带未进行封闭, 无粉尘收集设施,硫酸铵车间内粉尘积 压(生产设备上、地面上、管道上均有 较多积尘); 3. 复合肥车间内粉尘较多 (地面上有一层白色粉尘),对负责人 进行调查调查,进一步证实了硫酸铵生 产线上料口、出料口,输送带未安装粉 尘收集设施即投入使用的事实。	按要求安装治污设施,并 确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。	2020/3/2
HB-201916-028	2019-12-12	石家庄市	高邑县	大营镇	南邱村旺 佳校区门 口约100 米无名土 方堆场	石家庄市 高邑县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,发现南邱村旺佳校区门口 约100米处,一个占地面积约6000平 方米的无名土方堆场大面积黄土裸露, 堆场内一台铲车在作业过程中产生扬 尘,堆场旁道路表面满布灰尘。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条,立案处 罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-011	2019-12-10	石家庄市	高邑县	高邑镇	石家庄鼎盛金属制品有限公司	石家庄市高邑县G107(京深线)	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 重污染天气应急响应橙色预警期间未按要求停止熔炼工序（中频炉）、抛丸工序的生产，厂内工人正在作业，浇筑工段正冒热气，电频炉处于高热状态，冷却水风机在运转；2. 该公司在未收到预警解除文件通知的情况下，熔炼、浇筑工序于2019年12月10日12:00擅自恢复生产。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2
HB-201916-007	2019-12-07	石家庄市	高邑县	高邑镇	石家庄旭晨明胶有限公司	石家庄市高邑县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 粉状残渣物料露天堆放在占地面积约600平方米的物料堆放场内未苫盖；2. 铲车在车间内作业时产生的大量粉尘向车间外无组织排放；3. 厂区道路积尘严重，未采取扬尘防控措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-008	2019-12-05	石家庄市	高邑县	万城镇	文广福源农业示范园附近107国道绿化带工程	石家庄市高邑县岩蒲路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该绿化带建设工程正在施工，存在问题：1. 1台挖机在挖土作业时未采取湿法作业导致大量扬尘产生；2. 作业区域未按要求设置围挡。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/2