

附件

咸阳彬州市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-096	2020-01-02	咸阳市	彬州市	新民镇	彬县炭店 三友汽车 服务中心	咸阳彬州 市	治污设施不 正常运行	现场检查时,该企业正在进行汽车维修,未进行喷漆作业,但在治污设施的废气收集系统末端发现存在旁路。	进一步调查核实,依法整改。	2020/3/22
SAX-201918-097	2020-01-02	咸阳市	彬州市	城关街道	彬县新车 行天下汽车 服务有限公司	咸阳彬州 市 S306(姜 嫄街)	治污设施不 正常运行	现场检查时,该车行正在进行烤漆收尾阶段操作,UV 光氧催化及废气除臭净化设备临时开启,无运行台账。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2020/3/22
SAX-201918-098	2020-01-11	咸阳市	彬州市	城关镇	咸阳公路 加油中心 旁 15 米 处垃圾桶 焚烧点	咸阳市彬 州市 G312(沪霍 线)	焚烧垃圾或 树叶	现场检查时,发现咸阳公路加油中心旁的垃圾桶正在焚烧垃圾。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-099	2020-01-04	咸阳市	彬州市	城关镇	彬县煤炭 有限责任公司下沟 煤矿	咸阳市彬 州市 X223	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该公司正在生产，应急预案Ⅰ、Ⅱ级响应措施中写明应“减产 30%（0.2029 万吨）”，即正常生产日产 6763 吨，但根据日产调度报表显示，在 2019 年 12 月 17、18 日（正常生产日），日产量为 8768、8785 吨，12 月 19 日（Ⅱ级响应）及 2020 年 1 月 3 日（Ⅰ级响应）日产量为 5578、6053 吨。数据显示，该企业在Ⅰ、Ⅱ级应急响应时期产量与正常生产日产量相差无几，未落实应急响应减产 30%措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-100	2020-01-04	咸阳市	彬州市	义门镇	陕西彬长 小庄矿业 有限公司	彬州市义 门镇 17 号	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.应急预案中，写明煤炭产品主要以铁路运输，然而在Ⅰ应急响应措施中“停止 50%汽运”，此措施无实际意义，应急预案内容不合理；2. 调阅生产记录发现，在 2019 年 11 月 16、17、18 日（正常工作日，无应急响应），煤提升量为 705 钩、888 钩、847 钩；在 2019 年 12 月 28、29 日，2020 年 1 月 2 日（Ⅱ级响应）该厂煤提升量为 916 钩、1111 钩、1184 钩；在 2020 年 1 月 3 日（Ⅰ级响应）煤提升量为 1081 钩，产量显示企业未落实应急预案中减产 30%的要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-101	2020-01-03	咸阳市	彬州市	城关街道	陕西宾得瑞矿山设备有限公司	咸阳彬州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该厂区内有三处工位正在进行焊接作业,配套的焊烟净化器在检查人员进入检查时临时开启。	进一步调查核实,依法整改。	2020/3/22
SAX-201918-102	2020-01-02	咸阳市	彬州市	城关街道	彬州市泾河湾住宅小区施工工地	咸阳市规划一路和凌云路交叉口以南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该工地正在施工,运输车主要出入口有冲洗设备但未见使用迹象,工地土堆未苫盖,未落实“六个百分百”扬尘治理措施及重污染天气应急措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/22